




imageFORMULA
R10

Manuale utente

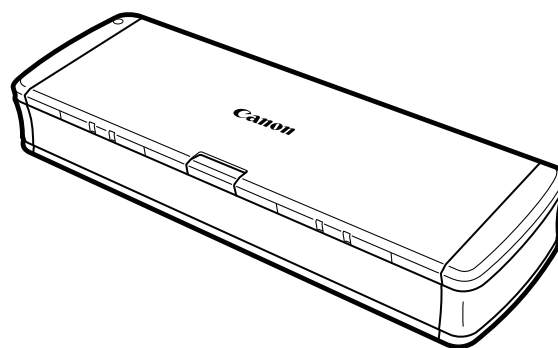

Leggere il presente manuale prima di utilizzare lo scanner.
Al termine della lettura, conservare il manuale in un luogo
sicuro per riferimento futuro.

Contenuti

Contenuti	2
Capitolo 1 Introduzione	4
Simboli utilizzati in questo manuale	4
Caratteristiche dello scanner	5
Nome e funzioni dei componenti	6
Accensione dello scanner	8
Normative	10
Marchi di fabbrica	11
Requisiti di sistema	12
Capitolo 2 Importanti istruzioni per la sicurezza	13
Ambiente di installazione	13
Spostamento dello scanner	14
Precauzioni per l'uso	14
Smaltimento	15
Spedizione dello scanner per la riparazione	15
Capitolo 3 Collegamento dello scanner	16
Collegamento dello scanner al computer	16
Accensione dell'alimentazione	17
Capitolo 4 Caricamento dei documenti	18
Documenti	18
Collocazione dei documenti	20
Caricamento di schede, tessere e carte bancarie	21
Capitolo 5 Scansione con CaptureOnTouch Lite	23
Scansione con CaptureOnTouch Lite	23
Avvio e chiusura di CaptureOnTouch Lite	28
Operazione [Schermata di anteprima dell'immagine digitalizzata]	29
Impostazione della modalità scansione	32
Configurazione e funzioni della finestra di dialogo delle impostazioni avanzate	34
Pannello di scansione	37

Impostazioni delle condizioni di scansione di base	37
Limitazioni alle funzionalità per le varie impostazioni di modalità	40
Impostazione uscita	42
Impostazioni ambientali	43
Capitolo 6 Scansione speciale	44
Esempi pratici	44
Per eliminare le immagini di pagine vuote nei documenti con due facciate.	44
Esempi pratici	45
Per non digitalizzare righe e testo di determinati colori	45
Esempi pratici	46
Per enfatizzare il colore rosso	46
Esempi pratici	47
Per migliorare i contorni delle immagini	47
Esempi pratici	48
Se si desidera rendere più spesse le linee o i caratteri delle immagini digitalizzate.	48
Esempi pratici	49
Come produrre un'immagine digitalizzata per la grafica	49
Esempi pratici	50
Per migliorare testi di scarsa leggibilità a causa di fattori quali la presenza di sfondi	50
Esempi pratici	51
Per correggere immagini e documenti inclinati	51
Esempi pratici	52
Per rilevare l'alimentazione contemporanea di più pagine	52
Esempi pratici	53
Per uniformare l'orientamento delle immagini con il testo in caso di scansione di pagine con orientamenti del testo diversi	53
Esempi pratici	54
Per ruotare le immagini di un documento caricato orizzontalmente, correggendone l'orientamento	54
Capitolo 7 Manutenzione ordinaria	56
Pulizia dello scanner	56
Pulizia del vetro di scansione e dei rulli	57

Capitolo 8 Distacco ed attacco del rullo di alimentazione e del cuscinetto di separazione	58
Sostituzione delle parti di consumo	58
Distacco ed attacco del rullo di alimentazione	60
Distacco ed attacco del cuscinetto di separazione	61
Capitolo 9 Aggiornamento di CaptureOnTouch Lite	63
Come aggiornare	63
Capitolo 10 Risoluzione dei problemi	64
Rimozione degli inceppamenti	64
Problemi più comuni e relative soluzioni	66
Risoluzione dei problemi software	68
Consigli utili	69
Capitolo 11 Appendice	71
Specifiche tecniche	71
Parti di ricambio	72
Opzioni	72
Dimensioni	73

Capitolo 1 Introduzione

Grazie per aver scelto lo scanner per documenti Canon imageFORMULA R10.

Per conoscere meglio le funzioni dello scanner e utilizzarle in modo più efficiente, leggere attentamente questo manuale e i manuali indicati di seguito prima di utilizzare il prodotto. Al termine della lettura, conservare il manuale in un luogo sicuro per poterlo eventualmente consultare in seguito.

Simboli utilizzati in questo manuale	4
Caratteristiche dello scanner	5
Nome e funzioni dei componenti	6
Accensione dello scanner	8
Normative	10
Marchi di fabbrica	11
Requisiti di sistema	12

Simboli utilizzati in questo manuale

Manuali dello scanner

La documentazione relativa a questo scanner consiste dei seguenti manuali.

- Guida all'installazione
Questo manuale descrive il flusso di lavoro dalla configurazione dello scanner fino alla scansione. Per impostare lo scanner, osservare le procedure della Guida all'installazione .
- Manuale utente (questo manuale)
Questo manuale descrive in dettaglio le procedure per l'uso dello scanner. Viene fornito sul sito web Canon come manuale elettronico. <https://soft.canon-elec.co.jp/ims/r10/>
Inoltre, un'icona di collegamento per il sito web riportato sopra viene visualizzata sul computer quando lo scanner viene acceso. Per ulteriori informazioni, vedere "Capitolo 5 Scansione con CaptureOnTouch Lite" a pag.23.

Simbologia adottata nel presente manuale

Nel presente manuale si utilizzano i seguenti simboli per evidenziare procedure, limitazioni, precauzioni per lo spostamento, nonché istruzioni che devono essere osservate per garantire la sicurezza.



AVVERTENZA

Indica un avvertimento relativo ad operazioni che, se non eseguite correttamente, potrebbero provocare lesioni o morte. Per usare l'apparecchio in modo sicuro, osservare sempre questi richiami all'attenzione.



ATTENZIONE

Indica operazioni che, se non eseguite correttamente, potrebbero provocare danni alle persone e alle cose. Per usare l'apparecchio in modo sicuro, osservare sempre queste avvertenze con attenzione.



IMPORTANTE

Indica requisiti e limitazioni all'utilizzo dell'apparecchio. Leggere attentamente queste indicazioni per un corretto funzionamento della macchina ed evitare che questa venga danneggiata.



NOTA

Segnala un chiarimento relativo ad una operazione, oppure indica spiegazioni aggiuntive relative a una procedura. Si raccomanda di leggere sempre queste note.

Caratteristiche dello scanner

Le principali funzioni dello scanner per documenti R10 sono descritte di seguito.

- **Dimensioni compatte**
Lo scanner è compatto e, con il vassoio di alimentazione chiuso, presenta le seguenti dimensioni: 285 mm (L) x 40 mm (A) x 95 mm (P) (11,22" x 1,57" x 3,74")
- **Alimentazione tramite bus**
Con alimentazione tramite bus USB 2.0, lo scanner è in grado di eseguire scansioni a una velocità di 12 pagine al minuto in bianco e nero (scala dei grigi) oppure 9 pagine al minuto in colore a 24 bit (in modalità di scansione di documenti A4 a un solo lato a 200 dpi).
- **Funzione di avvio automatico**
La scansione viene attivata immediatamente semplicemente collegando lo scanner a un computer e avviando il software CaptureOnTouch Lite che viene fornito preinstallato nello scanner. Non è necessario installare un driver.
- **Accensione e spegnimento automatici**
Questa caratteristica consente di accendere e spegnere automaticamente lo scanner con l'apertura o la chiusura del vassoio di alimentazione.

- **Alimentatore**
Le pagine del documento possono essere inserite una per una oppure automaticamente fino a un massimo di 20 pagine alla volta.
- **Scansione di schede, tessere, carte bancarie e simili**
Lo scanner è dotato di un'apertura speciale per l'inserimento e la scansione di schede, tessere, carte bancarie o in plastica.
- **Supporto di colore e scala di grigi**
Lo scanner è in grado di digitalizzare un documento a colori a 24 bit o in 256 livelli di grigio.
- **Scansione fronte-retro**
Lo scanner supporta la scansione di una sola facciata o fronte-retro. La funzione Salta pagine vuote consente di procedere con la scansione senza preoccuparsi del fatto che venga eseguita la scansione di una facciata o di entrambe le facciate di un documento poiché le immagini digitalizzate di pagine vuote non vengono salvate.
- **Rilevamento automatico del colore**
Lo scanner rileva se il documento digitalizzato è a colori, in scala dei grigi oppure in bianco e nero e salva l'immagine di conseguenza.
- **Modalità completamente automatica**
Una modalità tutta automatica viene fornita in CaptureOnTouch Lite per consentire la scansione in base a condizioni determinate automaticamente. Le condizioni di scansione, ad esempio la modalità di colore e le dimensioni di pagina, vengono configurate automaticamente sulla base del documento caricato nello scanner.
- **Rilevamento automatico della risoluzione**
Quando è attivata in CaptureOnTouch Lite, questa funzione rileva i contenuti dei documenti e determina automaticamente la risoluzione di scansione.
- **Rilevazione automatica delle dimensioni del documento**
Questa caratteristica consente di rilevare automaticamente le dimensioni della pagina di un documento digitalizzato. Lo spazio ai margini dei documenti può essere omesso durante la scansione anche per documenti di formato non standard.
- **Allineamento**
Anche se il documento è inclinato al momento dell'alimentazione nello scanner, l'immagine digitalizzata può essere raddrizzata.

- Modalità miglioramento testo

La funzione Miglioramento testo avanzato II consente di migliorare la leggibilità in caso di scansione di documenti in cui lo sfondo è uniforme e sia il testo che lo sfondo sono chiari.

*Questa funzione può non essere del tutto efficace con alcuni tipi di documento

- Elimina colore

Questa funzione consente di ignorare colori specifici durante la scansione di un documento.

- Modalità grafica

La funzionalità [Applicare correzioni adatte alla grafica] compensa nelle immagini sottoesposte o sovraesposte per ottenere una migliore gradazione.

- Scansione di prova

Questa funzione consente di eseguire la scansione soltanto della prima pagina di un documento, verificare l'immagine digitalizzata, correggere eventualmente luminosità e contrasto e quindi eseguire la scansione delle restanti pagine del documento.


- Rilevamento automatico del documento nell'alimentatore

La funzione di avvio automatico consente di rilevare l'inserimento di un documento nell'alimentatore e quindi avviare automaticamente la scansione.

Nome e funzioni dei componenti

In questa sezione vengono descritti il nome e la funzione di ognuno dei componenti dell'apparecchio. Leggere integralmente questa sezione per acquisire dimestichezza con i componenti dello scanner prima di utilizzarlo.

■ Vista anteriore

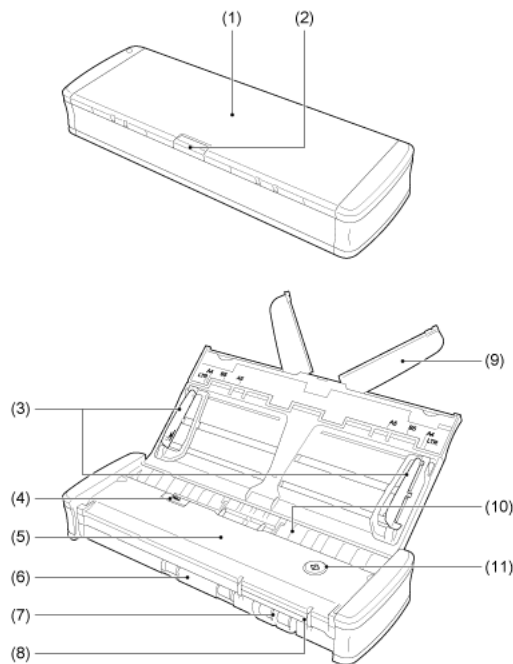

(1) Vassoio di alimentazione documenti

Questo vassoio viene utilizzato per l'alimentazione dei documenti. Aprirlo per eseguire la scansione di documenti.

- (2) **Leva di rilascio del vassoio di alimentazione**
Premere questa leva per rilasciare il vassoio di alimentazione documenti all'apertura del vassoio.
- (3) **Guide documento**
Queste guide (una sul lato sinistro e una sul lato destro) garantiscono che il documento sia inserito in maniera rettilinea. Sollevare le guide al momento del caricamento di un documento e quindi allinearle su entrambi i lati del documento da digitalizzare.
- (4) **Leva di apertura coperchio dell'alimentatore**
Tirare questa leva per aprire il coperchio dell'alimentatore per la pulizia dello scanner.
- (5) **Coperchio dell'alimentatore**
Aprire questo coperchio per la pulizia dello scanner.
- (6) **Apertura di espulsione**
I documenti vengono espulsi da questa apertura al termine della scansione.
- (7) **Apertura di caricamento schede**
Inserire in questa apertura schede, tessere e carte bancarie per la scansione.
- (8) **Guide per schede**
Queste guide garantiscono l'inserimento rettilineo di schede, tessere, carte bancarie e simili nell'apposita apertura di caricamento.
- (9) **Estensione alimentatore**
In caso di caricamento di un documento lungo, aprire l'estensione per sostenerlo.
- (10) **Ingresso alimentatore**
Inserire il documento da digitalizzare.
- (11) **Pulsante Start**
Premere questo pulsante quando CaptureOnTouch Lite è in esecuzione per avviare la scansione.
Quando lo scanner è acceso, questo indicatore visualizza lo stato dello scanner come indicato di seguito.


Pulsante di avvio	Significato
Illuminato con luce fissa	Lo scanner è acceso.
Lampeggiante	• La carta è inceppata. • È stata rilevata una doppia alimentazione e lo scanner si è arrestato. • Il coperchio dello scanner è aperto. • Si è verificato un altro errore dello scanner.



IMPORTANTE

L'indicatore del pulsante di avvio può lampeggiare lentamente quando il cavo USB è collegato e il vassoio di alimentazione è aperto. In tal caso, attendere che l'indicatore cessi di lampeggiare e rimanga illuminato prima di utilizzare lo scanner.

■ Vista posteriore



- (1) Apertura schede posteriore
Durante la scansione, le tessere, schede o carte bancarie sporgeranno parzialmente da questa apertura.
- (2) Connettore USB
Collegare il cavo USB fornito con lo scanner o un altro cavo che supporta la modalità Hi-Speed USB 2.0.
- (3) Asola di sicurezza Kensington
Consente il collegamento di un apposito cavetto antifurto.



NOTA


Questo scanner non è dotato di un interruttore di alimentazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Accensione dello scanner" a pag.8.

Accensione dello scanner

Lo scanner è progettato in modo da accendersi o spegnersi con l'apertura o la chiusura del vassoio di alimentazione. Per accendere o spegnere lo scanner, procedere come descritto di seguito.


Accensione

- 1 Sollevare leggermente il vassoio di alimentazione premendo allo stesso tempo la leva di rilascio del vassoio di alimentazione.

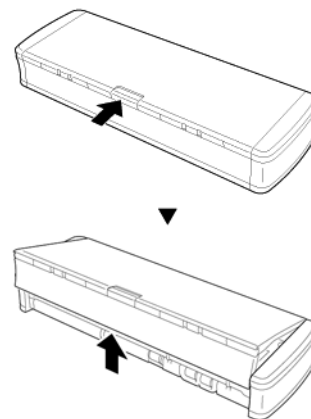

- 2 Estendere il pannello anteriore del vassoio di alimentazione prima di aprire l'intero vassoio di alimentazione.

Lo scanner si accende e l'indicatore del pulsante di avvio si illumina.

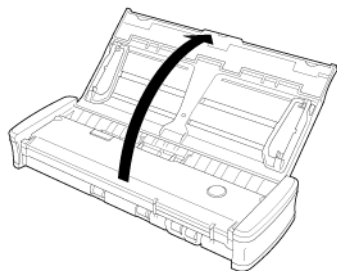


IMPORTANTE

L'indicatore del pulsante di avvio può lampeggiare lentamente quando il cavo USB è collegato e il vassoio di alimentazione è aperto. In tal caso, attendere che l'indicatore cessi di lampeggiare e rimanga illuminato prima di utilizzare lo scanner.

Spegnimento


- 1 Se le estensioni di alimentazione e le guide documento sono sollevate, abbassarle.

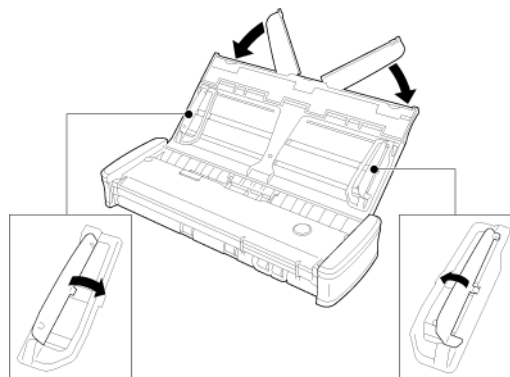

NOTA


Non chiudere il vassoio di alimentazione mentre le guide documento sono allargate e aperte. Ciò potrebbe danneggiare lo scanner e causare un malfunzionamento.

- 2 Chiudere il vassoio di alimentazione.

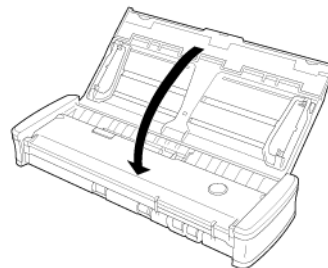

Lo scanner si spegne.

- 3 Premere la sezione sulla parte anteriore del vassoio di alimentazione (coperchio anteriore) per chiuderlo.

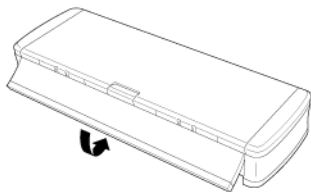

IMPORTANTE

- Quando lo scanner non è in uso, chiudere il vassoio di alimentazione documenti oppure scollegare il cavo USB.
- Prima di spostare lo scanner, chiudere sempre il coperchio anteriore. In caso contrario, il vassoio di alimentazione potrebbe aprirsi e lo scanner potrebbe cadere.

Fornitura di alimentazione allo scanner

Lo scanner è alimentato da bus, collegandolo a un computer con un cavo USB. L'alimentazione non può essere fornita da una presa di corrente utilizzando un adattatore CA, ecc.

Normative

Nomi Modelli

Per le regolamentazioni di sicurezza in ogni area di vendita di questa document scanner possono essere forniti i seguenti nomi.

R10: Modello 6130200

Avviso di riproduzione

Questo dispositivo è progettato per gli usi consentiti dalla legge, nel rispetto di tutte le leggi applicabili, tra cui le norme anti-contraffazione e per la protezione dei diritti d'autore, oltre a quelle riguardanti la sicurezza nazionale.

Chiunque riproduca uno qualsiasi dei materiali seguenti (intenzionalmente o meno) al fine di sostituirlo all'originale, è perseguibile per legge.

- Carta moneta o banconote (nazionali o straniere)
- Francobolli, valori bollati o altri bolli simili
- Certificati azionari, certificati obbligazionari, cambiali, assegni o altri certificati di valore
- Passaporti, licenze oppure altri certificati o documenti rilasciati da agenzie o funzionari pubblici

Questo elenco non è esaustivo.

Canon non è responsabile delle modalità di utilizzo dello scanner da parte dei singoli utenti. Si ricorda che alcuni tipi di proprietà intellettuale sono protetti dalle leggi sul copyright e che il materiale coperto da copyright non può essere riprodotto senza l'autorizzazione esplicita del titolare, tranne che per uso personale o domestico in circostanze limitate.

Limitazione di responsabilità

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

CANON ELECTRONICS INC. NON RICONOSCE NESSUNA GARANZIA DI NESSUN TIPO RELATIVAMENTE A QUESTO MATERIALE, ESPLICITA O IMPLICITA, ECCETTO QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE DOCUMENTO. CIÒ COMPRENDE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, IDONEITÀ AD UN USO PARTICOLARE O CONTRO LA VIOLAZIONE DI QUALSIASI BREVETTO. CANON ELECTRONICS C. NON SI REPUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI DIRETTI, ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DI QUALSIASI NATURA, O DI PERDITE O SPESE CAUSATI DALL'UTILIZZO DI QUESTO MATERIALE.

CANON ELECTRONICS INC. NON È RESPONSABILE DELLA MEMORIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI DOCUMENTI SOTTOPOSTI A SCANSIONE CON IL PRODOTTO NÉ DELLA MEMORIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI DATI DELLE IMMAGINI DIGITALIZZATE RISULTANTI.

SE IL CLIENTE INTENDE ELIMINARE GLI ORIGINALI DEI DOCUMENTI SOTTOPOSTI A SCANSIONE, SPETTA AL CLIENTE ISPEZIONARE LE IMMAGINI DIGITALIZZATE E VERIFICARE CHE I DATI SIANO INTATTI.

LA RESPONSABILITÀ MASSIMA DI CANON ELECTRONICS INC. PREVISTA DA QUESTA GARANZIA È LIMITATA AL PREZZO D'ACQUISTO DEL PRODOTTO COPERTO DALLA GARANZIA.

Marchi di fabbrica

- Canon e il logo Canon sono marchi di fabbrica registrati di Canon Inc. negli Stati Uniti e potrebbero essere marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati anche in altri Paesi.
- imageFORMULA è un marchio di CANON ELECTRONICS INC.
- Microsoft, Windows, PowerPoint e SharePoint sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Screenshot dei prodotti Microsoft stampate con il permesso di Microsoft Corporation.
- macOS è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.
- Gli altri prodotti e le ragioni sociali citati nel presente documento sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Nel documento, tuttavia, non si utilizzano i simboli TM e [®].

Copyright

Copyright 2021 by CANON ELECTRONICS INC. Tutti i diritti riservati.

La presente pubblicazione non può essere riprodotta o trasmessa, in nessuna forma e attraverso nessun mezzo, elettronico o meccanico, né attraverso fotocopie o registrazioni né con sistemi di memorizzazione delle informazioni o di recupero senza previa autorizzazione scritta della CANON ELECTRONICS INC.

Requisiti di sistema

Per poter utilizzare lo scanner, il computer usato deve soddisfare i seguenti requisiti di sistema.

- Computer
 - CPU: Intel Core 2 Duo 1,66GHz o superiore **Windows**
 - Intel Core i7 2,3 GHz o superiore **Mac**
 - Memoria: minimo 1 GB **Windows**
minimo 8 GB **Mac**
 - Disco rigido: L'installazione completa del software richiede almeno 3 GB di spazio disponibile.
 - Interfaccia USB: Hi-Speed USB 2.0
 - Monitor: si consiglia una risoluzione di 1024 × 768 (XGA) o superiore. **Windows**
 - Unità ottica: Unità in grado di leggere CD/DVD. **Windows**
- Sistema operativo
 - Microsoft Windows 8.1 (edizioni a 32 e 64 bit)
 - Microsoft Windows 10 (edizioni a 32 e 64 bit)
 - macOS Mojave 10.14
 - macOS Catalina 10.15
 - macOS Big Sur 11

Questo è l'ambiente a partire da aprile 2021.

Per informazioni aggiornate sul supporto software, visitare la pagina Prodotti nel sito Web di Canon.



IMPORTANTE

- Utilizzare l'interfaccia USB in dotazione standard con il computer. Non è possibile tuttavia garantire il funzionamento normale con tutte le interfacce USB, anche se rientrano nella dotazione standard del computer. Per ulteriori dettagli, contattare il rivenditore di zona autorizzato Canon.
- Le velocità di scansione sono inferiori se l'interfaccia USB standard del computer è di tipo USB Full-Speed (USB 1.1).
- Utilizzare esclusivamente il cavo USB incluso nella dotazione originale dello scanner.
- Se la CPU, la memoria, la scheda di interfaccia o altri componenti non soddisfano i requisiti di installazione, è possibile che si verifichi una riduzione significativa della velocità di scansione e che la trasmissione richieda molto più tempo.
- Anche se il computer soddisfa i requisiti di sistema, la velocità di scansione potrebbe variare in base alle specifiche del computer e all'ambiente.
- Nella modalità tablet di Windows 10, il software può interferire con la visualizzazione.

Note per l'uso con sistemi operativi a 64 bit (solo Windows)

- La velocità di scansione potrà variare a seconda delle caratteristiche del computer.

Capitolo 2 Importanti istruzioni per la sicurezza


Per garantire il funzionamento sicuro di questo scanner, leggere le avvertenze e le precauzioni di sicurezza riportate di seguito.

Ambiente di installazione.....	13
Spostamento dello scanner.....	14
Precauzioni per l'uso.....	14
Smaltimento	15
Spedizione dello scanner per la riparazione.....	15

Ambiente di installazione

L'ambiente di installazione influisce sulle prestazioni dello scanner. Assicurarsi quindi che l'ambiente di installazione dello scanner corrisponda ai requisiti descritti di seguito.

- Prevedere uno spazio adeguato attorno allo scanner per permetterne l'utilizzo e la manutenzione e garantire una ventilazione adeguata.

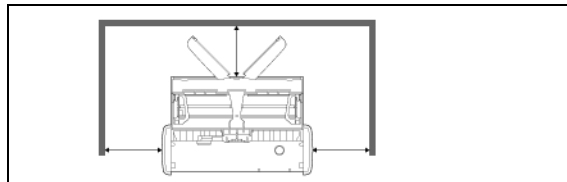

- I documenti digitalizzati vengono espulsi dalla parte anteriore dello scanner. Assicurarsi di fornire uno spazio sufficiente sulla parte anteriore dello scanner.
- Evitare di installare l'apparecchio in luoghi esposti alla luce diretta del sole.
- Evitare luoghi soggetti all'accumulo di significative quantità di polvere.
- Evitare ambienti caldi o umidi, ad esempio in prossimità di rubinetti dell'acqua, scaldabagni o umidificatori. Evitare luoghi in cui possono essere presenti vapori d'ammoniaca. Non collocare l'apparecchio in prossimità di sostanze volatili o infiammabili, quali alcool o solventi.
- Evitare luoghi soggetti a vibrazioni.
- Evitare che lo scanner venga sottoposto a variazioni repentine di temperatura. Se l'ambiente in cui è installato lo scanner è freddo ma viene riscaldato rapidamente, si potranno formare goccioline d'acqua (condensa) all'interno dello scanner. Tale fenomeno può causare un notevole degrado della qualità di scansione. Per una qualità di scansione ottimale, si consiglia di osservare le seguenti condizioni:
Temperatura ambiente: Da 10°C a 32,5°C
Umidità: da 25 a 80% (umidità relativa)
- Non installare lo scanner in prossimità di apparecchiature che generano campi elettromagnetici (ad esempio altoparlanti, televisori o radio).

Spostamento dello scanner

- Quando si sposta lo scanner, afferrarlo sempre con entrambe le mani per evitarne la caduta.
- Assicurarsi di scollegare il cavo USB quando si sposta lo scanner. Se lo scanner viene trasportato con un cavo collegato, il connettore potrebbe danneggiarsi o causare la caduta dello scanner, con conseguenti lesioni personali o danni allo scanner.

Precauzioni per l'uso



AVVERTENZA

Osservare le seguenti precauzioni ogni volta che si utilizza lo scanner. La mancata osservanza potrebbe causare incendi o scosse elettriche.

- Evitare la presenza di alcool, benzene, solventi o altre sostanze infiammabili in prossimità dello scanner.
- Evitare che acqua o sostanze infiammabili (quali alcool, benzene, solventi, ecc.) penetrino all'interno dello scanner onde evitare il rischio di incendi o folgorazione.
- Non tagliare, danneggiare o modificare il cavo USB. Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo, non tirarlo né piegarlo.
- Non collegare mai il cavo USB con le mani bagnate.
- Non annodare o avvolgere su se stesso il cavo USB, in quanto ciò potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
- Utilizzare solo il cavo USB in dotazione con lo scanner.
- Per evitare il pericolo di incendi o di folgorazione non cercare mai di smontare lo scanner o di modificarlo in alcun modo.
- Non utilizzare prodotti spray infiammabili in prossimità dello scanner.
- Per pulire lo scanner, spegnerlo e scollegare il cavo USB.
- Scollegare il cavo USB solo afferrandone il connettore. Non tirare direttamente il cavo USB, per evitare di danneggiare o scoprire il filo interno del cavo, con conseguente pericolo di incendio o scosse elettriche.
- Pulire lo scanner servendosi di un panno appena inumidito e ben strizzato. Non utilizzare mai alcool, benzene, solventi o altre sostanze infiammabili.

- Se lo scanner produce rumori insoliti o emana fumo, calore o odori anormali, oppure se lo scanner non funziona o si verificano altre anomalie quando lo si usa, chiudere immediatamente il vassoio di alimentazione, spegnere lo scanner e scollegare il cavo USB. Rivolgersi quindi al rivenditore di zona o al servizio di assistenza autorizzato Canon per ulteriori informazioni.
- Non lasciare mai cadere lo scanner ed evitare che subisca colpi o urti violenti. Qualora lo scanner dovesse danneggiarsi, chiudere immediatamente il vassoio di alimentazione, spegnere lo scanner e scollegare il cavo USB. Rivolgersi quindi al rivenditore di zona o al servizio di assistenza autorizzato Canon per ulteriori informazioni.
- Prima di spostare lo scanner, assicurarsi di chiudere il vassoio di alimentazione, spegnere lo scanner e scollegare il cavo USB.

Avvertenza per i portatori di pacemaker

Questo prodotto genera un campo magnetico di bassa intensità. Se si usa un pacemaker o un altro impianto medicale e si notano anomalie, allontanarsi dal prodotto e consultare il proprio medico.



ATTENZIONE

- Non installare lo scanner su superfici instabili, inclinate o soggette ad eccessive vibrazioni. Lo scanner potrebbe cadere, con conseguenti lesioni personali o danni allo scanner.
- Non appoggiare piccoli oggetti quali graffette, fermagli o gioielli sullo scanner. Tali oggetti potrebbero infatti cadere dentro lo scanner, causando incendi o scariche elettriche. Qualora tali oggetti dovessero cadere dentro lo scanner, chiudere immediatamente il vassoio di alimentazione, spegnere lo scanner e scollegare il cavo USB. Per la riparazione, rivolgersi quindi al rivenditore di zona o al rappresentante del servizio assistenza autorizzato Canon.
- Non posizionare lo scanner in luoghi umidi o polverosi. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
- Non appoggiare oggetti sullo scanner. Tali oggetti potrebbero rovesciarsi o cadere, provocando incidenti alle persone.
- Scollegare il cavo USB solo afferrandone il connettore. Non tirare direttamente il cavo USB, per evitare di danneggiare o scoprire i conduttori interni ad esso, con conseguente pericolo di incendio o scariche elettriche.

- Lasciare uno spazio sufficiente intorno al cavo USB in modo che possa essere facilmente scollegato. La presenza di oggetti accanto al cavo USB può ostacolarne lo scollegamento in caso di emergenza.
- Evitare che acqua o sostanze infiammabili (quali alcool, benzene, solventi, ecc.) penetrino all'interno dello scanner onde evitare il rischio di incendi o folgorazione.
- Se si prevede di non utilizzare lo scanner per un periodo di tempo prolungato, per esempio durante lunghi periodi di vacanze, scollegare il cavo USB per sicurezza.
- Evitare di indossare indumenti ampi, braccialetti, collane o altro che potrebbero impigliarsi nello scanner durante l'utilizzo. Ciò potrebbe causare lesioni personali. Fare attenzione anche a cravatte, foulard e capelli lunghi. Nel caso tali oggetti rimangano impigliati nello scanner, scollegare immediatamente l'alimentazione per arrestare l'apparecchio.
- Esercitare sempre la dovuta cautela nel collocare la carta nello scanner o nella rimozione di inceppamenti. I bordi dei fogli di carta potrebbero essere taglienti e causare ferite.

Smaltimento

Per lo smaltimento dello scanner, attenersi sempre alle disposizioni e alle normative locali o rivolgersi al proprio rivenditore.

Spedizione dello scanner per la riparazione

Qualora sia necessario inviare lo scanner al servizio di assistenza per la riparazione, utilizzare sempre l'indirizzo specificato. Spedire lo scanner utilizzando l'imballaggio originale. Proteggere e assicurare lo scanner con un imballaggio adeguato all'interno della scatola utilizzata.

Capitolo 3 Collegamento dello scanner

Collegare lo scanner al computer e alla presa di corrente.

Collegamento dello scanner al computer 16

Accensione dell'alimentazione..... 17


Collegamento dello scanner al computer

Collegare lo scanner al computer.

Collegamento dello scanner al computer

Utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare lo scanner al computer.

Il connettore USB del computer al quale è connesso lo scanner deve essere in grado di fornire un'alimentazione di almeno 500 mA / 5 V.

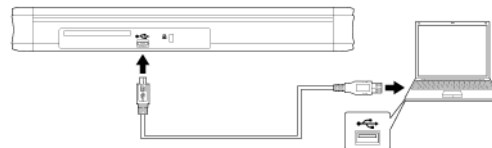

- Evitare di scollegare il cavo USB durante il trasferimento di dati tra lo scanner e il computer al momento di una scansione.



Utilizzo di un hub USB

Non è possibile utilizzare lo scanner se è collegato al computer tramite un hub USB alimentato dal bus. È possibile utilizzare un hub USB con alimentazione indipendente, ma il funzionamento non è garantito.

Accensione dell'alimentazione


- 1 Sollevare leggermente il vassoio di alimentazione premendo allo stesso tempo la leva di rilascio del vassoio di alimentazione.

L'apertura del vassoio di alimentazione documenti dello scanner attiva automaticamente l'alimentazione di corrente.

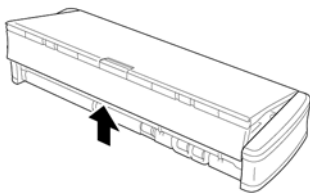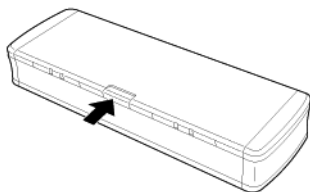


- 2 Estendere il pannello anteriore del vassoio di alimentazione prima di aprire l'intero vassoio di alimentazione.

Lo scanner si accende e l'indicatore del pulsante di avvio si illumina.

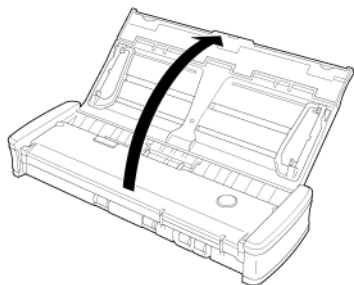


NOTA

Quando lo scanner viene acceso mentre il sistema operativo del computer è in funzione, sul computer viene visualizzata una schermata per l'avvio di CaptureOnTouch Lite. Per ulteriori informazioni sulle operazioni sullo schermo, vedere "Scansione con CaptureOnTouch Lite" a pag.23.

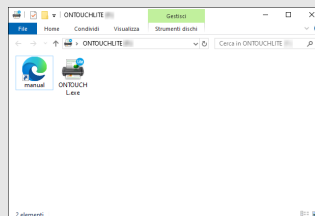

Quando lo scanner è correttamente collegato al computer, (icona di CaptureOnTouch Lite) viene visualizzata nella barra delle applicazioni come segue.



Se nella barra delle applicazioni l'icona è visualizzata come  o



lo scanner non è collegato correttamente al computer. Controllare la connessione dell'interruttore di alimentazione e del cavo USB.

Capitolo 4 Caricamento dei documenti

Questo paragrafo descrive come caricare un documento per la scansione.

Documenti 18
Collocazione dei documenti 20
Caricamento di schede, tessere e carte bancarie 21

Documenti

Lo scanner è in grado di digitalizzare documenti originali di varie dimensioni: dai biglietti da visita a documenti in formato LTR/A4/LGL. Le dimensioni degli originali digitalizzabili con questo tipo di scanner sono le seguenti.

Carta comune


Dimensioni	Larghezza: da 50,8 mm a 216 mm (da 2" a 8,5")
	Lunghezza: da 70 mm a 356 mm (da 2,756" a 14")
Peso della carta	Da 64 a 128 g/m ² (da 0,08 mm a 0,15 mm (da 0,0031" a 0,0059"))
Capacità	Circa. 20 fogli (64 g/m ² (17 libbre bond))
	Controllare che l'altezza della pila di fogli non superi mai 3 mm.



IMPORTANTE

Per poter essere digitalizzato, il documento deve soddisfare i seguenti criteri:

- **Quando si esegue la scansione di documenti di dimensioni diverse, posizionare i documenti in modo che coprano l'intera estensione dei rulli di alimentazione.**

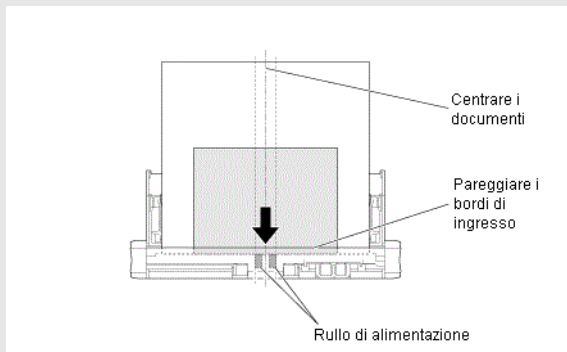

- **Effettuare la scansione di documenti prima che l'inchiostro sia asciutto può causare problemi con lo scanner. Assicurarsi sempre che l'inchiostro di un documento sia asciutto prima di effettuarne la scansione.**
- **Se si digitalizzano originali scritti a matita o con materiali simili, i rulli e la lastra di esposizione potrebbero sporcarsi e macchiare l'immagine digitalizzata e gli originali successivi. Pulire sempre le parti interne dello scanner dopo la digitalizzazione di tali tipi di documento.**
- **Quando si digitalizzano originali fronte/retro stampati su carta sottile, l'immagine stampata sul lato opposto potrebbe risultare visibile in trasparenza. In tal caso, prima di eseguire la scansione regolare la luminosità tramite l'applicazione.**
- **Si consiglia di alimentare i documenti sottili un foglio alla volta.**
- **Si noti che la scansione di un documento spesso e lucido potrebbe danneggiare il documento.**

La scansione dei seguenti originali potrebbe causare inceppamenti o guasti. Per digitalizzare tali documenti, fotocopiarli ed eseguire la scansione della fotocopia.



Originali increspati o spiegati



Originali arrotolati



Originali strappati



Originali con fermagli o graffette



Carta carbone



Carta patinata



Carta traslucida estremamente sottile



Documenti con un eccesso di polvere e particelle di carta.



Foto

Biglietto da visita

Dimensioni 49 a 55 mm (1,93" a 2,17") x 85 a 91 mm (3,35" a 3,58")

Peso della carta Da 128 a 225 g/m² (da 0,15 mm a 0,3 mm (da 0,0059" a 0,0118"))

Schede, tessere e carte in plastica

Dimensioni 86 mm (3,39") x 54 mm (2,13") (ISO/IEC standard)

Spessore dei biglietti 0,76 mm (0,03") o inferiore

Orientamento Solo alimentazione verticale

Per carte a rilievo Fino a 1,4 mm (0,055 pollice)




ATTENZIONE

- Per la scansione, inserire schede, tessere, carte bancarie e simili nell'apposita apertura di caricamento.
- A seconda del tipo di rilievo, è possibile che i biglietti con rilievo non possano essere digitalizzati correttamente.

Collocazione dei documenti

- 1 **Aprire il vassoio di alimentazione per accendere lo scanner.**
- 2 **Sollevare le guide documento e le estensioni alimentatore.**

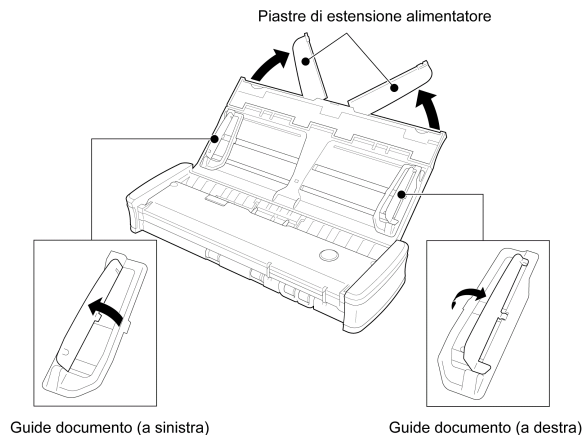


3 Caricare il documento.

- Prima di caricare il documento, smazzarne bene le pagine.




- Eliminare eventuali pieghe alle estremità del documento.
- Caricare il documento nell'ingresso alimentatore dello scanner con la facciata di scansione del documento e il bordo superiore del documento rivolti verso il basso.

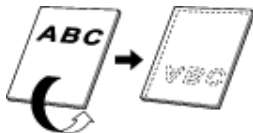


4 Allineare le guide documento su entrambi i bordi del documento caricato.

- Spingere il documento sotto le linguette delle guide documento.
- È possibile caricare contemporaneamente fino a 10 fogli di carta comune. Assicurarsi che il documento non superi i contrassegni del limite di carico (▼) sulle guide documento.

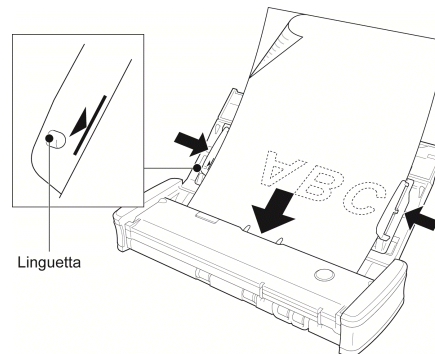

! ATTENZIONE

- In caso di caricamento di un documento costituito da più pagine, inserire le pagine del documento con i bordi leggermente scalati.

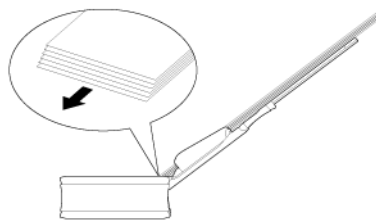

- Se è curvato, raddrizzare il documento prima di caricarlo.
- L'espulsione del documento digitalizzato avviene dal lato anteriore dello scanner. Non collocare oggetti davanti allo scanner.




- In caso di doppia alimentazione, ridurre il numero delle pagine caricate contemporaneamente nello scanner.
- Quando si esegue la scansione di più documenti come gli scontrini, usare documenti con la stessa larghezza.
- A seconda della qualità della carta, potrebbero percepirsi rumori insoliti durante la scansione che non indicano tuttavia alcun malfunzionamento.

Caricamento di schede, tessere e carte bancarie

Per la scansione, inserire schede, tessere, carte bancarie e simili nell'apposita apertura di caricamento. Utilizzare la seguente procedura per effettuare la scansione delle schede una alla volta.

- 1 Aprire il vassoio di alimentazione dei documenti.
- 2 Con la faccia anteriore della scheda rivolta verso l'alto, inserire in modo rettilineo la scheda nell'apertura di caricamento schede.

Non appena il bordo della scheda raggiunge l'apertura di caricamento si avvieranno i rulli di alimentazione. Il rullo si arresterà non appena è stata fatta presa sulla scheda, per consentirne il rilascio e l'avvio della scansione dall'applicazione desiderata.

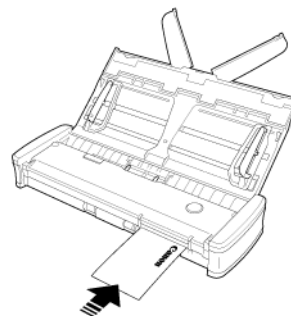

La scheda verrà inserita automaticamente non appena si avvia la scansione tramite il programma applicativo utilizzato. Al termine dell'inserimento, i rulli si avvieranno nella direzione opposta eseguendo la scansione della scheda.

Al termine della scansione la scheda verrà espulsa dall'apertura sul lato anteriore dello scanner.

ATTENZIONE

- Se sono presenti documenti nel vassoio di alimentazione l'apertura di caricamento schede è disabilitata. Prima di inserire una scheda o simile nell'apertura di caricamento, rimuovere eventuali documenti presenti nel vassoio di alimentazione.
- Durante la scansione, una parte della scheda o tessera fuoriuscirà dall'apertura sul retro dello scanner. Mantenere la zona adiacente a questa apertura sul retro dello scanner libera da ingombri o ostacoli.
- A seconda del tipo di stampa in rilievo, è possibile che la scansione non possa essere eseguita in modo ottimale.


Capitolo 5 Scansione con CaptureOnTouch Lite

In questa sezione viene descritta la procedura di scansione quando si utilizza CaptureOnTouch Lite.

Scansione con CaptureOnTouch Lite	23
Avvio e chiusura di CaptureOnTouch Lite	28
Operazione [Schermata di anteprima dell'immagine digitalizzata]	29
Impostazione della modalità scansione	32
Configurazione e funzioni della finestra di dialogo delle impostazioni avanzate.....	34
Finestra di dialogo impostazioni avanzate	34
Pannello di scansione	37
Impostazioni delle condizioni di scansione di base.....	37
Limitazioni alle funzionalità per le varie impostazioni di modalità	40
Impostazione uscita	42
Impostazioni ambientali	43

Scansione con CaptureOnTouch Lite


CaptureOnTouch Lite è un'applicazione di scansione fornita preinstallata nello scanner. Può essere utilizzata su un computer che non abbia il driver dello scanner installato.

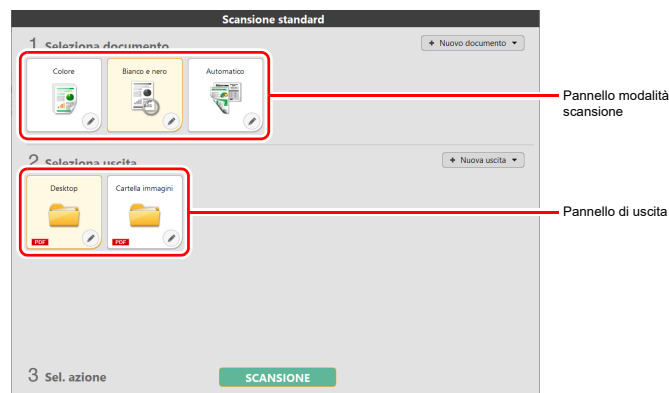

Fare clic sui pannelli della modalità scansione e di uscita, quindi fare clic sul pulsante [SCANSIONE] per effettuare la scansione del documento. Prima di scansionare si può scegliere il metodo di scansione in base al tipo di documento e all'utilizzo che se ne vuole fare.

Procedura per la scansione

- 1 Collegare lo scanner a un computer mentre il sistema operativo è in funzione.

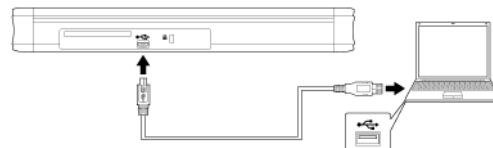


2 Aprire il vassoio di alimentazione, accendere lo scanner e quindi caricare il documento.

Per ulteriori informazioni, vedere "Collocazione dei documenti".

Windows

Quando si apre il vassoio di alimentazione documenti, il pulsante di avvio dello scanner si illumina e la finestra mostrata di seguito si apre automaticamente. Facendo doppio clic sull'icona [ONTOUCH L], CaptureOnTouch Lite viene avviato e si apre la schermata principale.

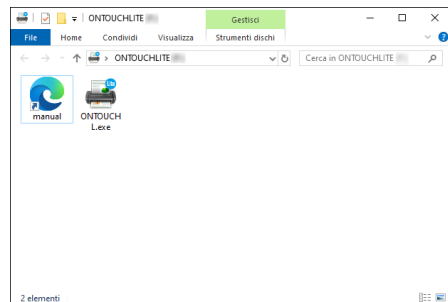

Se si fa doppio clic sull'icona [manuale], viene visualizzato il Manuale utente.



IMPORTANTE

Non chiudere il vassoio di alimentazione prima che venga visualizzato CaptureOnTouch Lite.




NOTA

- La schermata [ONTOUCHLITE] potrebbe non essere visualizzata in alcuni ambienti operativi. In questi casi, aprire l'unità [ONTOUCHLITE] in Esplora risorse, ad esempio, e avviare direttamente l'applicazione facendo doppio clic su [ONTOUCHL.exe].
A seconda del sistema operativo, il nome dell'unità può essere diverso da [ONTOUCHLITE]. Aprire l'unità in cui si trova [ONTOUCHL.exe] e avviare direttamente l'applicazione.
- A seconda del sistema operativo, la finestra [AutoPlay] può visualizzare [CaptureOnTouch Lite]. In tal caso, fare doppio clic su [CaptureOnTouch Lite] per avviare CaptureOnTouch Lite.

Mac

Quando si apre il vassoio di alimentazione documenti, il pulsante di avvio dello scanner si illumina e la finestra Trova mostrata di seguito viene visualizzata automaticamente.

Facendo clic sull'icona [CaptureOnTouch Lite], [CaptureOnTouch Lite Launcher] viene avviato e viene visualizzata la schermata principale.

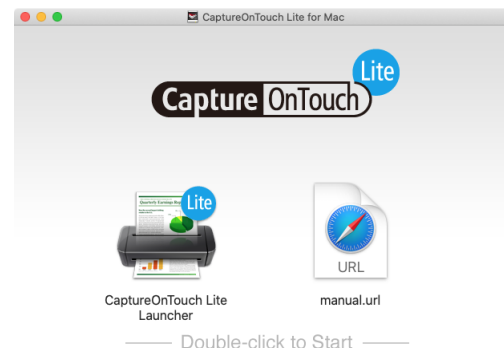


Se si fa doppio clic sull'icona [manual.url], viene visualizzato il Manuale utente.



NOTA

- Per eseguire CaptureOnTouch Lite, devono essere montate entrambe le cartelle [CaptureOnTouch Lite for Mac] e [ONTOUCHLITE].
- In macOS Big Sur, quando si avvia CaptureOnTouch Lite per la prima volta, appaiono schermate di messaggi relative all'accesso al volume rimovibile. Fare clic su [OK] per continuare. Per ulteriori informazioni, vedere "Quando si utilizza macOS Big Sur" a pag.27.

Se c'è un aggiornamento per CaptureOnTouch Lite quando il computer è connesso a Internet, viene visualizzata la schermata di avviso dell'aggiornamento software. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento, vedere "Capitolo 9 Aggiornamento di CaptureOnTouch Lite" a pag.63.

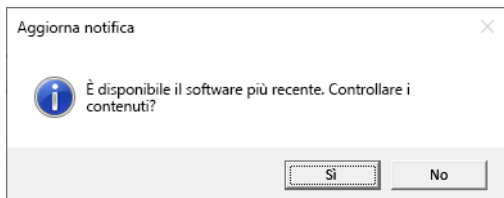


- 3 Fare clic sul pannello modalità scansione appropriato per il documento da digitalizzare in [1 Selezione documento].**



Il pannello modalità scansione selezionato viene visualizzato in arancione. Per modificare il pannello modalità scansione, vedere "Impostazione della modalità scansione".

- 4 Da [2 Selezione uscita] cliccare sul pannello Uscita a seconda dell'utilizzo dell'immagine scansionata.**

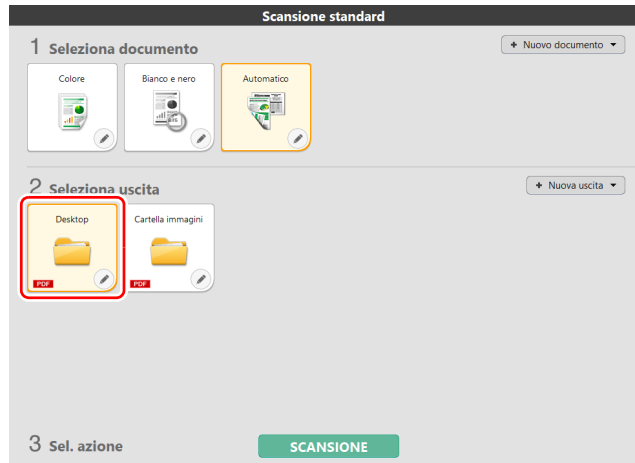

Il pannello di uscita selezionato viene visualizzato in arancione. Per modificare il pannello di uscita, vedere "Impostazione uscita".

- 5 Fare clic sul pulsante [SCANSIONE].**



Ha inizio la scansione del documento. Durante la scansione, vengono visualizzati il numero di pagine digitalizzate e le impostazioni dello scanner. Schermata di anteprima dell'immagine digitalizzata si apre quando la scansione viene completata.




IMPORTANTE

Se sono state configurate condizioni che richiedono una notevole quantità di memoria del computer, la scansione potrebbe interrompersi a causa dell'esaurimento della memoria disponibile. Se dovesse apparire un messaggio d'errore dovuto ad una memoria insufficiente mentre è in corso la scansione, interrompere la scansione, cambiare i parametri della scansione e ritentare l'operazione.




NOTA

Per eseguire una scansione successiva, premere il pulsante [Scansione pagine multiple] dopo aver posizionato il documento successivo. Viene avviata scansione del documento.

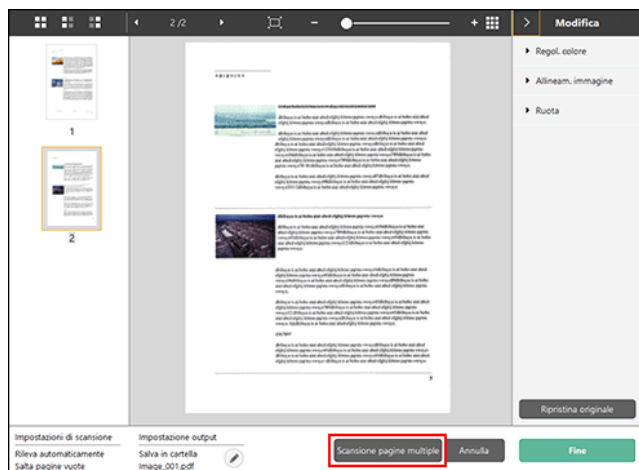


6 Dopo aver confermato l'immagine digitalizzata, fare clic sul pulsante [Fine].

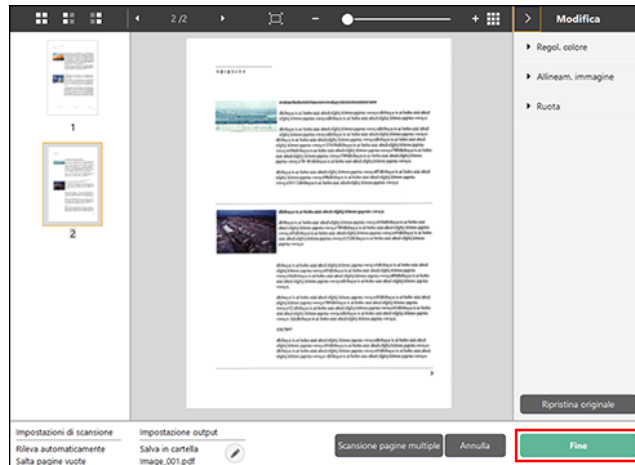

Per modificare le immagini digitalizzate, vedere "Operazione [Schermata di anteprima dell'immagine digitalizzata]".

Fare clic sul pulsante [] per modificare le impostazioni output. Premendo il pulsante [Annulla], si elimina l'immagine scansionata e si torna alla schermata principale.

7 Una volta finita l'Uscita, viene visualizzata una finestra pop-up. Nel caso in cui l'immagine scansionata sia stata salvata, viene visualizzato il link per aprire la cartella.

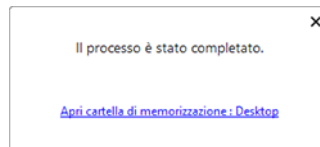


NOTA

Specificando un metodo di uscita diverso da Stampa o Allegato e-mail, viene visualizzato il pulsante [Apri cartella archiviazione]. Tramite questo pulsante viene aperta la cartella in cui sono state salvate le immagini digitalizzate.

Quando si utilizza macOS Big Sur

In macOS Big Sur, quando si avvia CaptureOnTouch Lite per la prima volta, appaiono due schermate di messaggi prima dell'avvio dell'applicazione. Fare clic su [OK] in entrambe le schermate. La procedura è la seguente.

- 1 **Quando si avvia CaptureOnTouch Lite Launcher, viene visualizzata la seguente schermata. Fare clic su [OK] per chiudere la schermata e procedere al passaggio successivo.**

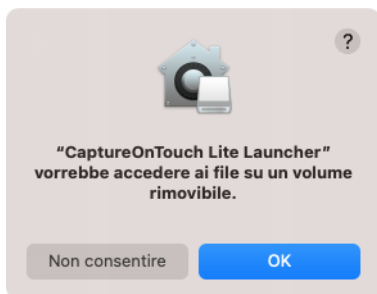

Se si fa clic su [Non consentire], viene visualizzato un messaggio di errore e CaptureOnTouch Lite Launcher non può essere avviato. Vedere "Preferenze di sistema di macOS Big Sur" a pag.27.


- 2 **Quando si avvia CaptureOnTouch Lite tramite CaptureOnTouch Lite Launcher, viene visualizzata la seguente schermata. Come nel passaggio precedente, fare clic su [OK] per chiudere la schermata. CaptureOnTouch Lite si avvia.**



Se si fa clic su [Non consentire], CaptureOnTouch Lite si avvia comunque ma viene visualizzato un messaggio di errore e le operazioni di scansione sono disabilitate. Vedere "Preferenze di sistema di macOS Big Sur" a pag.27.

Preferenze di sistema di macOS Big Sur

Se si fa clic su [Non consentire] sulla schermata del messaggio visualizzato quando CaptureOnTouch Lite Launcher viene avviato per la prima volta, CaptureOnTouch Lite non può essere utilizzato. In questo caso, aprire [Preferenze di Sistema] e fare clic su [Sicurezza e Privacy] > scheda [Privacy] > [File e cartelle]. Mettere un segno di spunta in [Volumi rimovibili] per entrambi, [CaptureOnTouch Lite Launcher] e [CaptureOnTouch Lite], nell'elenco.

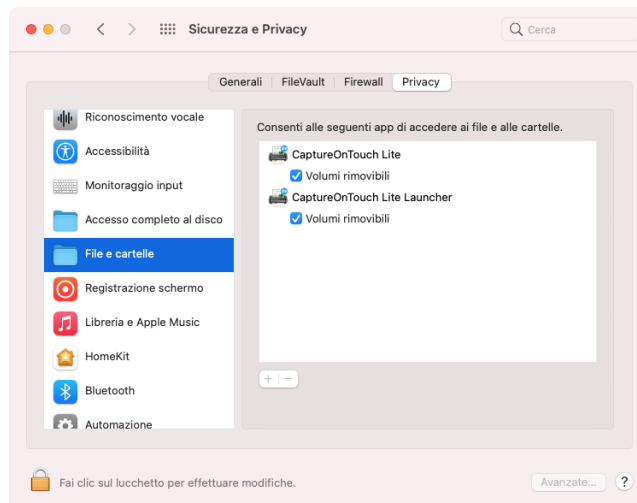

Avvio e chiusura di CaptureOnTouch Lite

Una volta avviata CaptureOnTouch Lite, questa rimane residente nel sistema.

Windows



Fare doppio clic su  (icona di CaptureOnTouch Lite) nella barra delle applicazioni per avviare CaptureOnTouch Lite e visualizzare la finestra principale.

Per chiudere la finestra di CaptureOnTouch Lite, fare clic su  nella parte superiore della finestra. La finestra verrà chiusa, ma CaptureOnTouch Lite rimarrà residente nel sistema.

Mac




Fare clic su  (icona CaptureOnTouch Lite) nella barra dei menu, quindi fare clic su [Avvia CaptureOnTouch] dal menu visualizzato per avviare CaptureOnTouch Lite e visualizzare la finestra principale.

Per chiudere la finestra di CaptureOnTouch Lite, fare clic su  nella parte superiore della finestra. La finestra verrà chiusa, ma CaptureOnTouch Lite rimarrà residente nel sistema.

Per disattivare la permanenza dell'applicazione CaptureOnTouch Lite


Windows

- 1 Fare clic sull'icona  (CaptureOnTouch Lite) nella barra delle attività, quindi selezionare [Esci] dal menu.

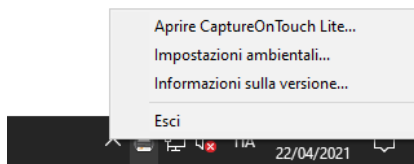

La funzionalità CaptureOnTouch Lite non è più residente nel sistema e la sua icona scompare dalla barra delle applicazioni.

2 Chiudere il vassoio di alimentazione.

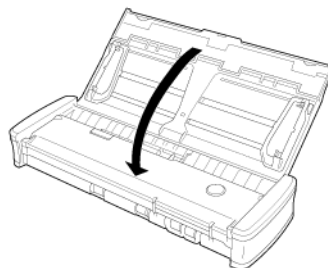


Lo scanner si spegne.

3 Scollegare il cavo USB dallo scanner e dal computer.

Mac

- 1 Fare clic su  (icona CaptureOnTouch Lite) nella barra dei menu, quindi selezionare [Esci] dal menu.




- 2 Trascinare le cartelle [ONTOUCHLITE] e [CaptureOnTouch Lite for Mac] sull'icona del Cestino.



NOTA

Se viene visualizzato un messaggio quando si sposta la cartella nel Cestino, fare clic su [Espulsione forzata]. Questa operazione non avrà effetto sul funzionamento di CaptureOnTouch Lite.

- 3 Chiudere il vassoio di alimentazione.

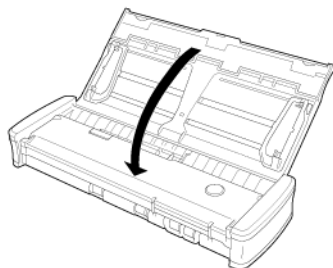

Lo scanner si spegne.

- 4 Scollegare il cavo USB dallo scanner e dal computer.


Operazione [Schermata di anteprima dell'immagine digitalizzata]

Una volta completata la scansione, appare la schermata di anteprima immagine scansionata.

Per visualizzare la finestra di modifica durante la schermata di anteprima immagine, premere  nella barra degli strumenti.



Schermata di anteprima dell'immagine digitalizzata

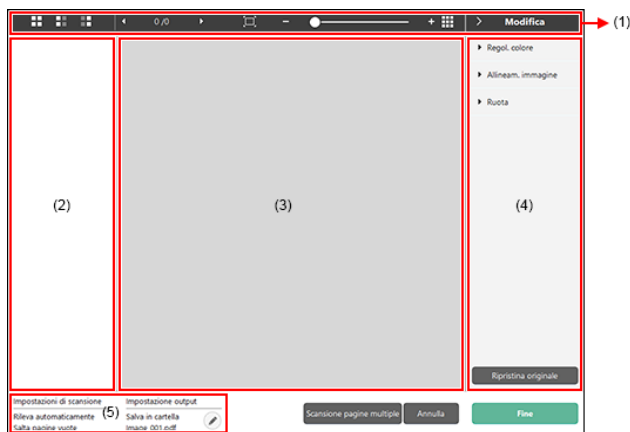

(1) Barra degli strumenti

Questa è la barra degli strumenti che permette di lavorare su miniatura e anteprima.

Strumenti	Descrizione
	Attiva la selezione delle immagini per l'area delle miniature. Da sinistra, i pulsanti indicano "Tutte le pagine", "Pagine dispari" e "Pagine pari".
	Indica la pagina dell'immagine visualizzata nell'anteprima. Fare clic su   per cambiare la pagina da visualizzare.

	Cambia l'ingrandimento della visualizzazione. Spostare il cursore verso + (più) o - (meno) per ingrandire o ridurre l'immagine di anteprima. Fare clic su  per ingrandire l'anteprima su tutto lo schermo.
	Fare clic per visualizzare o nascondere l'area di anteprima.
	Fare clic su  per visualizzare o nascondere la finestra Modifica.

(2) Area di visualizzazione delle miniature

Viene visualizzata l'immagine in miniatura del documento scansionato. Si possono eseguire le seguenti operazioni.

Cliccando sull'immagine in miniatura, viene visualizzata l'anteprima dell'immagine scansionata nella finestra di anteprima.

Si può trascinare l'immagine in miniatura, viene cambiata pagina

(3) Area di anteprima

Vengono visualizzate le immagini di anteprima dei documenti digitalizzati.


(4) Finestra Modifica

Modificare la scansione del documento.

La schermata di modifica si apre cliccando su ciascuna voce.

Premendo il pulsante [Annulla modifiche], si annullano tutte le modifiche e si ripristina l'immagine originale scansionata.

[Regol. colore] (Impostazioni tipiche)

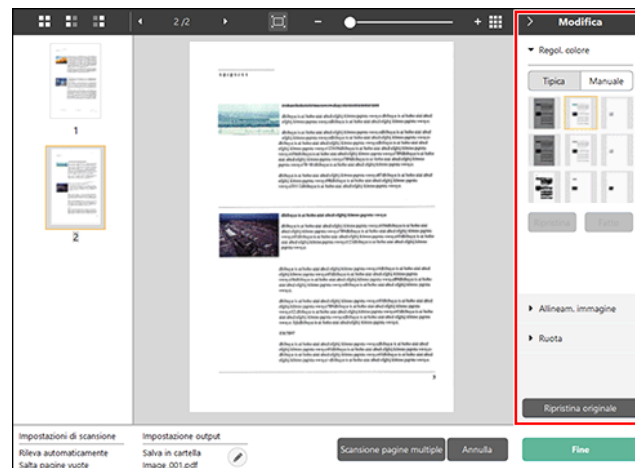

Cliccando su [Regol. colore], appare la visualizzazione iniziale.


Si può cambiare tra impostazione Manuale e impostazione Tipica premendo il pulsante corrispondente.

Con [Regol. colore Tipica], premendo sull'immagine in miniatura, si può scegliere la miniatura preferita come anteprima.

L'immagine in miniatura è visualizzata in 9 variazioni se l'immagine obiettivo è a colori, e in 6 se invece è in scala di grigi.

Quando la regolazione è finita, premere il pulsante [Fatto]. Se si vuole cancellare le regolazioni, premere il pulsante [Ripristina].

[Regol. colore] (Impostazioni manuali)

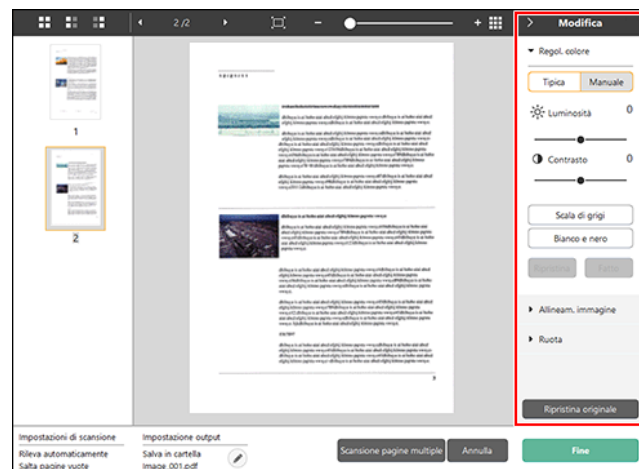


Spostare il cursore a destra o a sinistra per regolare luminosità e contrasto dell'immagine, controllando l'immagine di anteprima.

Premendo il pulsante [Scala di grigi], l'immagine viene visualizzata in scala di grigi.

Premendo il pulsante [Bianco e nero], l'immagine viene visualizzata in bianco e nero.

Quando la regolazione è finita, premere il pulsante [Fatto]. Se si vuole cancellare le regolazioni, premere il pulsante [Ripristina].

[Alineam. immagine]

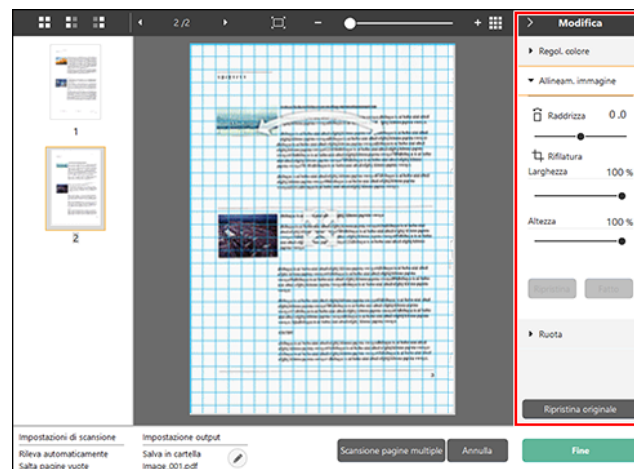

Viene visualizzato premendo [Alineam. immagine].


È possibile utilizzare l'immagine di anteprima o il cursore per effettuare raddrizzamento e taglio.

Nell'immagine di anteprima, trascinare direttamente la maniglia Sposta

☼, la maniglia Raddrizza ↶↷ e/o il riquadro di ritaglio. Per modificare l'estensione dell'immagine ritagliata, trascinare la maniglia Sposta ☼ sull'immagine di anteprima.

Quando la regolazione è finita, premere il pulsante [Fatto]. Se si vuole cancellare le regolazioni, premere il pulsante [Ripristina].

[Ruota]

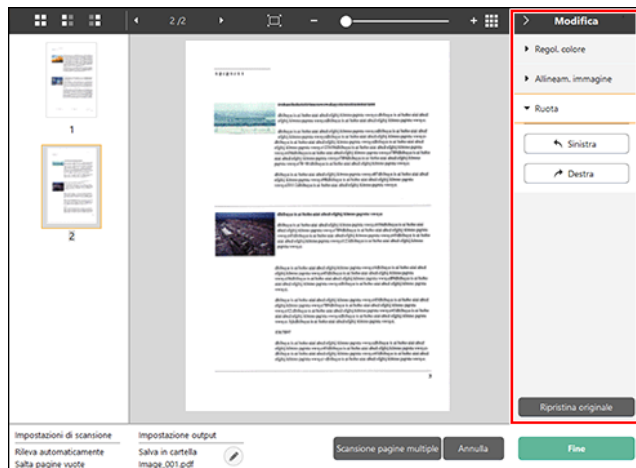

Viene visualizzato premendo [Ruota].

È possibile ruotare l'immagine digitalizzata di 90 gradi a sinistra o a destra. È possibile regolare la rotazione secondo l'immagine di anteprima.

(5) Area di visualizzazione delle informazioni

Vengono visualizzate le informazioni relative alle impostazioni di scansione e alle impostazioni output.

Fare clic sul pulsante  per proseguire la scansione.

Fare clic sul pulsante [Scansione pagine multiple] per proseguire la scansione.

Facendo clic sul pulsante [Annulla] vengono eliminate le immagini digitalizzate e si torna alla schermata principale.

Facendo clic sul pulsante [Fine] viene avviata l'elaborazione dell'output. Al completamento viene visualizzata la schermata principale.

Impostazione della modalità scansione

Come impostazioni predefinite, CaptureOnTouch Lite è impostato in [Tutto automatico], che sceglie i parametri più adatti per il documento e avvia la scansione.

Per impostare modalità colore, dimensioni o altro, si possono impostare le condizioni di scansione attraverso il pannello [Seleziona documento].

Creazione di nuovi pannelli modalità scansione

Fare clic sul pulsante [Nuovo documento] di [Seleziona documento] nella schermata [Scansione standard] per aggiungere un pannello [Nuovo documento].

Fare clic su  per visualizzare l'elenco dei tipi di pannelli. Viene creato il tipo di pannello selezionato.

Modifica pannello modalità scansione

Facendo clic sul pulsante  nel pannello modalità scansione si apre la schermata di modifica modalità scansione.

Impostazioni di scansione	
Modalità colore:	Colore a 24 bit
Dimensioni della pagina:	Adatta alle dimensioni originarie
Punti per pollice:	200 dpi
Latq scansione:	Salta pagine vuote
Raddrizza automaticamente immagini distorte:	Raddrizza in base ad angolo di alimentazione documento
Ruota immagine per adattarla all'orientamento del testo	☐ attiva
Utilizza finestra di dialogo impostazioni avanzate	☐ attiva
Impostazione...	
Generale	
Nome:	Nuovo documento
Icona	
	☐ Cambia icona
	Impostazione...
Chiudi	

Impostazioni di scansione

Vengono configurate le impostazioni di scansione.

[Modalità colore]

Selezionare la modalità di colore per la scansione dalla parte inferiore.

Rileva automaticamente	Determina automaticamente la modalità colore sulla base del contenuto del documento ed esegue la scansione con le impostazioni ottimali.
Colore a 24 bit	Esegue la scansione del documento a colori.
Scala di grigi	Esegue la scansione del documento in scala di grigi.
Bianco e nero	Esegue la scansione del documento in bianco e nero (binario).
Colore a 24 bit (immagine migliorata)	Esegue la scansione del documento a colori con più toni.
Scala di grigi (immagine migliorata)	Esegue la scansione del documento in scala di grigi con più toni.

[Dimensioni della pagina]

Consente di selezionare le dimensioni della pagina del documento da sottoporre a scansione.

Se si specifica [Adatta alle dimensioni originarie], le dimensioni della pagina del documento vengono rilevate e le immagini vengono salvate con le dimensioni rilevate.

[Punti per pollice]

Consente di selezionare la risoluzione di scansione.

Selezionare [Rileva automaticamente] per consentire al software di eseguire la scansione alla risoluzione ottimale.

[Lato scansione]

Consente di selezionare quale facciata del documento deve essere sottoposta a scansione.

Selezionare [Salta pagine vuote] per non salvare le immagini delle pagine vuote.

[Raddrizza automaticamente immagini distorte]

L'immagine digitalizzata viene raddrizzata automaticamente se non dovesse risultare dritta, ad esempio in caso di alimentazione non ottimale.

Selezionare le impostazioni dalla parte inferiore.

[INATTIVO]

[Raddrizza in base ad angolo di alimentazione documento]

[Raddrizza in base ad angolo di alimentazione e contenuti]

[Ruota immagine per adattarla all'orientamento del testo]

Se necessario, le immagini digitalizzate vengono ruotate in modo che il testo risulti orientato correttamente.

[Utilizza finestra di dialogo impostazioni avanzate]

Le impostazioni modalità scansione includono opzioni di base configurate in [Impostazioni di scansione] e le impostazioni che sono configurate nella finestra di dialogo delle impostazioni avanzate. Le impostazioni nella finestra di dialogo delle impostazioni avanzate vengono applicate a impostazioni diverse dalle opzioni di base.

Se si imposta la casella di controllo [Attiva] di [Utilizza finestra di dialogo impostazioni avanzate] su ON e si fa clic sul pulsante [Impostazioni ambientali], viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni avanzate.



NOTA

La finestra di dialogo delle impostazioni avanzate contiene opzioni di impostazione uguali alle opzioni di base di [Impostazione scanner], ma l'impostazione per ciascuna di esse è memorizzata separatamente.

A seconda dell'impostazione della casella di controllo [Utilizza finestra di dialogo impostazioni avanzate], le impostazioni utilizzate durante la scansione differiscono come descritto di seguito.

Impostazione di [Utilizza finestra di dialogo impostazioni avanzate]	Impostazioni di base	Altre impostazioni
INATTIVO	Opzioni configurate in [Impostazione scanner]	Impostazioni della finestra di dialogo delle impostazioni avanzate
ATTIVO	Impostazioni della finestra di dialogo delle impostazioni avanzate	

Per ulteriori informazioni sulla finestra di dialogo delle impostazioni avanzate, vedere “Configurazione e funzioni della finestra di dialogo delle impostazioni avanzate”.

Generale

Impostare le seguenti opzioni secondo le proprie esigenze.

Nome

Inserire il nome da visualizzare nel pannello modalità scansione.

Icona

Si può cambiare l'icona visualizzata nel pannello modalità scansione.
Si può scegliere il file spuntando la casella [Cambia icona] e premendo il pulsante [Impostazioni].
I formati supportati che si possono impostare come icona sono i seguenti.



- .ico, .exe, .jpg, .png



- .icns, .app, .jpg, .png

Configurazione e funzioni della finestra di dialogo delle impostazioni avanzate


Se si attiva [Utilizza finestra di dialogo impostazioni avanzate] di [Impostazioni di scansione] e quindi si fa clic sul pulsante [Impostazioni ambientali] quando si imposta la modalità di scansione in CaptureOnTouch Lite, viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni avanzate.

Finestra di dialogo impostazioni avanzate




La finestra di dialogo delle impostazioni avanzate è composta dalle seguenti schede.

Scheda [Base]

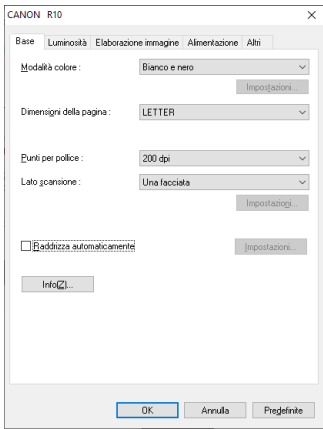


Consente di configurare le condizioni di scansione di base, quali modalità, dimensioni di pagina, risoluzione e lato di scansione.
È inoltre possibile fare clic sul pulsante [Area] e specificare l'area da digitalizzare.

Scheda [Luminosità]

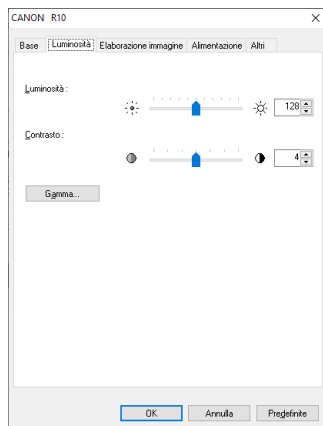


Consente di regolare luminosità e contrasto delle immagini digitalizzate. È inoltre possibile fare clic su [Gamma] e impostare il valore di correzione della gamma per le immagini digitalizzate.

Scheda [Elaborazione immagine]

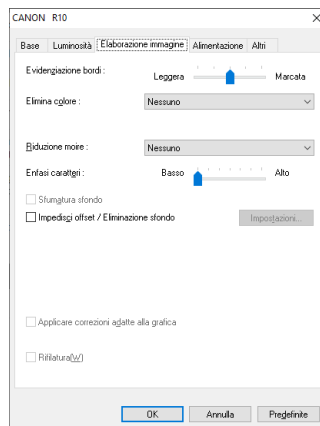

Consente di impostare il metodo di elaborazione delle immagini digitalizzate.

Scheda [Alimentazione]

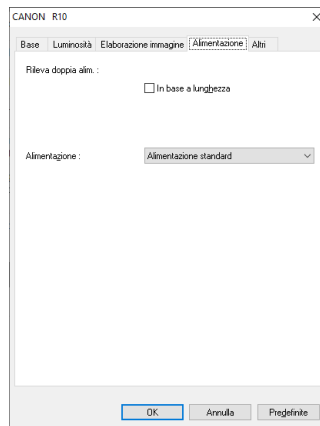


Consente di specificare opzioni di alimentazione dello scanner.



NOTA

- La correzione gamma viene impostata quando il tono dei colori dell'immagine digitalizzata è diverso da quello dell'immagine visualizzata sullo schermo.
- Per informazioni sul valore gamma dello schermo in uso, vedere il manuale delle istruzioni fornito con lo schermo.


Scheda [Altri]

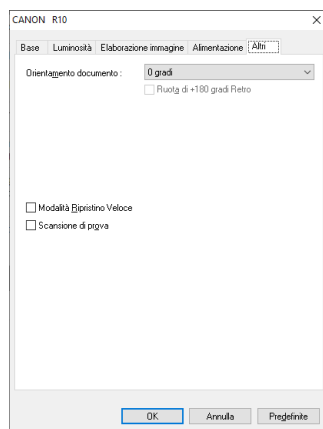

Configurare le impostazioni per la scansione specializzata e l'elaborazione dell'immagine.



Quando la finestra di dialogo delle impostazioni avanzate viene aperta da CaptureOnTouch Lite, viene visualizzata la seguente schermata delle impostazioni.

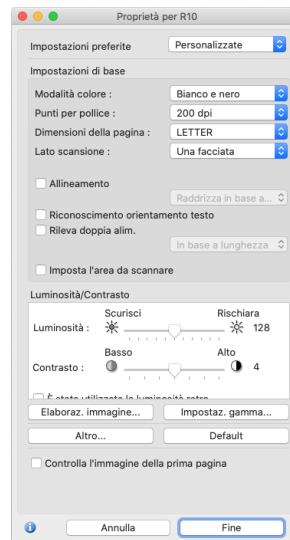

Pannello di scansione

Pannello di scansione

Il software Pannello di scansione consente di controllare le operazioni di scansione, ad esempio l'alimentazione di documenti e l'arresto della scansione quando vengono digitalizzati più documenti in successione.



Pannello di scansione viene avviato quando [Alimentazione] è impostata su [Alimentazione da pannello] o [Alimentazione automatica] nella finestra di dialogo delle impostazioni avanzate. In questo caso, Pannello di scansione viene visualizzato quando non è in corso la scansione e lo scanner passa in stato di attesa.



Per avviare la scansione del documento successivo, caricarlo nello scanner e fare clic sul pulsante di avvio del Pannello di scansione.

Per arrestare una scansione non ancora completata fare clic sul pulsante di arresto del Pannello di scansione.



Se si fa clic su [Altro] nella finestra di dialogo impostazioni avanzate e quindi si imposta [Alimentazione] su [Alimentazione da pannello] o [Alimentazione automatica] nella finestra di dialogo visualizzata, Pannello di scansione appare quando lo scanner si avvia.



Al termine della scansione del primo documento viene visualizzato Pannello di scansione e lo scanner passa in stato di attesa. Caricare

quindi il documento successivo e fare clic su [Continua scansione] per avviarne la scansione.

È possibile arrestare la scansione anche prima del completamento facendo clic su [Fine].


Impostazioni delle condizioni di scansione di base

Questa sezione descrive la configurazione delle opzioni di base necessarie per l'utilizzo dello scanner.




Verifica delle condizioni di scansione di base

Quando si effettua la scansione di un documento, assicurarsi di confermare le condizioni di base di [Modalità colore], [Dimensioni della pagina], [Punti per pollice] e [Lato scansione] nella scheda Base.

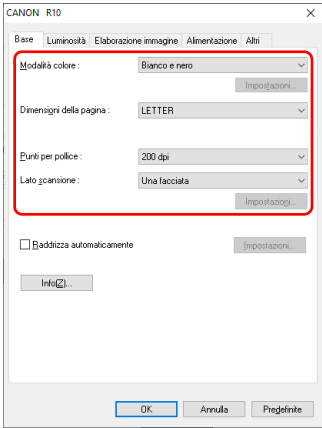

Modalità colore


Selezionare la modalità di scansione.



- Le opzioni [Miglioramento testo avanzato II] consentono di rimuovere o elaborare il colore di sfondo e lo sfondo circostante al testo per migliorarne la leggibilità. Se è selezionata l'opzione [Miglioramento testo avanzato II], è possibile migliorare ulteriormente la leggibilità del testo contenuto nelle immagini digitalizzate regolando il valore di contrasto nella scheda [Luminosità].
- La funzione [Rileva automaticamente] percepisce se il documento è a colori, in scala di grigi o in bianco e nero. Per configurare le impostazioni avanzate relative al metodo di rilevamento, fare clic su [Impostazioni]. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida.

Dimensioni della pagina


Selezionare le dimensioni di pagina corrispondenti al documento da digitalizzare.

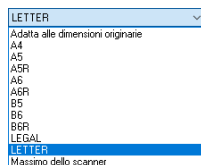

Se è selezionata l'opzione [Adatta alle dimensioni originarie], vengono rilevati i bordi del documento e vengono salvate immagini di dimensioni corrispondenti a quelle del documento. Inoltre, la [Rifilatura] della scheda [Elaborazione immagine] viene attivata soltanto quando è stata selezionata l'opzione [Adatta alle dimensioni originarie].

Punti per pollice

Selezionare la risoluzione di scansione.




Un valore di risoluzione più alto consente di ottenere immagini più nitide, ma richiede file di dimensioni maggiori e una minore velocità di scansione.

Se è specificata l'opzione [Rileva automaticamente], la risoluzione viene rilevata automaticamente sulla base del contenuto del documento.

Lato scansione

Selezionare quale lato del documento deve essere digitalizzato.




Se il lato scansione è impostato su [Salta pagine vuote], durante il salvataggio delle immagini verranno cancellate le immagini delle pagine vuote.




Verifica delle condizioni di scansione di base

Quando si effettua la scansione di un documento, assicurarsi di confermare le condizioni di base di [Modalità colore], [Punti per pollice], [Dimensioni della pagina] e [Lato scansione] nella finestra di dialogo delle impostazioni avanzate.

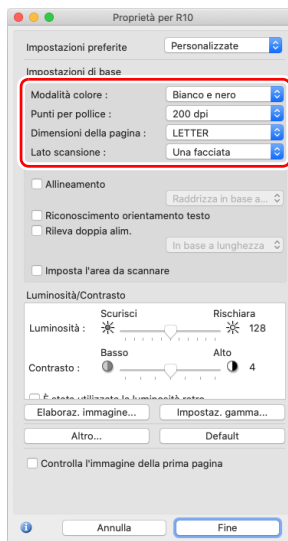

Modalità colore


Selezionare la modalità di scansione.

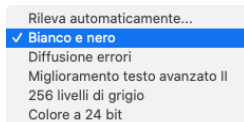

- L'opzione [Miglioramento testo avanzato II] consente di rimuovere o elaborare il colore di sfondo e lo sfondo circostante al testo per facilitarne la lettura.
- La funzione [Rileva automaticamente] rileva se il documento è a colori, in scala di grigi o in bianco e nero. Se questa opzione è selezionata, si possono configurare in dettaglio le impostazioni del metodo di rilevamento. Fare riferimento alla Guida in linea per maggiori dettagli.

Punti per pollice


Selezionare la risoluzione di scansione.

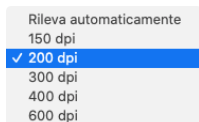

- Un valore di risoluzione più alto consente di ottenere immagini più nitide, ma richiede file di dimensioni maggiori e una minore velocità di scansione.
- Se è specificata l'opzione [Rileva automaticamente], la risoluzione viene rilevata automaticamente sulla base del contenuto del documento.

Dimensioni della pagina


Selezionare le dimensioni di pagina corrispondenti al documento da digitalizzare.

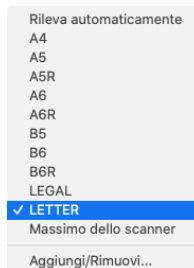

Se è selezionata l'opzione [Rileva automaticamente], vengono rilevati i bordi del documento e vengono salvate immagini di dimensioni corrispondenti a quelle del documento. Inoltre, la finestra di dialogo [Rifilatura], visualizzata quando si fa clic su [Altro] nella schermata delle impostazioni avanzate, è attivata soltanto se è stata selezionata l'opzione [Rileva automaticamente].

Lato scansione

Selezionare quale lato del documento deve essere digitalizzato.



Se il lato scansione è impostato su [Salta pagine vuote], durante il salvataggio delle immagini verranno cancellate le immagini delle pagine vuote.

Limitazioni alle funzionalità per le varie impostazioni di modalità

→ Windows

→ Mac

Windows

A seconda dell'impostazione di [Modalità colore] nella scheda [Base], alcune delle opzioni di impostazione in ciascuna scheda della finestra di dialogo delle impostazioni avanzate sono disattivate come segue.

Scheda [Luminosità]

Impostazione	Contrasto
Rileva automaticamente	✓
Bianco e nero	✓
Miglioramento testo avanzato II	✓
Diffusione errori	✓
256 livelli di grigio	✓
Colore a 24 bit	✓

✓: Disponibile per l'impostazione Vuoto: Non disponibile per l'impostazione

Scheda [Altri]

Impostazione	Scansione di prova
Rileva automaticamente	
Bianco e nero	✓
Diffusione errori	✓
Miglioramento testo avanzato II	✓
256 livelli di grigio	✓
Colore a 24 bit	✓

✓: Disponibile per l'impostazione Vuoto: Non disponibile per l'impostazione

Scheda [Elaborazione immagine]

Impostazione	Evidenziazione bordi	Elimina colore	Sfumatura sfondo	Prevenzione bleed-through/ Eliminazione sfondo
Rileva automaticamente	✓		✓	✓*1
Bianco e nero	✓	✓		✓
Diffusione errori	✓	✓		✓
Miglioramento testo avanzato II		✓		
256 livelli di grigio	✓	✓	✓	✓
Colore a 24 bit	✓		✓	✓

Impostazione	Enfasi caratteri	Applicare correzioni adatte alla grafica
Rileva automaticamente	✓*2	✓
Bianco e nero	✓	
Diffusione errori	✓	
Miglioramento testo avanzato II	✓	
256 livelli di grigio		✓
Colore a 24 bit		✓

✓: Disponibile per l'impostazione Vuoto: Non disponibile per l'impostazione

*1 Non è disponibile se sono presenti contemporaneamente tutte le seguenti condizioni nella finestra di dialogo [Impostazioni rilevazione automatica tipo immagine].

- L'opzione [Modalità rilevamento] non è impostata su [Colore o grigio]
- L'opzione [Modalità in caso di binario] della scheda [Impostazioni in caso di binario] è impostata su [Miglioramento testo avanzato II]

*2 Non disponibili se l'opzione [Modalità rilevamento] è impostata su [Colore o grigio] nella finestra di dialogo [Impostazioni rilevazione automatica tipo immagine].



A seconda delle impostazioni di [Modalità colore] nella finestra di dialogo delle impostazioni avanzate, alcune delle opzioni di impostazione sono disattivate come segue.

Modalità facile

Impostazione	Controlla l'immagine della prima pagina
Rileva automaticamente	
Bianco e nero	✓
Diffusione errori	✓
Miglioramento testo avanzato II	✓
256 livelli di grigio	✓
Colore a 24 bit	✓

✓: Disponibile per l'impostazione Vuoto: Non disponibile per l'impostazione

Modalità avanzata

Impostazione	È stata utilizzata la luminosità retro	È stato utilizzato il contrasto retro
Rileva automaticamente	✓	✓
Bianco e nero	✓	✓
Diffusione errori	✓	✓
Miglioramento testo avanzato II		
256 livelli di grigio	✓	✓
Colore a 24 bit	✓	✓

✓: Disponibile per l'impostazione Vuoto: Non disponibile per l'impostazione

Finestra di dialogo [Elaboraz. immagine]

Impostazione	Evidenziazione bordi	Sfumatura sfondo	Prevenzione bleed-through/ Eliminazione sfondo
Rileva automaticamente	✓	✓*	
Bianco e nero	✓		✓
Diffusione errori	✓		✓
Miglioramento testo avanzato II			
256 livelli di grigio	✓	✓	✓
Colore a 24 bit	✓	✓	✓

Impostazione	Elimina colore	Enfasi caratteri	Applicare correzioni adatte alla grafica
Rileva automaticamente			✓
Bianco e nero	✓	✓	
Diffusione errori	✓	✓	
Miglioramento testo avanzato II	✓	✓	
256 livelli di grigio	✓		✓
Colore a 24 bit			✓

✓: Disponibile per l'impostazione Vuoto: Non disponibile per l'impostazione

* Solo quando [Modalità rilevamento] è impostata su [Colore o grigio] nella schermata delle impostazioni visualizzata dopo aver selezionato [Rileva automaticamente].

Impostazione uscita

Come impostazioni predefinite, CaptureOnTouch Lite converte le immagini scansionate in formato pdf e le salva in una cartella.

Per indicare la destinazione e il formato dell'immagine, si può accedere al pannello [Uscita] e cambiare le impostazioni di [Uscita].

Crea nuovo pannello di uscita

Fare clic sul pulsante [Nuova uscita] per aggiungere un pannello [Nuova uscita].

Fare clic su  per visualizzare l'elenco dei tipi di pannelli. Viene creato il tipo di pannello selezionato.

Modifica pannello di uscita

Premendo il pulsante  del pannello [Uscita], si visualizza la schermata di modifica Uscita.

Impostazione output

Selezione del metodo di output:

Salva in cartella

Impostazioni dettaglio

Nome file:

☒ Utilizza finestra di dialogo impostazioni avanzate

Impostazioni dettaglio

Tipo di file:

PDF (*.pdf)

Impostazioni dettaglio

Salva in cartella:

Immagini

Impostazioni dettaglio

Generale

Nome:

Nuova uscita

Icona



☐ Cambia icona

Impostazione...

Chiudi



Salva in cartella

Impostazione output

Selezione del metodo di output:

Salva in cartella

Impostazioni dettaglio

Nome file:

☒ Utilizza finestra di dialogo impostazioni avanzate

Impostazioni dettaglio

L'immagine scansionata è salvata nella cartella indicata. Selezionando questo metodo d'Uscita, si imposta la cartella di destinazione.


Selezione del metodo di output

A seconda delle impostazioni selezionate, potrebbero variare i formati e la destinazione selezionabili.


Impostazioni ambientali



Se si fa clic sull'icona CaptureOnTouch Lite sulla barra delle applicazioni e quindi si fa clic su [Impostazioni ambientali] dal menu, viene visualizzata la finestra di dialogo [Impostazioni ambientali].

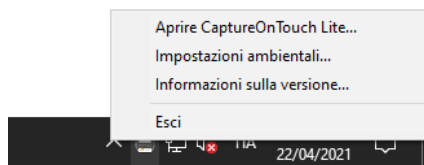

La finestra di dialogo [Impostazioni ambientali] consente di configurare varie impostazioni relative al funzionamento di CaptureOnTouch Lite ed eseguire operazioni di manutenzione.

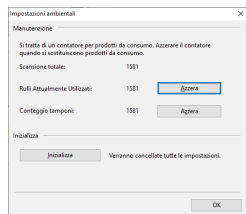

Manutenzione

Visualizza il numero totale di pagine digitalizzate dallo scanner e i contatori di utilizzo del rullo e del cuscinetto di separazione. Al momento della sostituzione di rullo e cuscinetto di separazione, è necessario azzerare questi contatori.

Inizializza

Ripristina i valori predefiniti di tutte le impostazioni.



La finestra di dialogo [Impostazioni ambientali] consente di configurare varie impostazioni relative al funzionamento di CaptureOnTouch Lite.


1 Avviare CaptureOnTouch Lite

Se CaptureOnTouch Lite non si avvia, fare doppio clic su [CaptureOnTouch Lite Launcher] nella cartella [CaptureOnTouch Lite for Mac].

Se la finestra principale è stata chiusa dopo aver avviato CaptureOnTouch Lite, riapirla dalla barra dei menu.

2 Fare clic su [Preferenze] nel menu [CaptureOnTouch Lite].

Viene visualizzata la finestra di dialogo [Impostazioni ambientali].

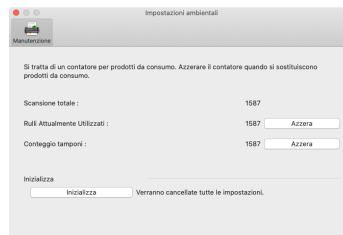

Questa finestra di dialogo consente di configurare:

Scheda [Manutenzione]

[Inizializza]

Ripristina i valori predefiniti di tutte le impostazioni.

Capitolo 6 Scansione speciale

In questa sezione vengono forniti esempi di impostazioni di scansione per scopi diversi. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di impostazione, vedere “Configurazione e funzioni della finestra di dialogo delle impostazioni avanzate” a pag.34.

Esempi pratici


- Per eliminare le immagini di pagine vuote nei documenti con due facciate. 44
- Per non digitalizzare righe e testo di determinati colori..... 45
- Per enfatizzare il colore rosso 46
- Per migliorare i contorni delle immagini 47
- Se si desidera rendere più spesse le linee o i caratteri delle immagini digitalizzate. 48
- Come produrre un'immagine digitalizzata per la grafica 49
- Per migliorare testi di scarsa leggibilità a causa di fattori quali la presenza di sfondi 50
- Per correggere immagini e documenti inclinati 51
- Per rilevare l'alimentazione contemporanea di più pagine 52
- Per uniformare l'orientamento delle immagini con il testo in caso di scansione di pagine con orientamenti del testo diversi 53
- Per ruotare le immagini di un documento caricato orizzontalmente, correggendone l'orientamento 54

Esempi pratici


Per eliminare le immagini di pagine vuote nei documenti con due facciate.



Per eliminare le immagini delle pagine vuote del documento, impostare il lato di scansione su [Salta pagine vuote] nella scheda [Base].

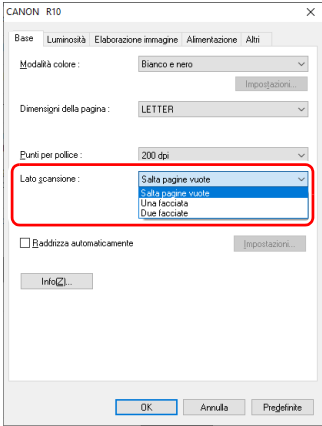


Se l'opzione [Salta pagine vuote] è selezionata, il pulsante [Impostazioni] è attivo e consente di regolare il livello in base al quale le pagine vengono considerate vuote.

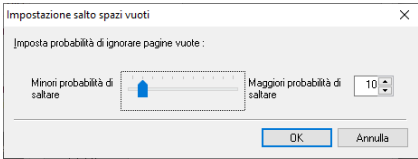




Per eliminare le immagini delle pagine vuote nel documento, impostare il lato di scansione su [Salta pagine vuote].

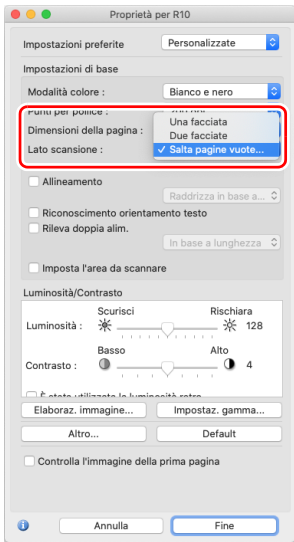

Quando è selezionata l'opzione [Salta pagine vuote], è possibile regolare il livello in base al quale le pagine vengono considerate vuote.

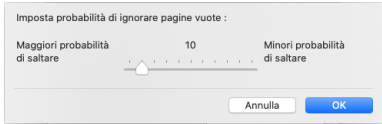


Esempi pratici

Per non digitalizzare righe e testo di determinati colori




Selezionare il colore da ignorare (rosso, blu, verde o eliminazione colore) nelle impostazioni di eliminazione del colore della scheda [Elaborazione immagine]. Tale colore non verrà digitalizzato.

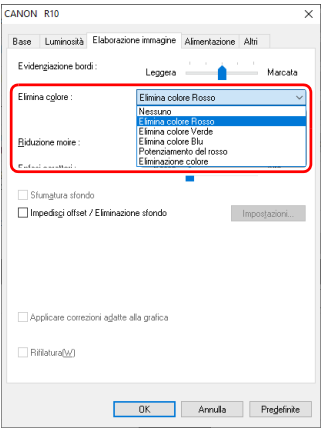



Fare clic su [Elaboraz. immagine] e selezionare il colore da ignorare (rosso, blu o verde) nella finestra di dialogo visualizzata. Tale colore non verrà digitalizzato.

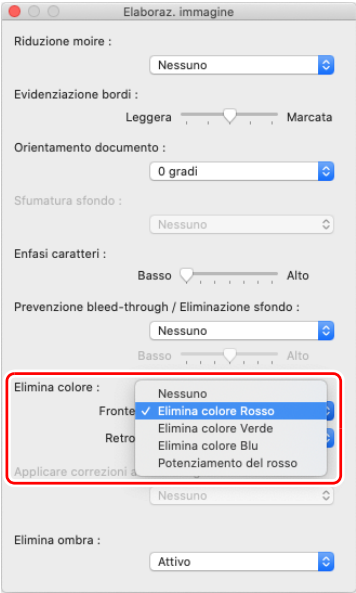


Esempi pratici

Per enfatizzare il colore rosso




Per enfatizzare il colore rosso presente nel documento, specificare [Potenziamento del rosso] in [Elimina colore] nella scheda [Elaborazione immagine].

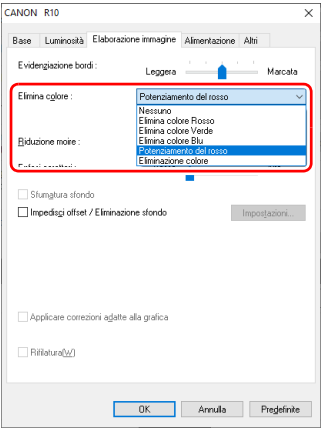



Per enfatizzare il colore rosso eventualmente presente nel documento, fare clic su [Elaboraz. immagine] e specificare [Potenziamento del rosso] in [Elimina colore] nella finestra di dialogo visualizzata.

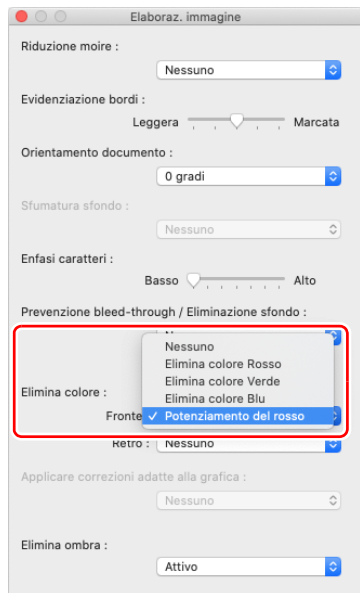


Esempi pratici

Per migliorare i contorni delle immagini




Regolare le impostazioni di evidenziazione dei bordi nella scheda [Elaborazione immagine].

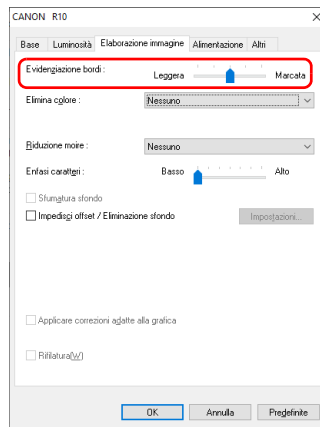



Fare clic su [Elaboraz. immagine] e regolare il livello di evidenziazione dei bordi nella finestra di dialogo visualizzata.

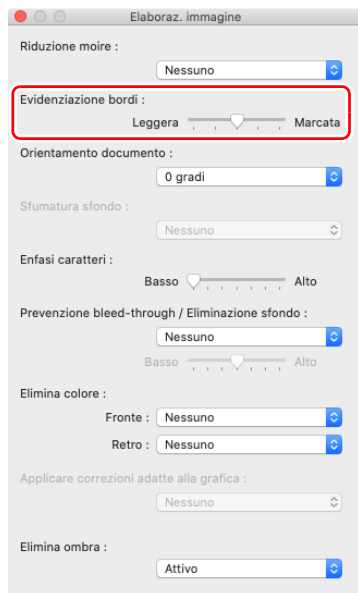


Esempi pratici

Se si desidera rendere più spesse le linee o i caratteri delle immagini digitalizzate.




Spostare il dispositivo di scorrimento di [Enfasi caratteri] della scheda [Elaborazione immagine] per rendere più spesse le linee e i caratteri contenuti nell'immagine digitalizzata.

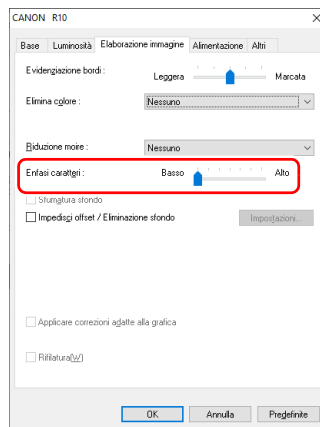



Fare clic su [Elaborazione immagine] e regolare le impostazioni del livello di evidenziazione dei caratteri nella finestra di dialogo visualizzata.

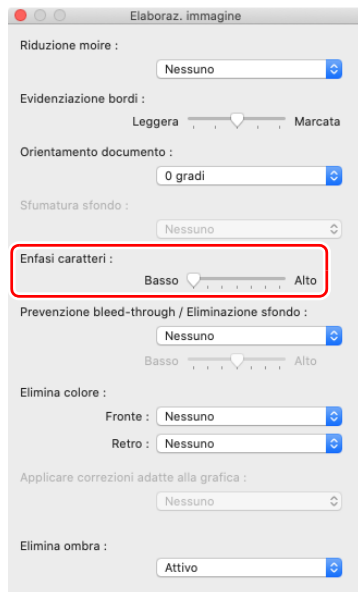


Esempi pratici

Come produrre un'immagine digitalizzata per la grafica




Nella scheda [Elaborazione immagine], fare clic sulla casella di controllo [Applicare correzioni adatte alla grafica] per attivarla.

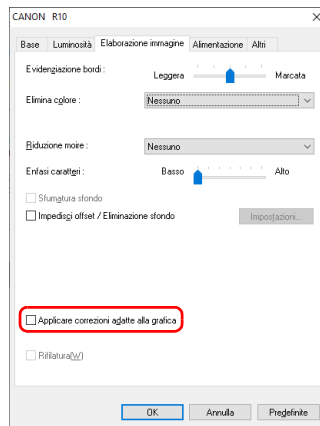



Fare clic su [Elaborazione immagine] e, nella finestra di dialogo [Applicare correzioni adatte alla grafica] che appare, selezionare [ATTIVO].

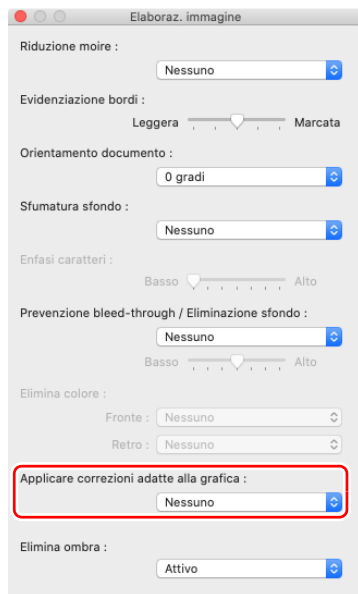


Esempi pratici

Per migliorare testi di scarsa leggibilità a causa di fattori quali la presenza di sfondi



Selezionare [Miglioramento testo avanzato II] come impostazione della modalità colore nella scheda [Base]. Lo sfondo presente dietro al testo viene rimosso o elaborato per migliorare la leggibilità del testo.

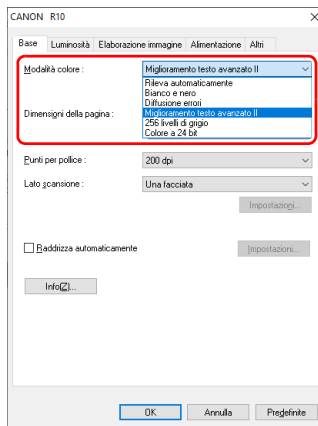

La funzione [Miglioramento testo avanzato II] è più adatta per la scansione di documenti con uno sfondo di colore uniforme e testo e sfondo chiari. Se lo sfondo non è uniforme, ad esempio un motivo, può non essere eliminato completamente rendendo più difficoltosa la lettura del testo. Se necessario, è possibile migliorare ulteriormente la leggibilità del testo contenuto nelle immagini digitalizzate regolando il valore di contrasto nella scheda [Luminosità].




NOTA

- [Applicare correzioni adatte alla grafica] è adatto per risultati più nitidi rispetto all'ombreggiatura in bianco e nero. La deselezione della casella di spunta restituirà come output dati di carattere e background di immagini più vicini al nero come neri e più vicini al bianco come bianchi.
- A seconda del singolo ambiente, i toni delle immagini scansionate e i toni delle immagini visualizzate sul monitor possono differire. Consultare il Manuale utente allegato al monitor per le impostazioni da utilizzare.



Nell'impostazione [Modalità colore] selezionare [Miglioramento testo avanzato II]. Lo sfondo presente dietro al testo viene rimosso o elaborato per migliorare la leggibilità del testo.

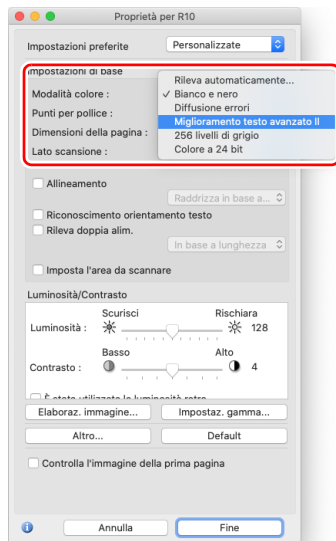


Esempi pratici

Per correggere immagini e documenti inclinati




Selezionare la casella di controllo [Raddrizza automaticamente] nella scheda [Base], quindi fare clic su [Impostazioni] per visualizzare la schermata [Impostazioni di raddrizzamento].

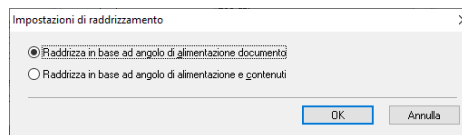

Selezionare un metodo di correzione e fare clic su [OK].



Fare clic sulla casella di spunta [Allineamento] per attivarla. Si può selezionare sia [Raddrizza in base ad angolo di alimentazione documento], sia [Raddrizza in base ad angolo di alimentazione e contenuti].

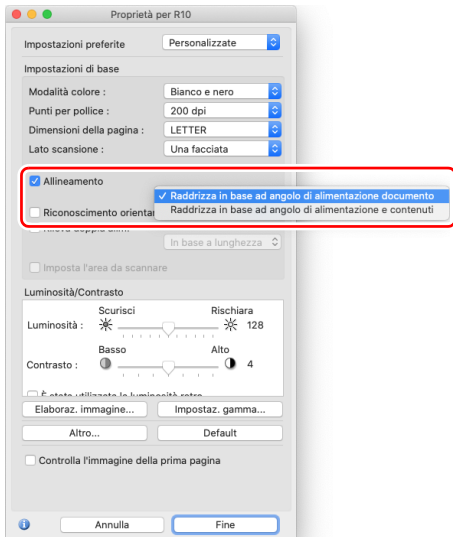


Esempi pratici

Per rilevare l'alimentazione contemporanea di più pagine




Selezionare la casella di controllo [Rileva doppia alim.] della scheda [Alimentazione]. È possibile abilitare l'opzione [In base a lunghezza].

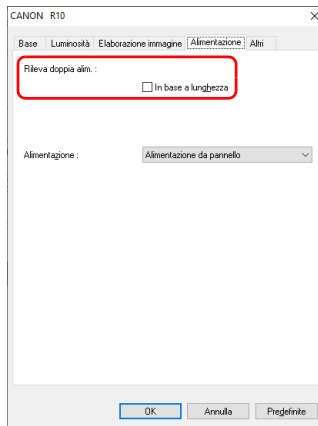



Selezionare la casella di controllo [Rileva doppia alim.].

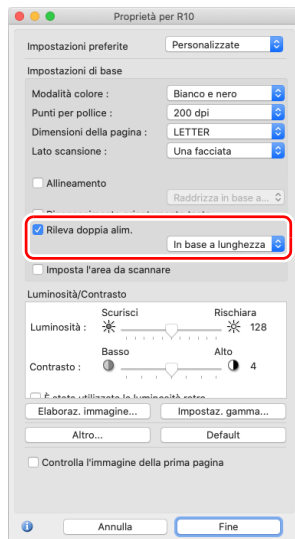


Esempi pratici

Per uniformare l'orientamento delle immagini con il testo in caso di scansione di pagine con orientamenti del testo diversi




Selezionare [Riconoscimento orientamento testo] in [Orientamento documento] della scheda [Altri]. Dopo aver rilevato automaticamente l'orientamento del testo di ciascuna pagina, la relativa immagine viene ruotata in incrementi di 90 gradi per uniformarne l'orientamento.

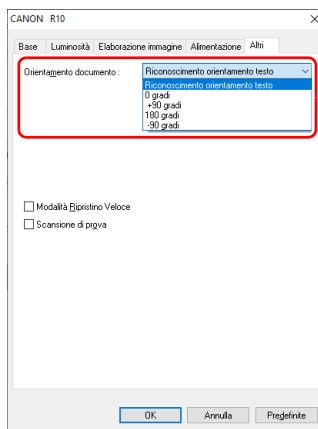



Selezionare la casella di controllo [Riconoscimento orientamento testo]. Dopo aver rilevato automaticamente l'orientamento del testo di ciascuna pagina, la relativa immagine viene ruotata in incrementi di 90 gradi per uniformarne l'orientamento.

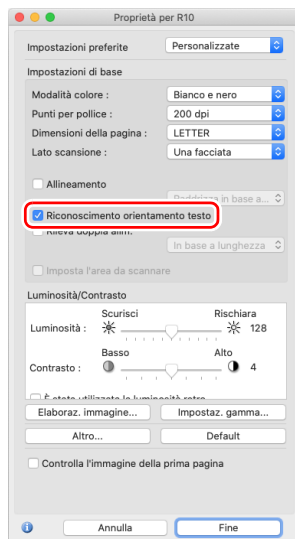


Esempi pratici

Per ruotare le immagini di un documento caricato orizzontalmente, correggendone l'orientamento



Specificare l'angolo di rotazione in [Orientamento documento] nella scheda [Altri].

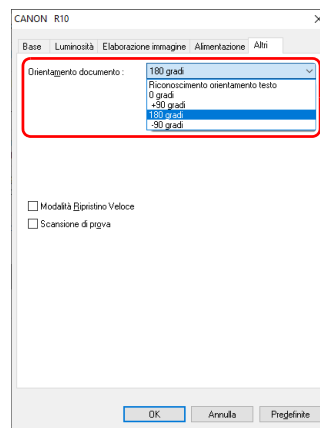


NOTA

Se la casella di controllo [Riconoscimento orientamento testo] è selezionata, l'opzione [Orientamento documento] non è disponibile.



Fare clic su [Elaboraz. immagine] per specificare l'angolo di rotazione in [Orientamento documento] nella finestra di dialogo visualizzata.

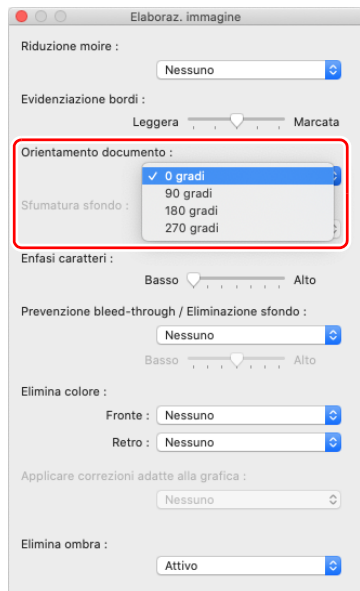

Capitolo 7 Manutenzione ordinaria

Per ottenere sempre scansioni di qualità ottimale, pulire lo scanner ed eseguirne la manutenzione regolarmente come descritto di seguito.

Pulizia dello scanner 56

Pulizia del vetro di scansione e dei rulli..... 57

ATTENZIONE

- Prima di procedere alla pulizia dell'esterno e dell'interno dello scanner, spegnere l'alimentazione e scollegare il cavo USB dal computer.
- Non utilizzare detergenti a spray per pulire lo scanner. I meccanismi di precisione, come la fonte di luce, potrebbero bagnarsi e questo provocherebbe un cattivo funzionamento.
- Non utilizzare solventi chimici, alcol o solventi organici per pulire lo scanner. Tali prodotti possono danneggiare o scolorire i componenti esterni dello scanner; inoltre possono determinare rischi di incendio e scossa elettrica.

Pulizia dello scanner

Pulire la parte esterna dello scanner con un panno inumidito in una soluzione detergente delicata e accuratamente strizzato. Passare infine un panno asciutto per eliminare eventuali tracce di umidità.



ATTENZIONE

Per evitare di danneggiare il dispositivo, non utilizzare carta ruvida o sporca.


Pulizia della parte interna dello scanner

La polvere o le particelle di carta all'interno dello scanner possono provocare la presenza di righe o macchie sulle immagini digitalizzate. Utilizzare aria compressa per la pulizia regolare di polvere o particelle di carta dall'apertura di alimentazione documenti e dall'interno dello scanner. Ultimato un processo di scansione intenso, spegnere l'unità e rimuovere le particelle di carta rimaste all'interno dello scanner.


Pulizia del vetro di scansione e dei rulli

Se si rileva la presenza strisce sulle immagini digitalizzate o sporco sui documenti dopo la scansione, è possibile che il vetro di scansione o i rulli di trasporto all'interno dello scanner siano sporchi. Pulirli regolarmente.

- 1 Aprire il vassoio di alimentazione.

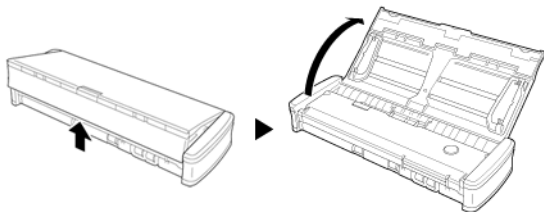

- 2 Aprire il coperchio dell'alimentatore di documenti.

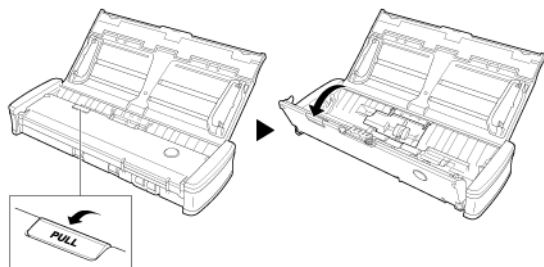


- 3 Rimuovere polvere e frammenti di carta dall'interno dello scanner utilizzando aria compressa.

- 4 Rimuovere lo sporco dal vetro di scansione, dal cuscinetto di separazione e dai rulli all'interno dello scanner (parti evidenziate in  nella figura).

Passare un panno asciutto e pulito sul vetro di scansione per rimuovere eventuale sporco.

Rimuovere lo sporco dai rulli con un panno inumidito con acqua e quindi asciugare i rulli con un panno morbido pulito e asciutto.

Rimuovere sempre i rulli di alimentazione prima della pulizia. Per ulteriori informazioni sulla rimozione, vedere Distacco ed attacco del rullo di alimentazione.

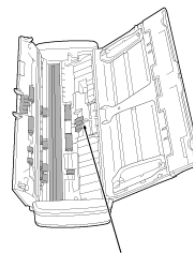

Rulli di alimentazione

! ATTENZIONE

Non spruzzare acqua o detergenti neutri direttamente sullo scanner. I meccanismi di precisione, come la fonte di luce, potrebbero bagnarsi e questo provocherebbe un cattivo funzionamento.



IMPORTANTE

La presenza di graffi sul vetro del sensore potrebbe provocare sia la presenza di segni sulle immagini sia errori di alimentazione. In caso di presenza di graffi sul vetro del sensore, contattare il rivenditore di zona autorizzato Canon o il servizio di assistenza.

Capitolo 8 Distacco ed attacco del rullo di alimentazione e del cuscinetto di separazione

In caso di sostituzione del rullo di alimentazione e del cuscinetto di separazione, eseguire i passi seguenti per il distacco e riattacco all'unità.

Sostituzione delle parti di consumo	58
Distacco ed attacco del rullo di alimentazione	60
Distacco ed attacco del cuscinetto di separazione.....	61

Sostituzione delle parti di consumo


I rulli di alimentazione e il cuscinetto di separazione all'interno dello scanner sono componenti soggetti a usura con la scansione. Se il rullo di alimentazione o il cuscinetto di separazione o entrambi sono eccessivamente usurati, è possibile che l'alimentazione dei documenti non venga eseguita correttamente e si verifichino inceppamenti della carta. Quando il numero totale delle pagine digitalizzate dallo scanner supera il valore indicato di seguito, verrà visualizzato un avviso al momento della connessione dello scanner al computer. In questi casi è necessario sostituire la parte indicata nel messaggio.




IMPORTANTE

Contattare il rivenditore di zona autorizzato Canon o un rappresentante del servizio assistenza per ulteriori informazioni sui componenti di ricambio.

Rullo di alimentazione: 100.000 fogli

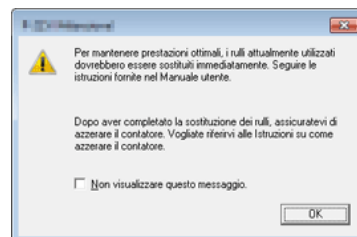


Mac

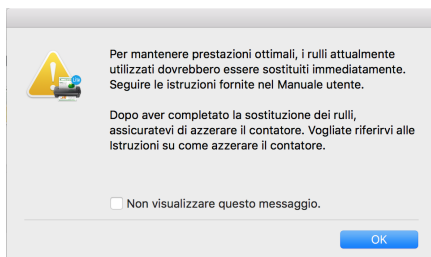


Cuscinetto di separazione: 10.000 fogli

Windows

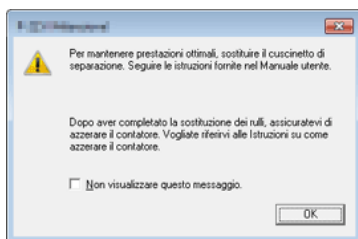

Mac

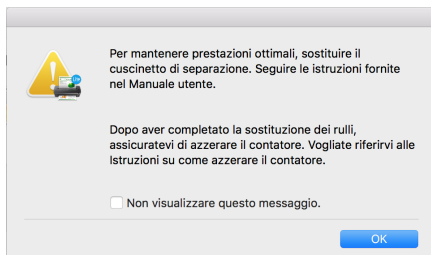

Al momento della sostituzione dei rulli è necessario inoltre azzerare il contatore dello scanner che registra il numero di pagine alimentate nello scanner.

Per ulteriori informazioni sul ripristino del contatore, vedere "Impostazioni ambientali" a pag.43.



NOTA

Questo messaggio ha il solo scopo di fornire un'indicazione di massima del momento in cui il rullo di alimentazione e il cuscinetto di separazione devono essere sostituiti.


Potrebbero usurarsi più rapidamente, ad esempio, in caso di scansione di un'elevata quantità di pagine con superficie ruvida.

Distacco ed attacco del rullo di alimentazione


Per rimuovere o montare il rullo di alimentazione, seguire la procedura sottostante.

Distacco del rullo di alimentazione


- 1 Aprire il vassoio di alimentazione.

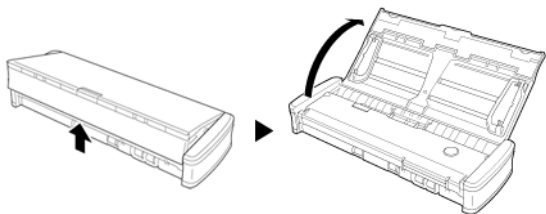


- 2 Aprire il coperchio dell'alimentatore.

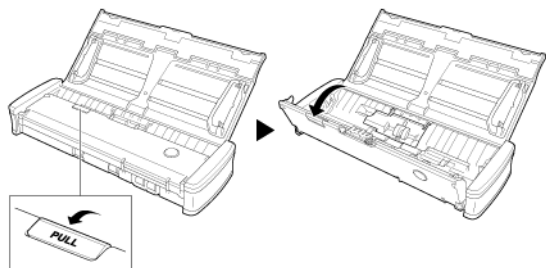


- 3 Aprire il coperchio del rullo.

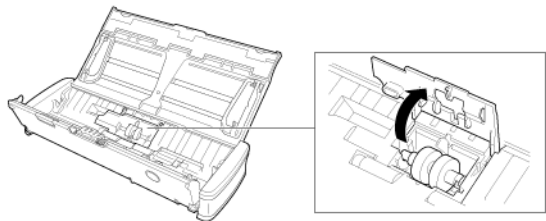

- 4 Spostare verso sinistra i rulli di alimentazione.

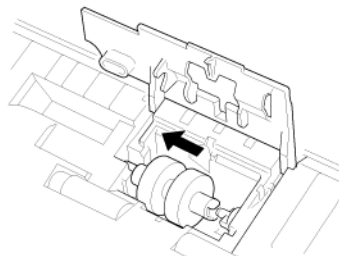


- 5 Rimuovere i rulli di alimentazione.

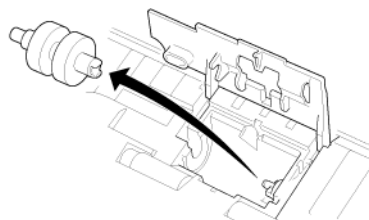


Attacco del rullo di alimentazione

Per sostituire il rullo di alimentazione, procedere come descritto di seguito.

- 1 Montare i nuovi rulli di alimentazione. Allineare la tacca del rullo con il perno sul lato dell'unità principale.

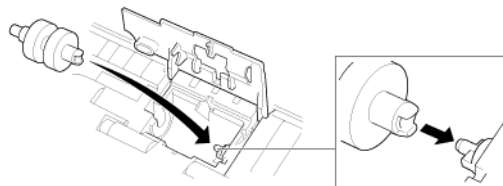


- 2** Spostare verso destra i rulli di alimentazione.

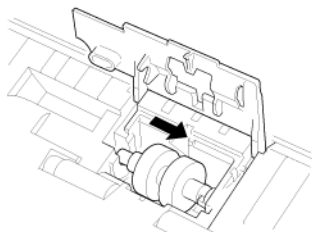


- 3** Chiudere completamente il coperchio del rullo finché non scatta in posizione.

Controllare che il coperchio del rullo sia scattato in posizione.
Se il coperchio non è correttamente chiuso, potranno verificarsi problemi nell'alimentazione dei documenti.

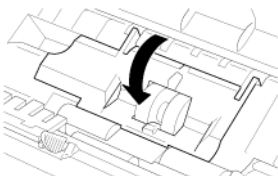

- 4** Chiudere il coperchio dell'alimentatore.

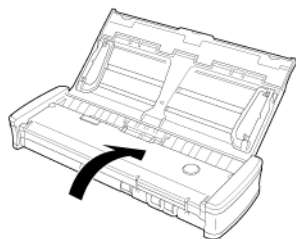


Distacco ed attacco del cuscinetto di separazione


In caso di sostituzione del cuscinetto di separazione, eseguire i passi seguenti per il distacco e riattacco all'unità.

Distacco del cuscinetto di separazione


- 1** Aprire il vassoio di alimentazione.

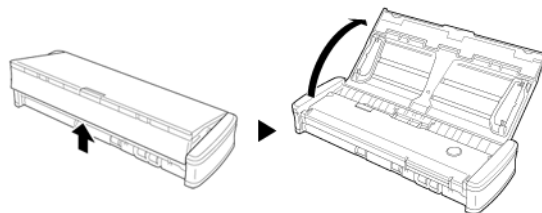

- 2** Aprire il coperchio dell'alimentatore.

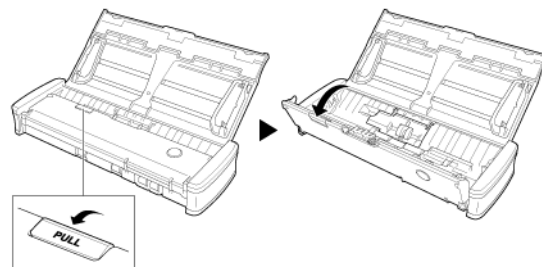


- 3** Rimuovere il cuscinetto di separazione.

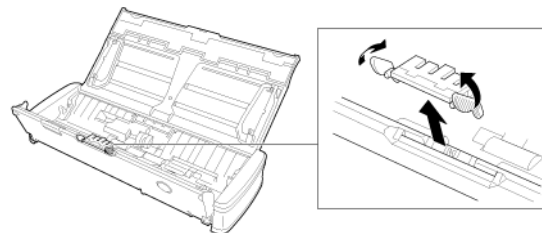


Attacco del cuscinetto di separazione

- 1 Installare il nuovo cuscinetto di separazione.

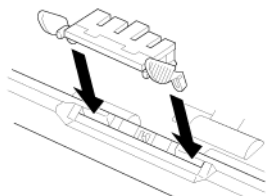

- 2 Chiudere il coperchio dell'alimentatore.

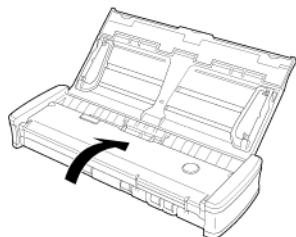

IMPORTANTE

Spingere il cuscinetto di separazione saldamente finché non scatta in posizione. Se il cuscinetto di separazione non è saldamente fissato, potrebbero verificarsi errori di alimentazione.

Capitolo 9 Aggiornamento di CaptureOnTouch Lite

Se appare la schermata di avviso dell'aggiornamento software quando CaptureOnTouch Lite si avvia, scaricare il file di aggiornamento e aggiornare CaptureOnTouch Lite.


Come aggiornare 63

Come aggiornare

La schermata di avviso aggiornamento viene visualizzata quando è presente un aggiornamento per CaptureOnTouch Lite e CaptureOnTouch Lite viene avviato mentre il computer è collegato a Internet.

1 Fare clic sul pulsante [Sì] nella schermata di avviso aggiornamento.

Il browser web si avvia e inizia lo scaricamento del file di aggiornamento.

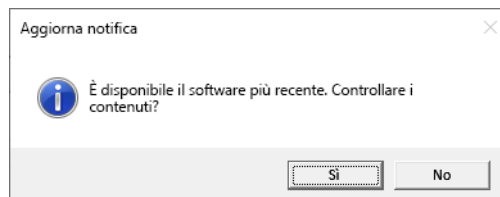

2 Seguendo le istruzioni visualizzate a schermo, installare l'aggiornamento.

Capitolo 10 Risoluzione dei problemi

Rimozione degli inceppamenti	64
Problemi più comuni e relative soluzioni	66
Risoluzione dei problemi software	68
Consigli utili	69


Rimozione degli inceppamenti

Se durante la scansione si verifica un inceppamento, procedere come indicato di seguito.


ATTENZIONE

Prestare attenzione durante la rimozione della carta inceppata. I bordi dei fogli di carta potrebbero essere taglienti e causare ferite.


- 1 Rimuovere tutti gli eventuali documenti ancora presenti nel vassoio di alimentazione.

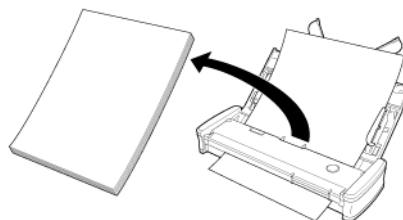

- 2 Aprire il coperchio dell'alimentatore.

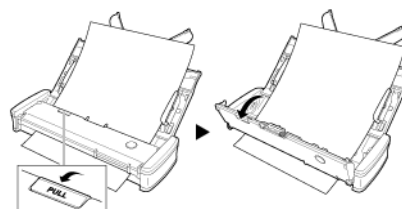

- 3 Rimuovere il documento inceppato dal lato di alimentazione o dal lato di espulsione.**

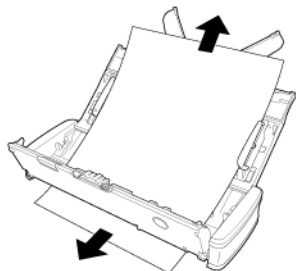


IMPORTANTE

Estrarre con cautela il documento senza utilizzare una forza eccessiva. Se la carta inceppata si dovesse strappare, è essenziale rimuovere tutti gli eventuali frammenti restanti.

Assicurarsi che il documento non rimanga inceppato o venga lacerato.

- 4 Chiudere il coperchio dell'alimentatore.**

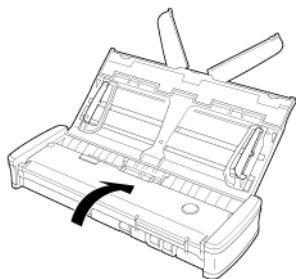


Una volta rimossa la carta inceppata, verificare che l'ultima pagina sia stata digitalizzata correttamente e quindi continuare la scansione.

Rimozione di un inceppamento delle schede

Se una scheda viene inserita nella fessura a un'angolazione, la scheda potrebbe incepparsi durante la scansione.

In caso di inceppamento di una scheda, provare a tirare la scheda per estrarla, oppure aprire il coperchio dell'alimentatore per rimuoverla.

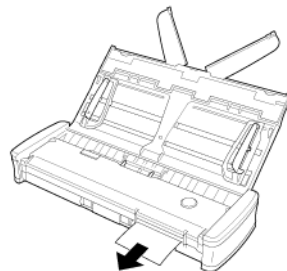

IMPORTANTE

Per la rimozione della scheda inceppata è necessario aprire il coperchio dell'alimentatore molto lentamente. Se il coperchio dell'alimentatore viene aperto troppo, potrebbe esercitare pressione sulla scheda e danneggiarla.

Problemi più comuni e relative soluzioni

In questa sezione si indicano le soluzioni consigliate per i problemi più comuni.

Qualora il problema persista anche dopo aver eseguito le procedure consigliate, rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato Canon.

Q1 Lo scanner non si accende.

- A1
- 1 Lo scanner rimane spento mentre il vassoio di alimentazione è chiuso. Quando si apre il vassoio di alimentazione, lo scanner si accende automaticamente.
 - 2 Se lo scanner è collegato al computer tramite un hub USB, provare a rimuovere l'hub ed eseguire la connessione direttamente al computer.

Q2 Lo scanner non viene riconosciuto.

- A2
- 1 Verificare che lo scanner sia correttamente collegato al computer con un cavo USB.
 - 2 Verificare che lo scanner sia acceso. Fare riferimento al precedente "Q1" "Lo scanner non si accende.", se lo scanner non dovesse attivarsi.
 - 3 L'interfaccia USB del computer può non essere in grado di supportare lo scanner. Il funzionamento dello scanner non è garantito con tutte le interfacce USB.
 - 4 Accertarsi di utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare lo scanner al computer. Il funzionamento dello scanner non è garantito con tutti i cavi USB disponibili in commercio.
 - 5 Se lo scanner è collegato al computer tramite un hub USB, provare a rimuovere l'hub ed eseguire la connessione direttamente al computer.
-

Q3 I documenti vengono alimentati obliquamente (le immagini digitalizzate sono storte).

- A3
- 1 Ridurre il numero di fogli caricati contemporaneamente nello scanner e ripetere l'operazione di scansione.
 - 2 Allineare le guide documento avvicinandole il più possibile ai documenti e caricare i documenti in modo da ottenere un'alimentazione rettilinea.
 - 3 Impostare [Raddrizza automaticamente immagini distorte] su un valore diverso da [INATTIVO] nelle impostazioni della modalità scansione.
 - 4 Se dall'ultima pulizia del rullo sono state digitalizzate numerose pagine, pulire i rulli e il cuscinetto di separazione. Per la pulizia dello scanner, consultare il capitolo "Pulizia del vetro di scansione e dei rulli" a pag.57. Per la sostituzione, consultare "Sostituzione delle parti di consumo" a pag.58.
 - 5 Verificare che il cuscinetto di separazione sia montato correttamente.
 - 6 Una scansione perfettamente rettilinea potrebbe non essere possibile a causa della struttura stessa dello scanner.

Q4 CaptureOnTouch Lite non viene avviato.

- A4
- Se l'accesso a dispositivi USB è bloccato da software di sicurezza, potrebbe non essere possibile utilizzare CaptureOnTouch Lite.

Q5 Sulle immagini digitalizzate appaiono macchie o strisce.

- A5
- Pulire entrambi i lati del vetro di scansione e i rulli. Se è presente una sostanza aderente, quale colla o correttore, asportarla delicatamente esercitando il minimo possibile di pressione nella zona dove compaiono le righe. Per pulire lo scanner, fare riferimento al "Capitolo 7 Manutenzione ordinaria". Se non si riesce a risolvere il problema con la pulizia, il vetro interno potrebbe essere graffiato. Contattare il rivenditore di zona autorizzato Canon.
-

Q6	Pagine mancanti.	
A6	Quando l'impostazione [Lato scansione] nella finestra di dialogo delle impostazioni avanzate è [Salta pagine vuote], i documenti con pochissimo nero potrebbero essere accidentalmente saltati. Diminuire il valore di [Imposta probabilità di ignorare pagine vuote] (vedere "Per eliminare le immagini di pagine vuote nei documenti con due facciate." a pag.44), oppure selezionare una modalità di scansione diversa, ad esempio [Una facciata] o [Due facciate]. Se le pagine vengono saltate a causa di doppia alimentazione dei documenti, vedere "Q7" "Inceppamento della carta (o doppia alimentazione).".	
Q7	Inceppamento della carta (o doppia alimentazione).	
A7	1 Se il rullo di alimentazione e il cuscinetto di separazione sono stati montati correttamente, pulirli se necessario. Per la pulizia e la sostituzione, fare riferimento al "Capitolo 8 Distacco ed attacco del rullo di alimentazione e del cuscinetto di separazione". 2 Talvolta non è possibile ottenere una scansione corretta quando le pagine del documento aderiscono insieme per effetto dell'elettricità statica. Smazzare i documenti prima di caricarli.	
Q8	Impossibile salvare in un unico file le immagini digitalizzate di più pagine.	
A8	A seconda del formato di file, le immagini digitalizzate di più pagine non possono essere salvate come file singolo con CaptureOnTouch Lite. • BMP, PNG, JPEG: Salvare sempre una singola pagina per ogni file. • PPTX: Salvare sempre diverse pagine per ogni file. • TIFF, PDF: è possibile specificare se salvare le immagini digitalizzate come file a più pagine o a pagina singola nella finestra di dialogo visualizzata facendo clic sul pulsante [Impostazioni dettaglio] di [Tipo di file] nella schermata di modifica del pannello di uscita. • Per la schermata di modifica del pannello di uscita, vedere "Impostazione uscita" a pag.42.	
Q9	Tutti i documenti caricati sono stati apparentemente digitalizzati dallo scanner, ma l'immagine non viene visualizzata nell'applicazione.	
A9	Quando [Alimentazione da pannello] o [Alimentazione automatica] è selezionata come metodo di alimentazione dei documenti nella finestra di dialogo delle impostazioni avanzate, la scansione continua anche dopo che tutti i documenti sono stati sottoposti a scansione perché lo scanner attende il caricamento di ulteriori documenti. Per terminare l'operazione e inoltrare le immagini scansionate all'applicazione, premere il pulsante [STOP] (Windows) / [Fine] (macOS) sul pannello operativo.	
Q10	La scansione si interrompe a causa di insufficiente memoria.	
A10	Se sono state configurate condizioni che richiedono una notevole quantità di memoria del computer, la scansione potrebbe interrompersi a causa dell'esaurimento della memoria disponibile. Pur dipendendo in larga misura dalla quantità di memoria del computer, la possibilità di esaurimento della memoria aumenta se sono presenti contemporaneamente due o più delle seguenti condizioni: • [Modalità colore] è impostata su [Colore a 24 bit] • [Dimensioni della pagina] è impostato su un formato relativamente grande (es. Legal). Oppure, le dimensioni della pagina sono impostate su [Massimo dello scanner]. • [Punti per pollice] è impostato su una risoluzione elevata (es. 600 dpi). Se dovesse apparire un messaggio d'errore dovuto a memoria insufficiente mentre è in corso la scansione, interrompere la scansione, cambiare i parametri della scansione (ad esempio, ridurre la risoluzione o la dimensione del foglio) e ritentare l'operazione. È possibile ridurre anche la quantità di memoria utilizzata disattivando (se attive) le opzioni [Riduzione moire] e [Impedisci offset / Eliminazione sfondo].	
Q11	Lo scanner genera rumori insoliti durante l'alimentazione dei documenti.	
A11	A seconda della qualità della carta, potrebbero percepirsi rumori insoliti che non indicano tuttavia alcun malfunzionamento.	

Risoluzione dei problemi software

Questa sezione indica i problemi più comuni e le relative soluzioni durante l'utilizzo di CaptureOnTouch Lite.

La scansione è troppo lenta

- 1 Chiudere gli altri programmi eventualmente in esecuzione.
- 2 La scansione potrebbe essere rallentata da carenza di memoria causata le applicazioni residenti in memoria, come i programmi anti-virus. Chiudere tali programmi residenti in memoria se necessario per liberare spazio di memoria.
- 3 Se lo spazio disponibile su disco è insufficiente, lo scanner potrebbe non riuscire a creare i file temporanei necessari per i dati digitalizzati. Eliminare dal disco rigido i dati non necessari per aumentare lo spazio libero.
- 4 La velocità di scansione potrebbe essere ridotta se la porta USB del computer non è compatibile con la modalità Hi-Speed USB 2.0.
- 5 Se si utilizza un cavo USB non conforme al protocollo Hi-Speed USB 2.0, sostituirlo con il cavo conforme fornito in dotazione.
- 6 Se lo scanner è collegato al computer tramite un hub USB non conforme al protocollo Hi-Speed USB 2.0, rimuovere l'hub e collegare lo scanner direttamente al computer.

Se non è possibile aprire i file di immagini digitalizzate in un'applicazione

- 1 Le immagini digitalizzate salvate come file TIFF multipagina possono essere aperte solo nei programmi che supportano questo formato di file.
- 2 Le immagini salvate come file TIFF compresso (contenenti una o più pagine) possono essere aperte solo nei programmi che supportano tale formato. Questo può verificarsi con programmi che non sono compatibili con CaptureOnTouch Lite. In tal caso, prima della scansione impostare il formato di compressione del file di immagine su "Nessuno".

C'è un difetto di visualizzazione nella schermata di interfaccia utente di CaptureOnTouch Lite

A seconda del computer in uso, potrebbe presentarsi un difetto nella schermata di interfaccia utente quando sono presenti troppi pannelli modalità di scansione e pannelli di uscita. Eliminare tutti i pannelli inutilizzati.

Consigli utili

Di seguito sono riportati alcuni consigli utili per la scansione dei documenti.

Dove vengono salvate le immagini digitalizzate? È possibile modificare la destinazione di memorizzazione?

Le immagini vengono salvate nelle seguenti cartelle, a seconda delle impostazioni del programma. Tutte le cartelle di destinazione possono essere modificate con altre cartelle.

- CaptureOnTouch Lite
Le immagini vengono salvate nella destinazione di uscita impostata nel pannello di uscita.

Come si configurano le impostazioni di scansione?

- CaptureOnTouch Lite
Fare clic sul pulsante di modifica ([]) nel pannello modalità scansione e quindi modificare le impostazioni di scansione nella schermata visualizzata.

Come è possibile scegliere se salvare più pagine in un unico file o file separati ciascuna pagina?

Se le immagini digitalizzate vengono salvate in formato BMP, PNG o JPEG, ogni pagina viene salvata sempre come file separato.
Se le immagini digitalizzate vengono salvate in formato PPTX, le pagine multiple vengono salvate sempre come un unico file.
Se le immagini digitalizzate vengono salvate in formato PDF o TIFF, è possibile specificare se il file deve contenere più pagine o una sola pagina. Vedere anche Q8 in "Problemi più comuni e relative soluzioni" a pag.66

È possibile copiare le configurazioni di impostazione dello scanner o eseguirne il backup?

Il backup non è possibile.

Quali regole si applicano ai nomi dei file delle immagini digitalizzate?

- CaptureOnTouch Lite
I nomi file delle immagini digitalizzate sono impostati in base alle impostazioni nel pannello di uscita.
Fare clic sul pulsante di modifica ([]) nel pannello di uscita e quindi impostare il nome file in [Nome file] nella schermata visualizzata.
Se si attiva [Utilizza finestra di dialogo impostazioni avanzate] di [Nome file] e quindi si fa clic sul pulsante [Impostazioni dettaglio], viene visualizzata la finestra di dialogo [Impostazioni nome file]. Il nome file dell'immagine digitalizzata viene determinato impostando alcune o tutte le tre opzioni in questa finestra di dialogo.

Impostazione	Descrizione
Nome file	Eventuale stringa di testo da includere nel nome del file.
Aggiungi data e ora	Aggiunge la data e l'ora al nome del file. Selezionare il formato data nella casella elenco. YYYY = anno, MM = mese e DD = giorno del mese. L'ora viene aggiunta dopo la data.
Aggiungi contatore al nome file	Aggiunge un numero progressivo al nome del file delle immagini digitalizzate. Specificare il numero di cifre e il numero iniziale.

Un esempio di nome file è visualizzato come [Nome file] nella finestra di dialogo [Impostazioni nome file].

Come si saltano le pagine vuote ed eseguire la scansione solo delle pagine che non sono vuote?

Specificare [Salta pagine vuote] nella schermata di modifica o nella finestra delle impostazioni avanzate del pannello modalità scansione, quindi effettuare la scansione.

Come è possibile eseguire la scansione di schede, tessere e carte in plastica?

Impostare [Dimensione pagina] su [Adatta alle dimensioni originarie] ([Rileva automaticamente] nella finestra di dialogo delle impostazioni avanzate di macOS) nella schermata di modifica o nella finestra di dialogo delle impostazioni avanzate del pannello modalità scansione, quindi effettuare la scansione. Per ulteriori informazioni, vedere "Caricamento di schede, tessere e carte bancarie" a pag.21.

Come si caricano e digitalizzano documenti di dimensioni non uniformi tra loro?

Impostare [Dimensione pagina] su [Adatta alle dimensioni originarie] ([Rileva automaticamente] nella finestra di dialogo delle impostazioni avanzate di macOS) nella schermata di modifica o nella finestra di dialogo delle impostazioni avanzate del pannello modalità scansione, quindi effettuare la scansione.

Qual è il modo migliore per eseguire la scansione di biglietti da visita?

Impostare [Dimensione pagina] su [Adatta alle dimensioni originarie] ([Rileva automaticamente] nella finestra di dialogo delle impostazioni avanzate di macOS) nella schermata di modifica o nella finestra di dialogo delle impostazioni avanzate del pannello modalità scansione, quindi effettuare la scansione.

I bordi dell'immagine digitalizzata vanno perduti quando si effettua la scansione mentre si imposta [Dimensioni pagina] su [Adatta alle dimensioni originarie] (Windows) o [Rileva automaticamente] (macOS) nella finestra di dialogo delle impostazioni avanzate.

Come posso ottenere correttamente una scansione senza alcuna perdita?

Impostare la casella di controllo di [Rifilatura] nella scheda [Elaborazione immagine] su disattivata (Windows)/Impostare la casella di controllo della finestra di dialogo [Rifilatura] visualizzata quando si fa clic su [Altro] su disattivata (macOS) nella finestra di dialogo delle impostazioni avanzate. In alternativa, impostare [Dimensione pagina] su [Adatta alle dimensioni originarie] ([Rileva automaticamente] nella finestra di dialogo delle impostazioni avanzate di macOS) nella schermata di modifica o nella finestra di dialogo delle impostazioni avanzate del pannello modalità scansione, quindi effettuare la scansione.

Come si utilizza la funzione di rilevamento automatico del colore del documento?

CaptureOnTouch Lite include una funzione che rileva automaticamente la modalità colore dai contenuti di un documento.

Le modalità che possono essere rilevate da questa funzione di rilevamento automatico variano a seconda della schermata di impostazione della funzione di rilevamento automatico.

Condizione	Modalità rilevabili
Quando [Modalità colore] nella schermata di modifica del pannello modalità scansione di CaptureOnTouch Lite è impostata su [Rileva automaticamente]	[Colore o grigio]
Quando [Modalità colore] per la finestra di dialogo delle impostazioni avanzate è impostata su [Rileva automaticamente] e sono configurate le impostazioni avanzate per la rilevazione automatica	È possibile selezionare una delle seguenti opzioni: • [Colore o grigio] • [Colore o binario] • [Colore, Grigio o binario]

Capitolo 11 Appendice

Specifiche tecniche	71
Parti di ricambio.....	72
Opzioni.....	72
Dimensioni	73

Specifiche tecniche

Unità principale

Scanner ad alimentazione fogli da tavolo			
Dimensioni di scansione documenti			
Carta comune	Larghezza	50,8 a 216 mm (2 a 8,5 poll.)	
	Lunghezza	70 a 356 mm (2,756 a 14 poll.)	
	Grammatura	da 64 a 128 g/m ² (da 17 a 34 lb bond) Spessore da 0,08 a 0,15 mm (da 0,0031 a 0,0059 poll.)	
Biglietti da visita	Larghezza	49 a 55 mm (1,93 a 2,17 poll.)	
	Lunghezza	85 a 91 mm (3,35 a 3,58 poll.)	
	Grammatura	da 128 a 225 g/m ² (da 34 a 60 lb bond) Spessore 0,15 a 0,3 mm (0,0059 a 0,0118 poll.)	
Scheda, tessera o simile (ISO/IEC standard)	Larghezza	86 mm (3,39 poll.)	
	Lunghezza	54 mm (2,13 poll.)	
	Spessore	non superiore a 0,76 mm (0,03 poll.) Non superiore a 1,4 mm (0,055 poll.) per stampa in rilievo	
Metodo di alimentazione documento		Automatico	
Sensore di scansione		Sensore di acquisizione immagine a contatto	
Sorgente luminosa		LED	
Lato di scansione		Una facciata/Due facciate	
Modalità di scansione		Bianco e nero, Diffusione errori, 256 livelli di grigio, Miglioramento testo avanzato II, Colore a 24 bit	
Risoluzione di scansione		150 x 150 dpi/200 x 200 dpi/300 x 300 dpi/400 x 400 dpi/600 x 600 dpi	
Velocità di scansione (condizioni: CPU Core 2 Duo 2,53GHz, memoria 2 GB, formato documento A4)			
Scala di grigi	Una facciata	200 x 200 dpi	12 pagine/min.
		300 x 300 dpi	12 pagine/min.
	Due facciate	200 x 200 dpi	14 immagini/min.
		300 x 300 dpi	14 immagini/min.
Colore a 24 bit	Una facciata	200 x 200 dpi	9 pagine/min.
		300 x 300 dpi	6 pagine/min.
	Due facciate	200 x 200 dpi	10 immagini/min.
		300 x 300 dpi	6 immagini/min.
* Durante la scansione in modalità due facciate con sola alimentazione tramite bus USB 2.0, l'assorbimento di corrente dello scanner potrà fluttuare a seconda del tipo di documento digitalizzato e il carico di elaborazione dello scanner. In tali casi, la velocità di scansione potrebbe variare.			
Interfaccia		Hi-Speed USB 2.0	

Dimensioni esterne (L×P×A)

Vassoio di alimentazione documenti chiuso:

285 × 95 × 40 mm (11.22 × 3.74 × 1.57 poll.)

Vassoio di alimentazione documenti aperto:

285 × 257 × 174 mm (11.22 × 10.12 × 6.85 poll.)

Peso

Circa 1 kg (2,20 libbre bond)

Alimentazione Utilizzo dell'alimentazione bus USB (USB 2.0: 500 mA (solo cavo di comunicazione))

Potenza
assorbita

Solo cavo USB

USB 2.0: 2,5 W

In modalità 1,5 W

Sleep:

Spento

0,1 W o inferiore.

Rumore durante l'uso

Non superiore a 66 dB

Ambiente operativo

Temperatura: 15°C a 70°C (59°F a 81,5°F)

Umidità: 25% a 75% (umidità relativa)

Parti di ricambio

Cuscinetto di separazione (Codice prodotto: 4971C001)

Cuscinetto di separazione sostitutivo. Per informazioni sulla procedura di sostituzione, vedere "Distacco ed attacco del cuscinetto di separazione".

Rulli di alimentazione (codice prodotto: 6144B002)

Kit di sostituzione per i rulli di alimentazione. Per informazioni sulla procedura di sostituzione, vedere "Distacco ed attacco del rullo di alimentazione".



IMPORTANTE

Contattare il rivenditore di zona autorizzato Canon o un rappresentante del servizio assistenza per ulteriori informazioni sui componenti di ricambio.

Le specifiche dei prodotti possono essere modificate senza preavviso.

Opzioni



ICavo USB (codice prodotto: 6144B003)

Questo cavo USB è stato concepita specificatamente per il collegamento dello scanner al computer.

Custodia di trasporto (Codice prodotto: 4179B003)

Riporre lo scanner nella custodia durante il trasporto.

Dimensioni

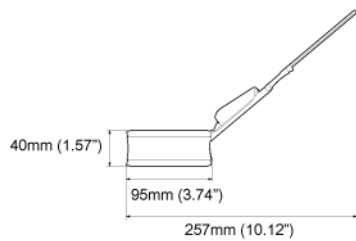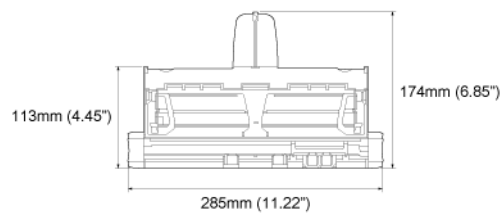

WEEE CAUTION



English

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)

This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canon-europe.com/weee.

Français

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement

associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/weee.

Deutsch

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/weee.

Italiano

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee.

Español

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficaz de los recursos naturales. Para más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más

información acerca de la devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/weee.

Nederlands

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canon-europe.com/weee.

Dansk

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)

Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne.

Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canon-europe.com/weee.

Norsk

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)

Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsaffald, i henhold til WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/weee.

Suomi

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.

Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja

elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/weee.

Svenska

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)

Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/weee.

Português

Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)

Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Diretiva REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo

doméstico. Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/weee.

Česká

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrný OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vrácení a recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/weee.

Ελληνικά

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικών επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου

μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.canon-europe.com/weee.

Polski

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/weee.

Magyar

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a

környezetre és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó, újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalókért forduljon a helyi önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalatához, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz, illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/weee.

Slovenský

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)

Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ).

Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispějete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.

Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/weee.

Български

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)

Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС) и Вашето национално законодателство. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или

в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canon-europe.com/weee.

Română

Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)

Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) (2012/19/UE) și legile naționale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziționați un produs nou similar, sau la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deșeurilor provenite de la echipamentele electrice și electronice (EEE). Mănuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea efectivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informații privind locurile de reciclare a deșeurilor provenite de la echipamente, contactați biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu colectarea deșeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deșeurilor menajere. Pentru mai multe informații privind returnarea și reciclarea produselor DEEE, vizitați www.canon-europe.com/weee.

Slovenčina

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)

Ta simbol pomeni, da tega izdelek v skladu z direktivo OEE0 (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne smete odvreči v gospodinske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEE0. Če želite več informacij o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEE0, obiščite www.canon-europe.com/weee.

Hrvatski

Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)

Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim otpadom sukladno WEEE Direktivi (2012/19/EC) i Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Ovaj proizvod je potrebno predati ovlaštenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ukoliko isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno, vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa. Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada. Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/weee.

Català

Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)

Aquest símbol indica que aquest producte no s'ha de llençar a les escombraries de la llar, d'acord amb la Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (AEE). La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l'hora de llençar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge, adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/weee.

Eesti

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)

See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigi kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leiate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/weee.

Latviešu

Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)

Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza

šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/weee.

Lietuvių

Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lihtenšteiniui)

Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisės aktuose dėl EEJ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į elektros ir elektroninės įrangos (EEJ) atliekų perdavimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų tvarkymas dėl elektros ir elektroninės įrangos esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintų EEJ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės informacijos apie EEJ atliekų grąžinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canon-europe.com/weee.

Srpski

Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranja, vas molimo, da kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.

Српски

Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. na osnovi "staro za novo" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može da ima moguće negativne uticaje po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koje se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranja, molimo Vas da kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/weee.