

Mode d'emploi

- Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le scanner.
- Après avoir terminé la lecture de ce manuel, conservez-le en lieu sûr pour future référence.



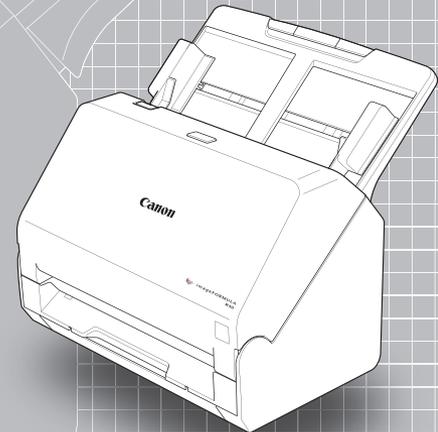


Table des matières

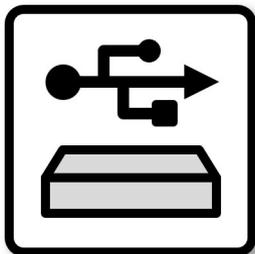


Avant d'utiliser le scanner

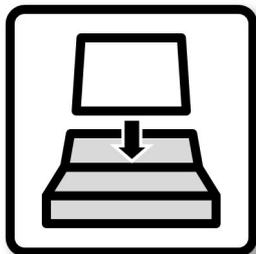


Opérations de base




Méthodes de numérisation

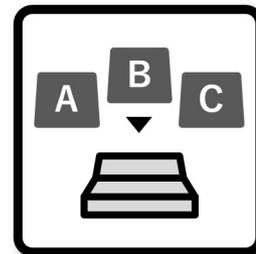


Paramètres en fonction de l'objectif

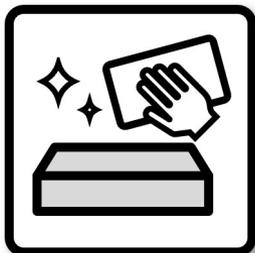


Entretien quotidien

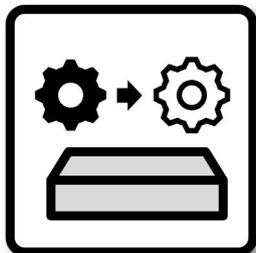

Remplacement des consommables

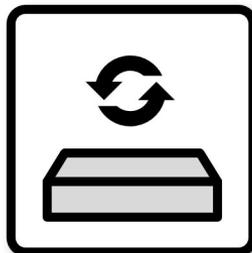

Mise à jour de l'application

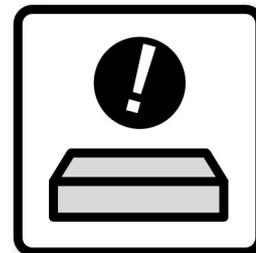

Dépannage

Foire aux questions

■ Avant l'utilisation

Le scanner ne s'allume pas

→P. 61

Le scanner n'est pas reconnu

→P. 61

L'application de numérisation ne démarre pas

→P. 61

■ Chargement

Chargement de documents de travers

→P. 61

Bourrage de documents (ou double chargement)

→P. 62

■ Numérisation

L'image numérisée n'apparaît pas dans l'application

→P. 63

Des pages manquent

→P. 62

La numérisation est trop lente

→P. 64

Il y a un problème d'affichage sur l'écran de l'interface utilisateur

→P. 64

La mémoire devient insuffisante

→P. 63

■ Image numérisée

Des lignes blanches ou des rayures apparaissent

→P. 62

Plusieurs pages numérisées ne peuvent pas être enregistrées dans un seul fichier

→P. 62

Il n'est pas possible d'ouvrir les fichiers numérisés dans une application

→P. 64

■ Remplacement des pièces consommables

Remplacement du rouleau d'alimentation

→P. 56

Remplacement du rouleau de ralentissement

→P. 56

Détails du contenu

Table des matières	2
Foire aux questions	3
Détails du contenu	4
Introduction	5
Symboles utilisés dans ce manuel	5
Avant d'utiliser le scanner	6
Configuration système requise pour le logiciel	6
Consignes de sécurité importantes	7
Lieu d'installation.....	7
Adaptateur CA.....	7
Déplacement du scanner	8
Manipulation.....	8
Mise au rebut	9
Lors de l'envoi du scanner en réparation	9
Caractéristiques du scanner	10
Noms et fonction des pièces	11
Opérations de base	14
Alimentation	14
Mise sous tension	14
Mise hors tension	15
Documents	16
Comment placer les documents	18
Numérisation de plusieurs documents	18
Placement des cartes.....	20
Détection d'une double alimentation de documents	21
Méthodes de numérisation	23
Numérisation avec CaptureOnTouch Lite	23
Qu'est-ce que CaptureOnTouch Lite?	23
Procédure de numérisation	23
Démarrage et arrêt de CaptureOnTouch Lite	28
Exécution de l'écran de prévisualisation de l'image numérisée	30
Paramétrage du mode de numérisation	33
Paramétrage de la sortie.....	36
Réglage de la boîte de dialogue des paramètres avancés	38

Configuration et fonctions de la boîte de dialogue des paramètres avancés.....	38
Paramétrage des conditions de numérisation de base	41
Restrictions fonctionnelles selon le paramètre de mode.....	44
Configuration des paramètres du scanner selon les besoins	46
Entretien	53
Entretien quotidien	53
Nettoyage du scanner	53
Nettoyage de l'intérieur du scanner.....	53
Nettoyage de la vitre du capteur et des rouleaux.....	53
Remplacement des consommables	56
Retrait du bac d'alimentation des documents	60
Mise à jour de CaptureOnTouch Lite	60
Dépannage	61
Problèmes et solutions communs	61
Dépannage logiciel	64
Conseils utiles	65
Élimination des bourrages papier	67
Annexe	69
Caractéristiques techniques	69
Pièces de rechange.....	70
Dimensions.....	70
Index	71
Réglementations	72

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le scanner de documents. Veuillez lire attentivement les manuels suivants et vous familiariser avec les fonctions du scanner avant de l'utiliser afin de vous assurer de comprendre suffisamment les fonctions et d'utiliser au mieux les fonctionnalités du scanner. Après avoir lu les manuels, conservez-les en lieu sûr pour future référence.

Manuels du scanner

La documentation de ce scanner se compose des manuels suivants.

● Guide de sécurité du produit

Avant d'utiliser le scanner, assurez-vous de lire et de suivre ces instructions.

● Guide de configuration

Ce manuel décrit les procédures de configuration du scanner. Lisez ce manuel lorsque vous utilisez le scanner pour la première fois.

● Mode d'emploi (ce manuel)

Ce manuel contient des explications complètes concernant les opérations du scanner.

Il peut être affiché en cliquant sur l'icône [manuel] sur l'écran contextuel lorsque le scanner est allumé. Pour plus de détails, [consultez la p. 24](#).

Vous pouvez également consulter le manuel d'utilisation sur le site Web suivant.

<https://software.canon-elec.co.jp/ims/r30/>

Symboles utilisés dans ce manuel

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel pour expliquer les procédures, les restrictions, les précautions à prendre et les consignes de sécurité à respecter.



AVERTISSEMENT

Indique une mise en garde relative à des opérations qui peuvent provoquer la mort ou blesser quelqu'un, si elles ne sont pas exécutées correctement. Pour utiliser le scanner en toute sécurité, respectez toujours ces mises en garde.



ATTENTION

Indique un avertissement relatif à des opérations qui peuvent blesser quelqu'un ou provoquer des dommages matériels, si elles ne sont pas exécutées correctement. Pour utiliser le scanner en toute sécurité, respectez toujours ces avertissements.



IMPORTANT

Indique des conditions requises et des restrictions d'exploitation. Assurez-vous de lire attentivement ces consignes pour une utilisation correcte du scanner et éviter de l'endommager.



Indication

Clarifie une procédure ou fournit des explications supplémentaires au sujet d'une procédure. La lecture de ces remarques est fortement recommandée.

Configuration système requise pour le logiciel

Pour utiliser le scanner, votre ordinateur doit disposer de la configuration système suivante.

Ordinateur

Unité centrale :	Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ou supérieur Windows Intel Core i7 2,3 GHz ou supérieur Mac
Mémoire :	1 Go ou plus Windows 8 Go ou plus Mac
Disque dur :	3 Go ou plus d'espace disponible sont nécessaires pour l'installation de tous les logiciels
Interface USB :	Hi-Speed USB2.0
Écran :	Résolution de 1024 x 768 (XGA) ou plus recommandée Windows

Système d'exploitation

- Microsoft Windows 10 (éditions 32 bits et 64 bits)
- Microsoft Windows 11
- macOS 11
- macOS 12
- macOS 13

Il s'agit de l'environnement à compter de février 2023.

Pour obtenir les informations les plus récentes sur la prise en charge du logiciel, consultez la page Produits du site Web Canon.

! IMPORTANT

- Utilisez l'interface USB standard de votre ordinateur. Toutefois, le fonctionnement normal du scanner n'est pas garanti avec toutes les interfaces USB, même si l'ordinateur est équipé d'une interface standard. Pour en savoir plus, consultez votre revendeur local agréé Canon.
- La vitesse de numérisation est plus lente lorsque l'interface USB standard de votre ordinateur est de type USB Full-Speed (équivalent à USB 1.1).
- Le câble USB que vous utilisez doit être celui fourni avec le scanner.
- Si l'unité centrale, la mémoire, la carte d'interface ou les autres caractéristiques techniques ne correspondent pas à la configuration requise, il est possible que la vitesse de numérisation soit fortement réduite et que la durée des transmissions soit allongée.
- Même si l'ordinateur est conforme à la configuration requise, la vitesse de numérisation peut varier en fonction des spécifications de l'ordinateur et de l'environnement.
- En mode tablette de Windows 10, le logiciel peut perturber l'affichage.

Précautions en cas d'utilisation avec les systèmes d'exploitation 64 bits (Windows uniquement)

La vitesse de numérisation peut varier selon les caractéristiques techniques de votre ordinateur.


Consignes de sécurité importantes

Afin de garantir un fonctionnement sûr de ce scanner, assurez-vous de lire les consignes et les précautions de sécurité détaillées ci-dessous.

Lieu d'installation

Les performances de ce scanner varient en fonction de l'environnement dans lequel il est installé. Assurez-vous que le lieu dans lequel le scanner est installé répond aux exigences environnementales suivantes.

- Prévoyez suffisamment d'espace libre autour du scanner pour son fonctionnement, son entretien et sa ventilation.

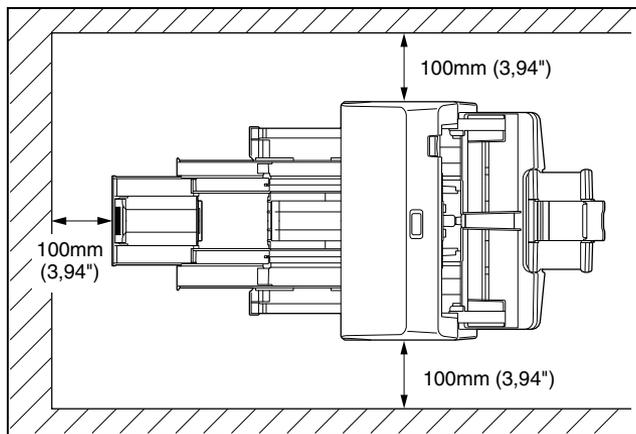

- Prévoyez suffisamment d'espace devant le scanner pour la sortie des documents après numérisation.
- Évitez d'exposer le scanner à la lumière directe du soleil. Si c'est inévitable, utilisez des rideaux pour protéger le scanner.
- Évitez les lieux extrêmement poussiéreux car la poussière peut avoir un effet négatif sur l'intérieur du scanner.

- Évitez les endroits chauds ou humides comme ceux à proximité d'un robinet d'eau, d'un chauffe-eau ou d'un humidificateur. Évitez les lieux exposés au gaz d'ammoniac. Évitez les lieux situés à proximité de produits chimiques inflammables, tels que de l'alcool ou du solvant.
- Évitez les lieux soumis à des vibrations.
- Évitez d'exposer le scanner à de brusques changements de température. Si la pièce dans laquelle se trouve le scanner est froide, puis chauffée rapidement, des gouttes de condensation risquent de se former à l'intérieur du scanner. Cela risque de provoquer une dégradation de la qualité de numérisation. Les conditions suivantes sont recommandées pour une qualité de numérisation optimale :
Température ambiante : de 10 à 32,5 °C (de 50 à 90,5 °F)
Humidité : de 20 à 80 % d'humidité relative
- Évitez de placer le scanner à proximité d'équipements générant des champs électromagnétiques (par exemple des enceintes, des téléviseurs ou des postes de radio).


Adaptateur CA

- Branchez-le uniquement à une prise murale avec la tension et la fréquence requises (120 V, 60 Hz ou 220-240 V, 50/60 Hz en fonction de votre région).
- Ne branchez pas d'autres équipements électriques dans la prise murale sur laquelle est branché le scanner. De même, si vous devez utiliser une rallonge, assurez-vous que ses caractéristiques correspondent aux exigences du scanner.
- N'essayez jamais de démonter ou de modifier l'adaptateur CA de quelque façon que ce soit, car cela présente un danger.
- Le cordon d'alimentation risque d'être endommagé si on marche souvent dessus ou s'il est coincé sous des objets lourds.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation quand il est plié.
- Ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation. Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez la fiche et retirez-la de la prise.
- Laissez un espace libre autour du cordon d'alimentation pour pouvoir y accéder et le débrancher facilement en cas d'urgence.

- N'utilisez pas d'adaptateur CA autre que celui fourni avec le scanner. N'utilisez pas avec d'autres produits l'adaptateur CA fourni avec le scanner.
- Si vous avez des questions sur l'alimentation électrique, contactez un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon pour de plus amples informations.

Déplacement du scanner

- Lorsque vous déplacez le scanner, tenez-le bien à deux mains pour éviter de le faire tomber.
- Assurez-vous de débrancher le câble d'interface et l'adaptateur CA avant de déplacer le scanner. Si vous déplacez le scanner alors que ces éléments sont encore branchés, les fiches et les connecteurs risquent d'être endommagés.

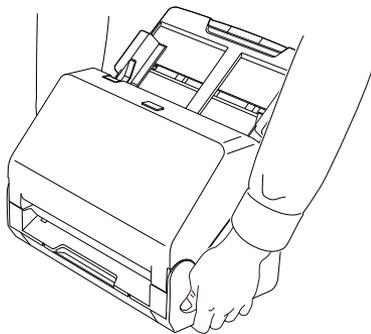

Manipulation

AVERTISSEMENT

Prenez note des précautions suivantes lors de l'utilisation du scanner. Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer un choc électrique ou un incendie.

- N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de solvant, de vaporisateurs d'aérosol ou toute autre substance inflammable à proximité du scanner.
- Ne coupez pas, ne détériorez et ne modifiez pas le cordon d'alimentation. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation, ne tirez pas dessus et ne le pliez pas de manière exagérée.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne branchez pas le scanner sur une multiprise.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne fasse pas de nœuds ni de plis, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est complètement enfoncée dans la prise murale.
- L'ensemble de cordon d'alimentation fourni est destiné à une utilisation uniquement avec ce scanner. Ne l'utilisez pas avec d'autres équipements électroniques. En outre, n'utilisez pas d'autres ensembles de cordon d'alimentation que celui fourni avec le scanner. Si vous le faites, vous risquez de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne démontez et ne modifiez pas le scanner.
- N'essayez jamais de démonter ou de modifier l'adaptateur CA de quelque façon que ce soit, car cela présente un danger.
- N'utilisez pas de vaporisateurs inflammables à proximité du scanner.
- Lorsque vous nettoyez le scanner, mettez-le hors tension à l'aide du bouton d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Pour nettoyer le scanner, utilisez un chiffon légèrement humide et bien essoré. N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de solvant ou toute autre substance inflammable.
- Si le scanner émet des bruits inhabituels, de la fumée, de la chaleur ou des odeurs étranges, s'il ne fonctionne pas ou si un autre phénomène anormal se produit lorsque vous l'utilisez, mettez-le immédiatement hors tension à l'aide du bouton d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Contactez ensuite un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon pour la prise en charge de l'appareil.
- Ne laissez pas tomber le scanner, et ne lui faites pas subir d'impact ou de choc. Si le scanner est endommagé, mettez-le immédiatement hors tension à l'aide du bouton d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Contactez ensuite un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon pour la prise en charge de l'appareil.

-
- Avant de déplacer le scanner, assurez-vous de le mettre hors tension à l'aide du bouton d'alimentation et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale

 **ATTENTION**

- N'installez pas le scanner sur une surface instable ou inclinée, ni dans un lieu soumis à des vibrations excessives, ce qui risquerait de faire tomber le scanner, en blessant quelqu'un, ou de l'endommager.
- Ne placez pas de petits objets en métal comme des agrafes, des trombones ou des bijoux sur le scanner. Ces objets risquent de tomber à l'intérieur du scanner et de provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de tels objets tombent à l'intérieur du scanner, mettez-le immédiatement hors tension à l'aide du bouton d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Contactez ensuite un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon pour la prise en charge de l'appareil.
- N'installez pas le scanner dans un lieu poussiéreux ou humide. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Ne placez pas d'objets sur le scanner. De tels objets pourraient tomber ou se renverser, et blesser quelqu'un.
- Branchez-le uniquement à une prise murale avec la tension et la fréquence requises (120 V, 60 Hz ou 220-240 V, 50/60 Hz en fonction de votre région). Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez fermement la fiche. Ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation ; cela risquerait d'endommager ou de dénuder les fils électriques qui sont à l'intérieur et de causer un choc électrique ou un incendie.
- Laissez un espace suffisant autour de la prise murale pour pouvoir débrancher facilement l'appareil en cas d'urgence. Si vous placez des objets autour de la prise murale, vous risquez de ne pas parvenir à la débrancher rapidement en cas d'urgence.
- Ne versez pas de liquides ni de substances inflammables (tels que de l'alcool, du solvant, du benzène, etc.) sur le scanner, cela risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.

- Lorsque vous n'utilisez pas le scanner pendant une longue période, par exemple pendant la nuit, mettez-le hors tension à l'aide du bouton d'alimentation. Aussi, appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pour plus de sécurité, lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, par exemple pendant des vacances.
- Lorsque vous utilisez le scanner, ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux qui pourraient se coincer dans le scanner, car cela pourrait blesser quelqu'un. Soyez extrêmement prudent si vous portez une cravate ou si vous avez les cheveux longs. Si quelque chose se prend dans le scanner, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation pour éteindre le scanner.
- Soyez vigilant lorsque vous chargez du papier dans le scanner et que vous éliminez un bourrage papier car vous pouvez vous couper les doigts sur le bord des feuilles de papier.

Mise au rebut

Lors de la mise au rebut du scanner, assurez-vous de respecter l'ensemble des réglementations et législations locales ou consultez le détaillant chez qui vous avez fait l'acquisition du scanner.

Lors de l'envoi du scanner en réparation

Lorsque vous faites une demande de réparation, le scanner doit être envoyé à l'adresse spécifiée. Lorsque vous envoyez le scanner, utilisez le carton d'emballage avec lequel il a été livré. Fixez fermement le scanner avec les matériaux d'emballage lorsque vous le placez dans le carton d'emballage.

Caractéristiques du scanner

Les principales caractéristiques du scanner de documents sont énumérées ci-dessous.

Prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte

Normalement, les scanners ne peuvent pas numériser des documents sans avoir installé à l'avance le pilote et le logiciel d'application de numérisation sur un PC. Le logiciel d'application «CaptureOnTouch Lite» est pré-installé sur le R30 et vous pouvez numériser des documents uniquement en vous connectant au PC via un câble USB. C'est la technologie unique de Canon qui permet d'obtenir le temps de numérisation le plus court pour le premier scan.

Logiciel intégré simple, facile à utiliser

Vous sélectionnez uniquement le type de document et la sortie. CaptureOnTouch Lite permet un fonctionnement simple et intuitif.

Numérisation double face à passage unique

Le scanner peut offrir un environnement de numérisation confortable grâce à la fonction de numérisation recto verso à passage unique.

Numérisation de carte

Vous pouvez numériser des cartes de visite ou des cartes d'identité.

Mode entièrement automatique

Un mode entièrement automatique est fourni dans CaptureOnTouch Lite pour permettre la numérisation dans des conditions déterminées automatiquement. Les conditions de numérisation telles que le mode couleur et le format de page sont réglés automatiquement en fonction du document numérisé.

Détection de résolution automatique

Lorsqu'elle est activée dans les réglages CaptureOnTouch Lite, cette fonction détecte le contenu des documents et détermine la résolution de numérisation automatiquement.

Modification de l'inclinaison

Le scanner est équipé d'une fonction d'inclinaison qui redresse les images avant de les enregistrer lorsque les documents sont numérisés de travers. Les images numérisées sont redressées, contrairement aux feuilles du document réel.

Support de type de document différent


Le scanner peut numériser des documents au format A4, légal, des reçus, cartes de visite en plastique ou en relief, des rapports et bien plus encore. De plus, le scanner ajuste automatiquement les paramètres de fonctions multiples pour produire des images optimales.

Respectueux de l'environnement

La consommation maximale est de seulement 10 W. De plus, le scanner est conçu pour économiser de l'énergie en passant automatiquement en mode veille si 10 minutes se sont écoulées sans numérisation ou si une autre opération est en cours.

Noms et fonction des pièces

Vue avant (avec le bac d'éjection rentré)

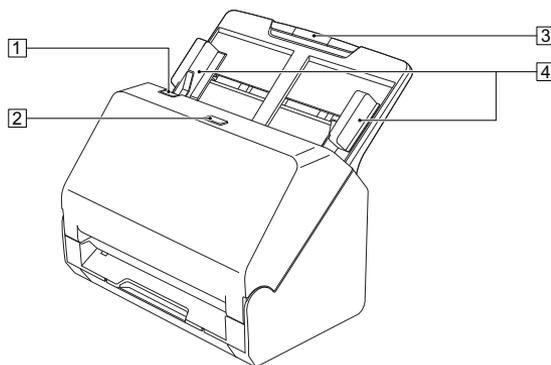

1 Levier OPEN

Tirez-le vers vous pour ouvrir la partie avant.

2 Bouton d'alimentation

Appuyez sur ce bouton pour mettre le scanner sous tension.

Lorsqu'il est enfoncé, le voyant d'alimentation est allumé.

Appuyez une nouvelle fois sur ce bouton pour mettre l'appareil hors tension.

Le bouton d'alimentation s'allume ou clignote comme suit selon l'état du scanner.

Indication du bouton d'alimentation	Description
Allumé	Sous tension
Clignotant (lentement)	Mode d'économie d'énergie
Clignotant (rapidement)	Erreur (bouchage papier, partie avant ouverte, double alimentation, etc.)


3 Bac d'alimentation des documents

Placez le document.

4 Guides de document

Alignez les guides de document avec les deux bords du document pour vous assurer que les documents seront alimentés de façon bien droite.

Vue avant (avec le bac d'éjection sorti)

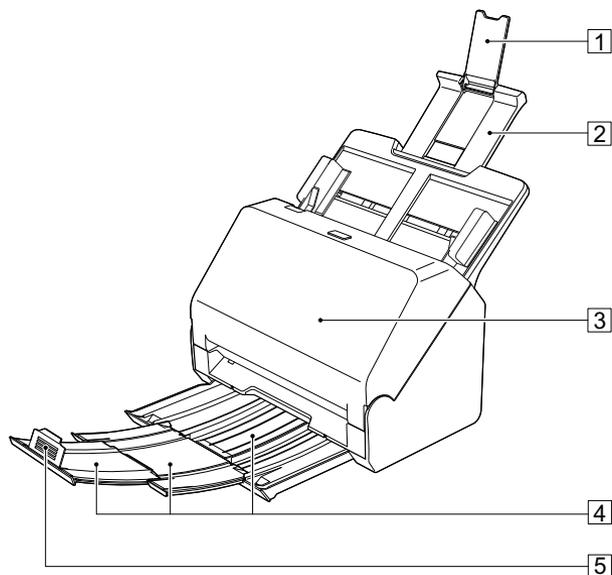

1 Support d'extension d'alimentation

Ouvrez-le lorsque vous placez du papier long dans le scanner.

2 Support d'alimentation

Sortez-le de façon à ce que les documents chargés reposent dessus.

3 Partie avant

Ouvrez-la lorsque vous nettoyez l'intérieur du scanner ou remplacez les rouleaux.

4 Bac d'éjection des documents


Tirez ceci pour numériser des documents. Les documents numérisés sont éjectés ici.

Lors de la numérisation simultanée de plusieurs documents de formats différents, le fait de sortir et de relever ce bac verrouille l'angle du bac pour aligner les documents éjectés sur le bac.

5 Butée d'éjection des documents

Cela évite que le document ne sorte du bac d'éjection des documents et aligne les bords du document éjecté. Il peut être déplacé sur n'importe quelle position sur le bac d'éjection des documents pour correspondre à la longueur du document.

Vue arrière

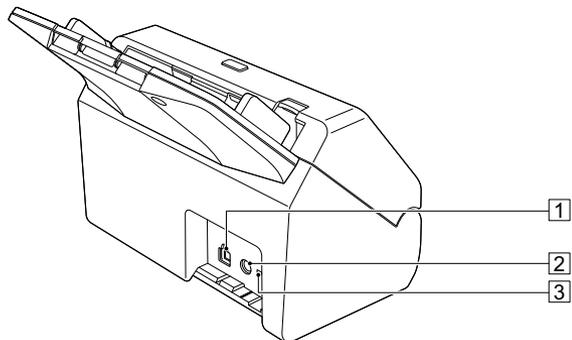

1 Connecteur USB

Branchez à ce connecteur le câble USB fourni.

2 Connecteur d'alimentation

Branchez à ce connecteur l'adaptateur CA fourni.

3 Orifice de prévention contre le vol (logement de sécurité)


Il permet de brancher un câble antivol ou tout autre élément similaire.

Alimentation

Le scanner peut être mis sous et hors tension à l'aide du bouton d'alimentation à l'avant du scanner.

Mise sous tension


- 1 Assurez-vous que le scanner et l'ordinateur sont correctement raccordés.
- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation.

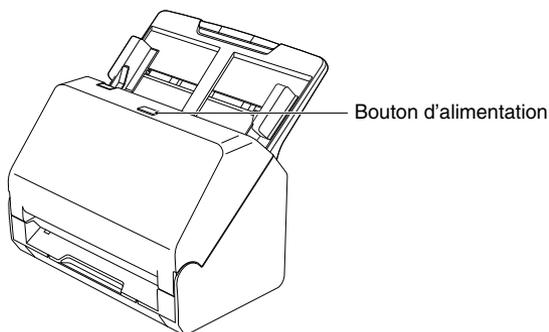

Le bouton d'alimentation s'allume en bleu lorsque l'appareil est mis sous tension.

Indication

Lorsque le scanner est allumé alors que le système d'exploitation de l'ordinateur est en marche, un écran de démarrage CaptureOnTouch Lite s'affiche sur l'ordinateur. Pour plus de détails sur les opérations à l'écran, voir «[Numérisation avec CaptureOnTouch Lite](#)» à la p. 23.

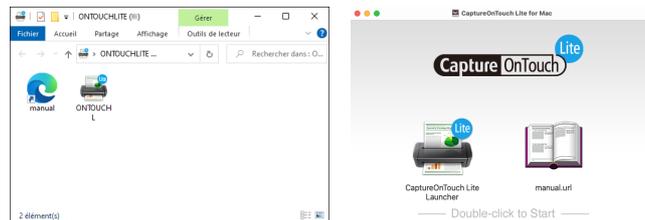

Windows

Quand le scanner est correctement raccordé à l'ordinateur, l'icône (CaptureOnTouch Lite) apparaît dans la barre des tâches comme suit.



Si l'icône de la barre des tâches apparaît sous la forme , le scanner n'est pas correctement raccordé à l'ordinateur. Vérifiez l'état du bouton d'alimentation et du câble USB.

Mac

Quand le scanner est correctement raccordé à l'ordinateur, l'icône (CaptureOnTouch Lite) apparaît dans la barre des tâches comme suit.



Si l'icône de la barre des tâches apparaît sous la forme , le scanner n'est pas correctement raccordé à l'ordinateur. Vérifiez l'état du bouton d'alimentation et du câble USB.

Mise hors tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

IMPORTANT

- Après avoir mis le scanner hors tension, attendez au moins 10 secondes avant de le remettre sous tension.
- Si vous n'utilisez pas le scanner pendant une période prolongée, vous devez débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur pour des raisons de sécurité.

Indication

Le paramètre de mise hors tension automatique du scanner est activé par défaut et le scanner se met automatiquement hors tension s'il n'est pas utilisé pendant 4 heures.

Documents

Ce scanner peut numériser des documents dans une plage de formats compris entre la carte de visite et le format A4. Les formats de document que ce scanner peut numériser sont indiqués ci-dessous.

Papier ordinaire

Format

Largeur : 50,8 mm à 216 mm (2" à 8,5")

Longueur : 54 mm à 356 mm (2,1" à 14")

Épaisseur de papier

27 à 209 g/m² (7 à 56 lb bond), 0,04 mm à 0,25 mm (0,00157" à 0,00984")

Capacité de chargement

Format A4 ou inférieur : 60 feuilles (80 g/m² (22 lb bond))


Formats supérieurs à A4 : 40 feuilles (80 g/m² (22 lb bond))

Veillez à ce que les piles ne dépassent pas 6 mm de hauteur dans les deux cas ci-dessus.

! IMPORTANT

Les documents à numériser doivent répondre à certains critères. Lisez attentivement les éléments suivants.

- Lorsque vous numérisez plusieurs documents de formats différents, placez les documents de façon à couvrir l'étendue complète des rouleaux d'alimentation en alignant les centres et les bords d'insertion des documents.

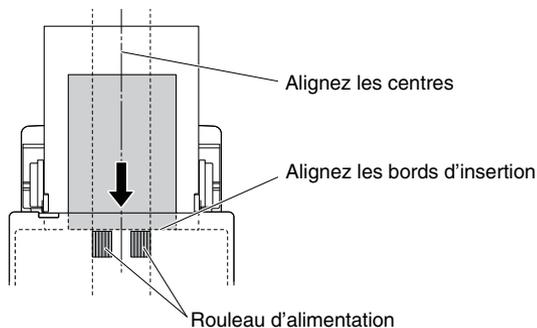

- Il est recommandé d'alimenter les documents dépassant le format de 356 mm (14") une feuille à la fois.
- La numérisation de documents dont l'encre n'est pas sèche peut entraîner des dysfonctionnements du scanner. Vérifiez toujours que l'encre des documents est sèche avant de procéder à la numérisation.
- La numérisation de documents rédigés au crayon, ou avec un autre outil similaire, peut salir les rouleaux et la vitre du capteur, tacher l'image numérisée et transférer les saletés aux documents suivants. Nettoyez toujours les pièces internes du scanner après la numérisation de tels documents.
- Lors de la numérisation recto-verso d'un document imprimé sur du papier fin, il est possible que l'image au verso apparaisse par transparence. Dans ce cas, réglez l'intensité de numérisation dans l'application, avant de procéder à la numérisation du document.
- Il se peut que les documents laminés ne soient pas correctement numérisés, en fonction du document.
- La numérisation des types de document suivants peut entraîner un bourrage papier ou un dysfonctionnement. Lors de la numérisation de ces types de document, photocopiez le document et numérisez la copie.



Le papier est plié ou présente des lignes de pliage.



Papier carbone



Le papier est gondolé.



La surface est enduite.



Le papier est déchiré.



Document extrêmement fin, tel que du papier fin semi-transparent.



Il y a des trombones ou des agrafes.



Documents avec une quantité excessive de particules de poussière de papier.

Cartes de visite

Format : 50 mm x 85 mm (1,97" x 3,35") ou plus
Épaisseur de papier : 255 g/m² (68 lb bond) 0,3 mm (0,0118") ou moins

IMPORTANT

Si une pile de cartes de visite ne peut pas être alimentée correctement, réduisez le nombre de cartes dans la pile.

Carte (en plastique)

Format : 54 mm x 86 mm (2,12" x 3,37") (norme ISO)
Épaisseur d'une carte : 1,4 mm (0,055") ou moins
Orientation : Alimentation horizontale uniquement
Les cartes gaufrées peuvent être numérisées.
Capacité de chargement : 3 cartes (non gaufrées), 1 carte (gaufrée)

ATTENTION


- Lors de la numérisation de cartes, placez-les de façon à ce qu'elles soient alimentées horizontalement. Si vous placez les cartes de façon à les alimenter verticalement, elles risquent de ne pas être éjectées correctement ; les cartes ainsi coincées risquent également d'être endommagées lorsque vous les retirez.
- Selon le type de gaufrage, les cartes gaufrées risquent de ne pas être numérisées correctement.

Comment placer les documents


Numérisation de plusieurs documents

L'alimentation de papier standard doit être utilisée lors de la numérisation de plusieurs documents d'un format standard à la fois. L'alimentation de papier standard permet d'alimenter plusieurs documents en séparant chaque page.

- 1 Retirez le bac d'éjection des documents.

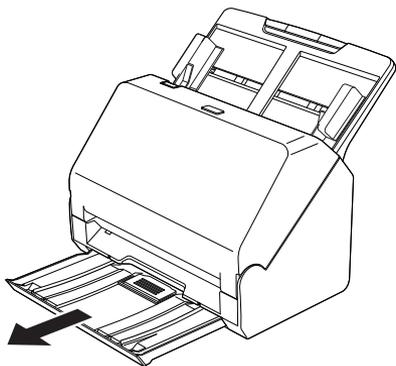

Le bac d'éjection des documents peut être réglé sur 3 longueurs. Tirez le bac d'éjection des documents en fonction de la longueur du document. Levez aussi la butée d'éjection des documents sur le bord avant si nécessaire.

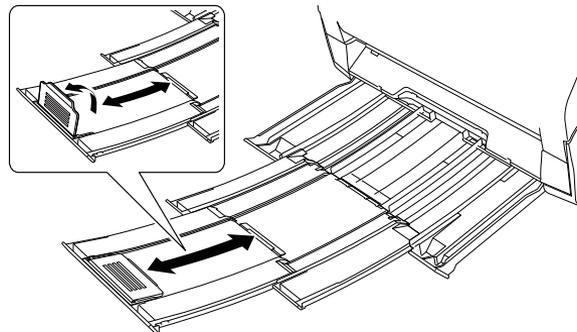


! IMPORTANT


Tirez le bac d'éjection des documents vers l'avant en fonction des différentes longueurs.

2 Sortez le support d'alimentation.


Ouvrez le support d'extension d'alimentation lorsque vous placez des documents longs.

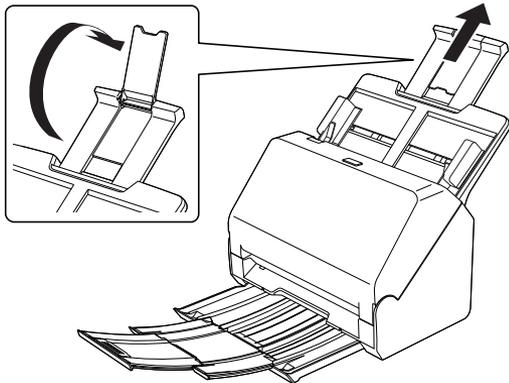

3 Réglez les guides de document afin qu'ils correspondent à la largeur du document à numériser.

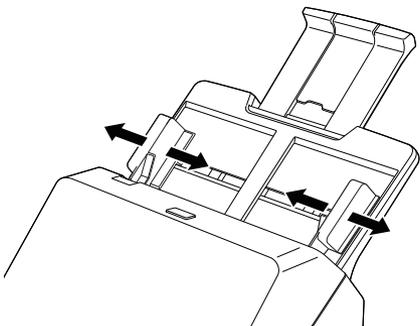

4 Placez le document.

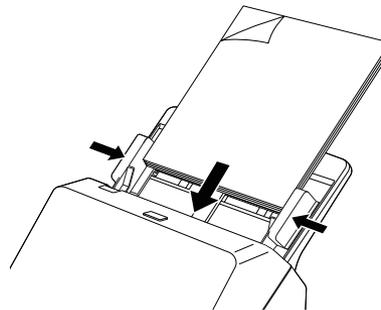

Après avoir placé le document, alignez les guides de document avec les deux bords du document.

! IMPORTANT

- Lors du placement des documents dans le bac d'alimentation, faites attention de ne pas vous couper avec les bords du papier.
- Avant de placer un document, vérifiez qu'il ne contient pas de trombone, d'agrafe ou d'autre petit objet métallique. De tels objets risqueraient de provoquer un incendie ou un choc électrique, un bourrage papier ou un dysfonctionnement du scanner, et d'endommager le document.
- Lorsque vous utilisez le scanner, ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux qui pourraient se coincer dans le scanner, car cela pourrait blesser quelqu'un. Soyez extrêmement prudent si vous portez une cravate ou si vous avez les cheveux longs. Si quelque chose reste coincé dans le scanner, mettez immédiatement la touche d'alimentation sur Arrêt et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur pour arrêter la numérisation.
- Lissez et aplatissez toujours les plis des originaux avant de les placer dans le chargeur. Si le bord du document qui est alimenté en premier dans le scanner est plié, cela risque de provoquer un bourrage papier.


- Si l'alimentation est interrompue en cours de numérisation en raison d'une erreur système ou d'un bouchage papier, résolvez le problème, assurez-vous que l'image numérisée de la dernière page a été correctement stockée, puis reprenez ensuite la numérisation des pages restantes du document.
- Une fois la numérisation terminée, rentrez le bac d'éjection des documents pour éviter d'endommager le scanner lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Lors de la numérisation de documents de plusieurs pages liées les unes aux autres, tels que des factures, placez les documents de façon à ce que le bord qui lie les pages entre elles soit orienté vers le bas.
- Si un double chargement se produit, réduisez le nombre de pages que vous chargez dans le scanner en même temps.

Placement des cartes

Lors de la numérisation de cartes, placez une carte à la fois horizontalement.


1 Réglez les guides de document afin qu'ils correspondent à la largeur de la carte à numériser.

2 Placez la carte horizontalement, orientez le verso de la carte vers vous et son bord supérieur vers le bas.

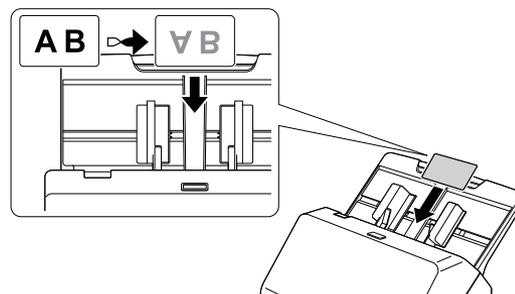

! ATTENTION

- Placez les cartes une à une.
- Lors de la numérisation de cartes, placez-les de façon à ce qu'elles soient alimentées horizontalement. Si vous placez les cartes de façon à les alimenter verticalement, elles risquent de ne pas être éjectées correctement ; les cartes ainsi coincées risquent également d'être endommagées lorsque vous les retirez.

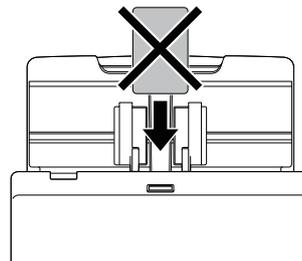

Détection d'une double alimentation de documents

Ce scanner comprend une fonction de détection de la double alimentation de documents. En utilisant cette fonction, le scanner s'arrête automatiquement lorsqu'il détecte que plusieurs documents ont été alimentés en même temps.

Procédure de paramétrage

1 Définissez les conditions de numérisation.

→ **Windows**

→ **Mac**


2 Placez le document comme décrit dans la procédure «Numérisation de plusieurs documents» à la p. 18

Windows

1 Ouvrez la boîte de dialogue des paramètres avancés. (Consultez la p. 38)

2 Cliquez sur l'onglet [Alimentation].

3 Sélectionnez la case [Détection dble. alimentation] dans l'onglet [Alimentation]. Vous pouvez activer [Par longueur].

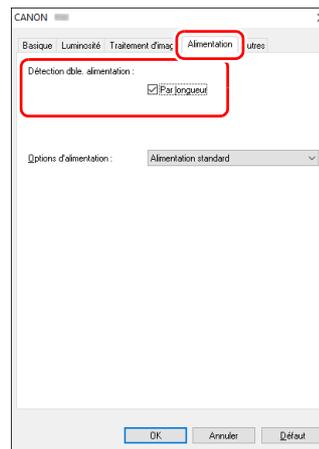

**Alimentation >
Détection dble.
alimentation >
Par longueur : MARCHE**


Indication

Arrête le transport de documents lorsqu'un document transporté est détecté comme un document de 35 mm (1,38") plus long (ou plus court) que la longueur du premier document introduit et qu'un double chargement est jugé nécessaire. Idéal lorsque vous numérisez un lot de documents de même format. Cela peut ne pas fonctionner correctement lors de la numérisation d'un lot de documents de différents formats.

4 Cliquez sur le bouton [OK] et fermez l'écran des paramètres.

1 Ouvrez la boîte de dialogue des paramètres avancés.
(Consultez la p. 40)

2 Cochez la case [Détection dble. alimentation], puis sélectionnez [Par longueur].

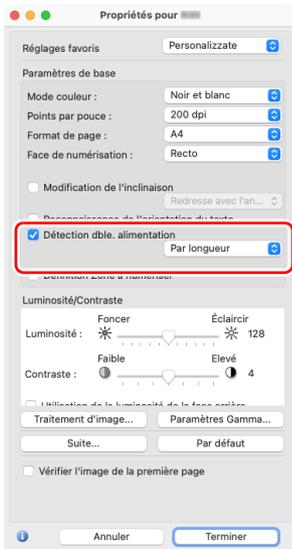

Détection dble. alimentation :
MARCHE

3 Cliquez sur le bouton [Terminer] et fermez la boîte de dialogue.


Indication

Arrête le transport de documents lorsqu'un document transporté est détecté comme un document de 35 mm (1,38") plus long (ou plus court) que la longueur du premier document introduit et qu'un double chargement est jugé nécessaire. Idéal lorsque vous numérisez un lot de documents de même format. Cela peut ne pas fonctionner correctement lors de la numérisation d'un lot de documents de différents formats.

Numérisation avec CaptureOnTouch Lite

Qu'est-ce que CaptureOnTouch Lite?

CaptureOnTouch Lite est une application de numérisation qui est déjà installée dans le scanner. Elle peut être utilisée sur un ordinateur sur lequel le pilote de scanner n'est pas installé.

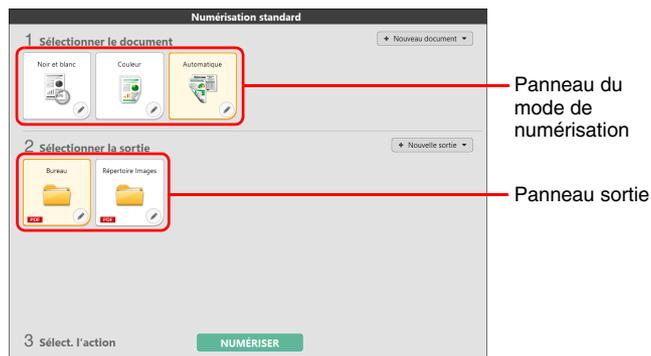


Cliquez sur le mode de numérisation et sur les panneaux de sortie, puis cliquez sur la touche [NUMÉRISER] pour numériser le document. Vous pouvez sélectionner la méthode de numérisation en fonction du type de document et de l'utilisation prévue avant la numérisation.

Procédure de numérisation

Cette section décrit comment numériser à l'aide de CaptureOnTouch Lite.

- 1 Assurez-vous que le scanner et l'ordinateur sont correctement connectés.
- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation, puis chargez le document.

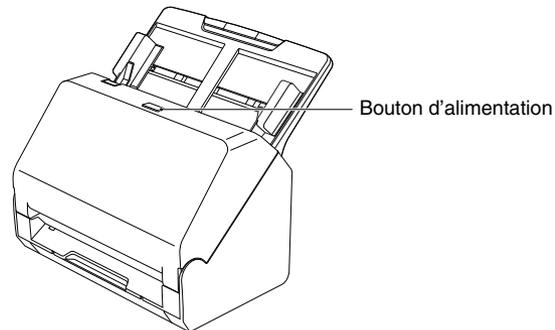

Pour plus de détails, voir «Comment placer les documents» à la p. 18.


→ **Windows**

→ **Mac**

Windows

Lorsque vous mettez le scanner sous tension, le bouton d'alimentation du scanner s'allume et la fenêtre ci-dessous s'ouvre automatiquement.

Si vous double-cliquez sur l'icône [ONTOUCH L], CaptureOnTouch Lite démarre et l'écran principal s'ouvre.

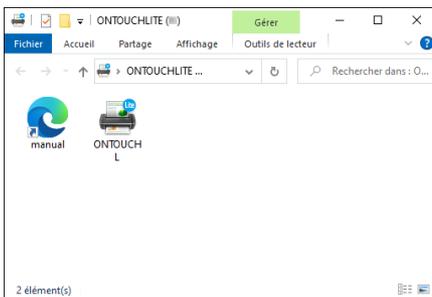

Si vous double-cliquez sur l'icône [manual], le mode d'emploi apparaît.

! IMPORTANT

Si vous fermez l'écran où l'icône [ONTOUCH L] est affichée, appuyez et maintenez la touche d'alimentation enfoncée pour éteindre l'appareil. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche d'alimentation pour allumer l'appareil.

* Un message d'erreur peut apparaître lorsque vous mettez l'appareil hors tension, mais ignorez-le.

💡 Indication

• Il se peut que l'écran [ONTOUCHLITE] n'apparaisse pas dans certains environnements d'exploitation. Dans ce cas, ouvrez le lecteur [ONTOUCHLITE] dans l'Explorateur Windows par exemple, puis démarrez l'application directement en double-cliquant sur [ONTOUCHL.exe].

En fonction de votre système d'exploitation, il se peut que le nom du lecteur ne soit pas [ONTOUCHLITE]. Ouvrez le lecteur sur lequel se trouve [ONTOUCHL.exe], puis démarrez directement l'application.

- En fonction de votre système d'exploitation, il se peut que [CaptureOnTouch Lite] apparaisse sur l'écran de lancement automatique. Dans ce cas, double-cliquez sur [CaptureOnTouch Lite] pour démarrer CaptureOnTouch Lite.

Mac

Lorsque vous mettez le scanner sous tension, le bouton d'alimentation du scanner s'allume et la fenêtre du Finder illustrée ci-dessous s'ouvre automatiquement.

Si vous cliquez sur l'icône [CaptureOnTouch Lite Launcher], CaptureOnTouch Lite démarre et l'écran principal s'ouvre.



Si vous cliquez sur l'icône [manual.url], le mode d'emploi apparaît.

! IMPORTANT

Si vous fermez l'écran où l'icône [CaptureOnTouch Lite Launcher] est affichée, appuyez et maintenez la touche d'alimentation enfoncée pour éteindre l'appareil. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche d'alimentation pour allumer l'appareil.


* Un message d'erreur peut apparaître lorsque vous mettez l'appareil hors tension, mais ignorez-le.

💡 Indication


- Pour exécuter CaptureOnTouch Lite, les deux dossiers, [CaptureOnTouch Lite for Mac] et [ONTOUCHLITE] doivent être montés.

- Dans macOS, lorsque vous démarrez CaptureOnTouch Lite pour la première fois, des écrans de message apparaissent concernant l'accès au volume amovible. Cliquez sur [OK] pour continuer. Pour plus de détails, reportez-vous à « [Lors de l'utilisation de macOS](#) » à la p. 27.

S'il y a une mise à jour de CaptureOnTouch Lite lorsque l'ordinateur est connecté à Internet, l'écran d'avis de mise à jour du logiciel apparaît. Pour plus de détails sur la mise à jour, [consultez « Mise à jour de CaptureOnTouch Lite »](#) à la p. 60.

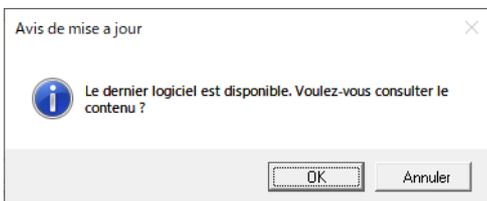


3 Cliquez sur le panneau du mode de numérisation correspondant au document à numériser dans [1 Sélectionner le document].

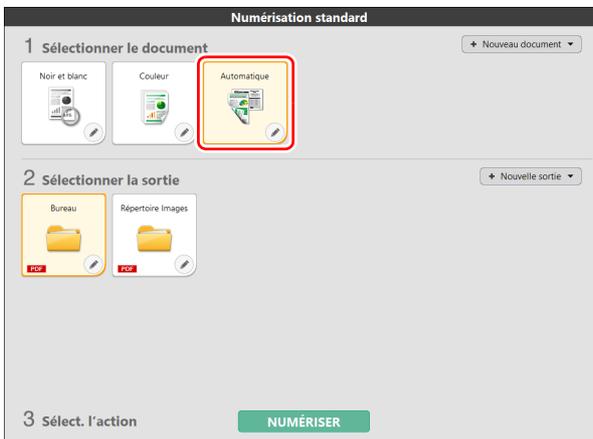


Le panneau du mode de numérisation sélectionné s'affichera en orange. Pour éditer le panneau du mode de numérisation, [consultez « Paramétrage du mode de numérisation »](#) à la p. 33.

4 À partir de [2 Sélectionner la sortie], cliquez sur la touche correspondant à l'utilisation prévue de l'image numérisée.

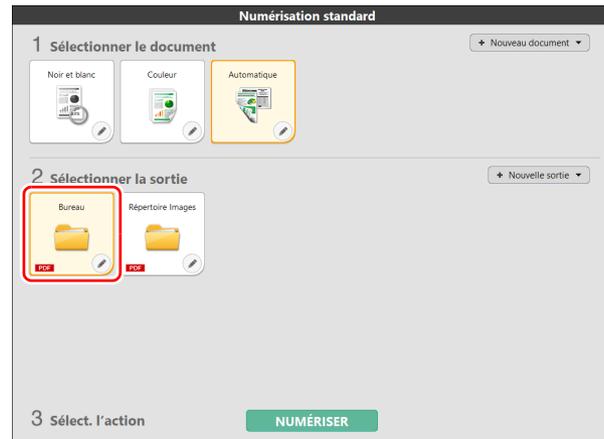

Le panneau sortie sélectionné s'affichera en orange. Pour éditer le panneau sortie, [consultez « Paramétrage de la sortie »](#) à la p. 36.

5 Cliquez sur le bouton [NUMÉRISER].

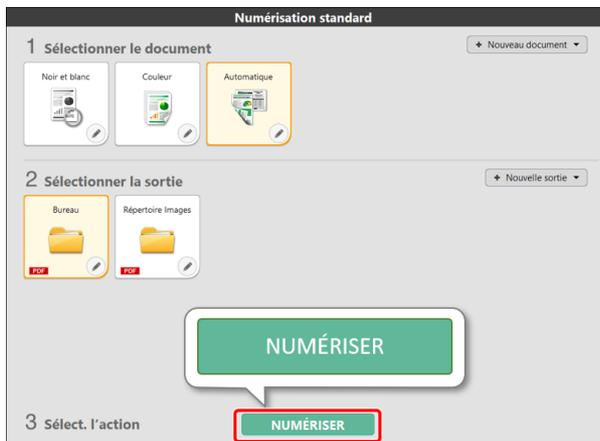

Le document est numérisé. Pendant la numérisation, le nombre de pages numérisées s'affiche en plus des paramètres du scanner.


Une fois la numérisation terminée, l'écran de prévisualisation de l'image numérisée s'ouvre.

! IMPORTANT


Si vous configurez des conditions de numérisation qui utilisent une grande partie de la mémoire de l'ordinateur, la numérisation peut s'arrêter en raison d'une mémoire insuffisante. Si un message d'erreur apparaît en raison d'une mémoire insuffisante lors d'une numérisation, interrompez la numérisation, modifiez les paramètres de numérisation, puis relancez la numérisation.

💡 Indication

Pour enchaîner plusieurs numérisations, préparez le document suivant et cliquez sur le bouton [Numériser plus de pages]. La numérisation démarre.

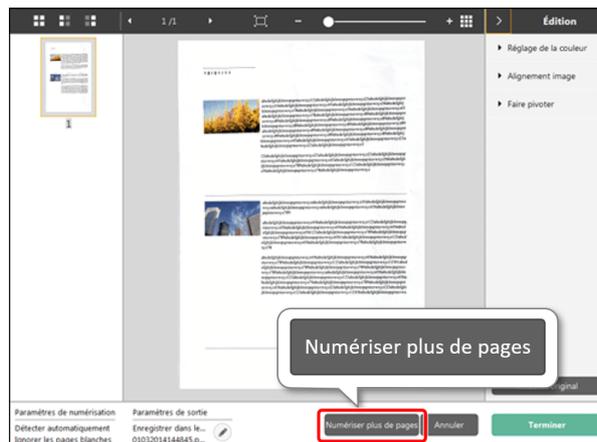

6 Après avoir confirmé l'image numérisée, cliquez sur le bouton [Terminer].

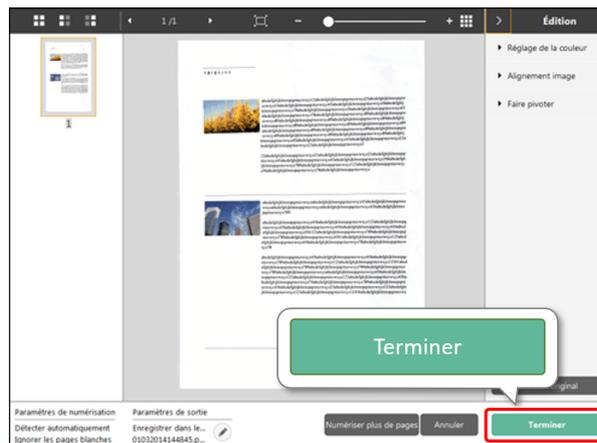

Pour éditer une image numérisée, veuillez vous référer à « Exécution de l'écran de prévisualisation de l'image numérisée » à la p. 30.

Vous pouvez modifier les paramètres de sortie en cliquant sur le bouton [].

Vous pouvez supprimer l'image numérisée et retourner à l'écran principal en cliquant sur le bouton [Annuler].

7 Lorsque la numérisation est terminée, une fenêtre pop up s'affiche. Si vous enregistrez vos numérisations, un lien vers le dossier de destination s'affiche.




Indication

Si vous indiquez une méthode de sortie autre que [Imprimer] ou [Pièce jointe], le bouton [Ouvrir le dossier de stockage] apparaît. Ce bouton ouvre le dossier dans lequel les images numérisées ont été enregistrées.

Lors de l'utilisation de macOS

En environnement macOS, lorsque vous démarrez CaptureOnTouch Lite pour la première fois, deux écrans de message apparaissent avant le lancement de l'application. Cliquez sur [OK] sur les deux écrans. La procédure est la suivante.

1 Lors du lancement de CaptureOnTouch Lite Launcher, l'écran suivant apparaît. Cliquez sur [OK] pour fermer l'écran et passez à l'étape suivante.

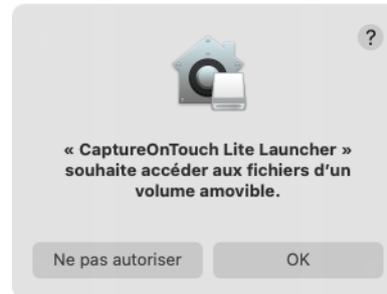

Si vous cliquez sur [Ne pas autoriser], un message d'erreur apparaît et CaptureOnTouch Lite Launcher ne peut pas être lancé. Voir «Préférences du système macOS» à la p. 28.


2 Lors du lancement de CaptureOnTouch Lite via CaptureOnTouch Lite Launcher, l'écran suivant apparaît. Comme pour l'étape précédente, cliquez sur [OK] pour fermer l'écran. CaptureOnTouch Lite se lance.



Si vous cliquez sur [Ne pas autoriser], CaptureOnTouch Lite se lance quand même mais un message d'erreur apparaît et les opérations de numérisation sont désactivées. Voir «Préférences du système macOS» à la p. 28.

Préférences du système macOS

Si vous cliquez sur [Ne pas autoriser] dans l'écran de message affiché lorsque vous lancez CaptureOnTouch Lite Launcher pour la première fois, vous ne pourrez pas utiliser CaptureOnTouch Lite. Dans ce cas, ouvrez [Préférences Système], et cliquez sur [Sécurité et confidentialité] > onglet [Confidentialité] > [Fichiers et dossiers]. Cochez la case [Volumes amovibles] pour [CaptureOnTouch Lite Launcher] et [CaptureOnTouch Lite] dans la liste.

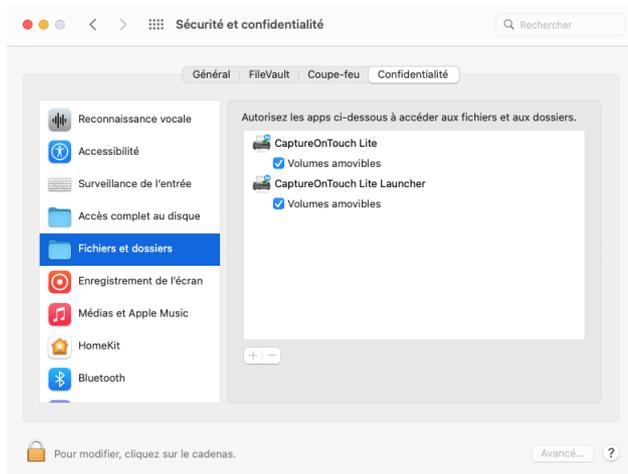

Démarrage et arrêt de CaptureOnTouch Lite

Une fois que vous lancez CaptureOnTouch Lite, le logiciel demeure dans le système.

Windows



Double-cliquez sur  (icône CaptureOnTouch Lite) dans la barre des tâches pour démarrer CaptureOnTouch Lite et afficher la fenêtre principale.

Pour fermer la fenêtre de CaptureOnTouch Lite, cliquez sur  en haut de la fenêtre. La fenêtre se ferme, mais CaptureOnTouch Lite reste résident sur le système.

Mac




Cliquez sur  (icône CaptureOnTouch Lite) dans la barre de menu puis cliquez sur [Lancer CaptureOnTouch Lite] dans le menu qui apparaît pour démarrer CaptureOnTouch Lite et afficher la fenêtre principale.

Pour fermer la fenêtre de CaptureOnTouch Lite, cliquez sur  en haut de la fenêtre. La fenêtre se ferme, mais CaptureOnTouch Lite reste résident sur le système.

Pour quitter définitivement l'application CaptureOnTouch Lite


Windows

- 1 Cliquez sur  (icône CaptureOnTouch Lite) dans la barre des tâches, puis sélectionnez [Quitter] à partir du menu.

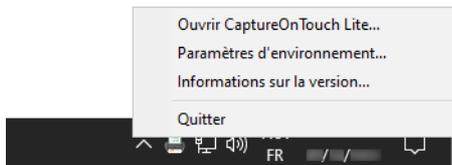

CaptureOnTouch Lite n'est désormais plus ouvert dans le système et l'icône disparaît de la barre des tâches.

- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne.

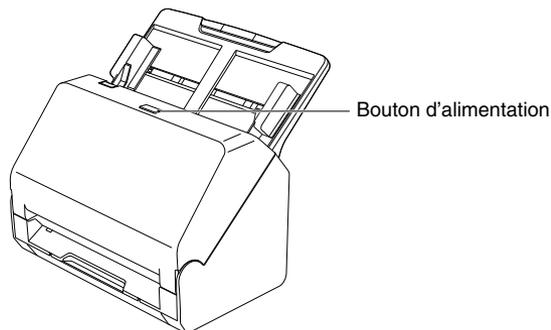


Le scanner se met hors tension.

- 3 Débranchez le câble USB du scanner et de l'ordinateur.

Mac

- 1 Cliquez sur  (icône CaptureOnTouch Lite) dans la barre des tâches, puis sélectionnez [Quitter] à partir du menu.

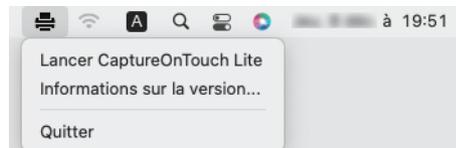


- 2 Glissez et déposez les dossiers [ONTOUHLITE] et [CaptureOnTouch Lite for Mac] sur l'icône [Corbeille].

Indication

Si un message s'affiche quand vous déplacez le dossier vers la Corbeille, cliquez sur [Forcer l'éjection du disque]. Ce fonctionnement n'affectera pas le fonctionnement de CaptureOnTouch Lite.

- 3 Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne.

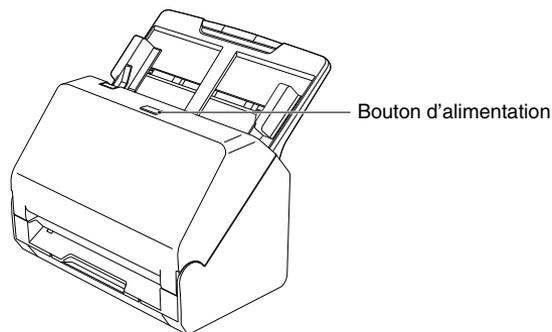

Le scanner se met hors tension.

- 4 Débranchez le câble USB du scanner et de l'ordinateur.


Exécution de l'écran de prévisualisation de l'image numérisée

Lorsque la numérisation est terminée, l'écran de prévisualisation de l'image numérisée s'affiche.

Pour afficher la fenêtre d'édition à partir de l'écran de prévisualisation, cliquez sur  dans la barre d'outils.



Écran de prévisualisation de l'image numérisée

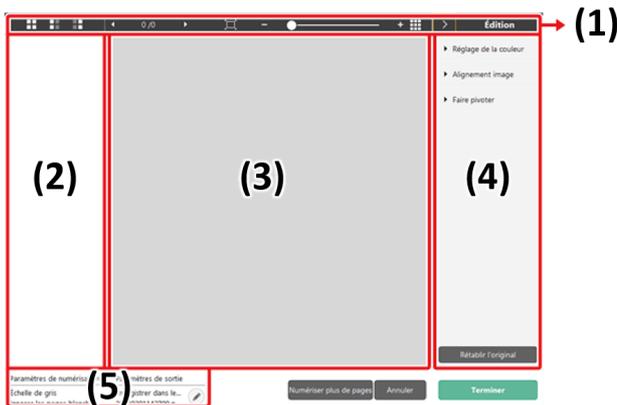

(1) Barre d'outils

C'est la barre d'outils permettant de modifier les miniatures et les prévisualisations.

Outils	Description
	Change la sélection d'image pour la zone des miniatures. La signification de ces boutons est la suivante : [Toutes les pages], [Pages impaires] et [Pages paires] en partant de la gauche.
	Indique la page de l'image affichée sur l'aperçu. Cliquez sur   pour changer la page à afficher.
	Change l'agrandissement de l'affichage. Déplacez le curseur vers + (plus) ou - (moins) pour augmenter ou réduire la taille de l'image de prévisualisation. Cliquez sur  pour agrandir l'aperçu au format plein écran.
	Cliquez pour afficher ou masquer la zone de prévisualisation.
	Cliquez sur  pour afficher ou masquer la fenêtre d'édition.

(2) Zone d'affichage de miniatures

La prévisualisation de l'original numérisé s'affiche. Vous pouvez modifier l'image suivante.

En cliquant sur la miniature, la prévisualisation correspondante ou la fenêtre de prévisualisation s'affichent.

En faisant glisser la miniature, vous pouvez changer de page.

(3) Zone de prévisualisation

Les images de prévisualisation des documents numérisés sont affichées.



(4) Fenêtre d'édition

Vous pouvez éditer le document original.

En cliquant sur une entrée, une fenêtre d'édition s'affiche.

En cliquant sur le bouton [Réinitialiser], vous annulez les résultats de l'édition et retournez à l'écran suivant la numérisation.

[Réglage de la couleur] (Paramètres typiques)

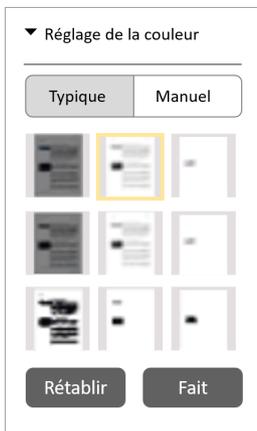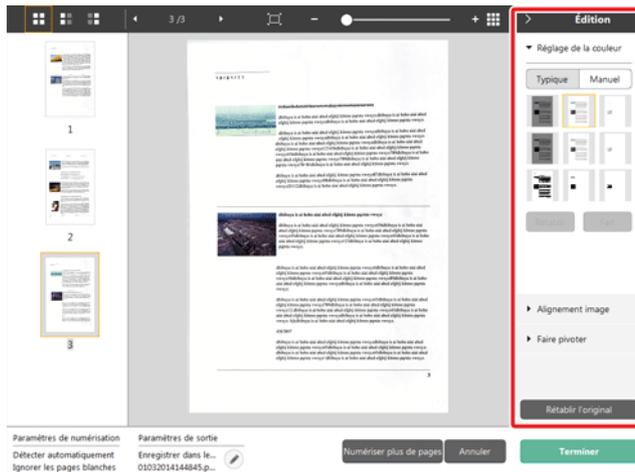

Si vous cliquez sur [Réglage de la couleur], cette fenêtre s'affichera d'abord.



En cliquant sur le bouton, les réglages typiques et les réglages manuels s'affichent.

Dans les réglages typiques de la couleur, cliquez sur une miniature pour choisir la prévisualisation la plus adaptée.

Il existe 9 modèles de miniatures pour une numérisation en couleur, et 6 pour une numérisation en échelle de gris.

Appuyez sur [Fait] une fois la modification terminée. Pour annuler la modification, cliquez sur le bouton [Rétablir].

[Réglage de la couleur] (Paramètres manuels)

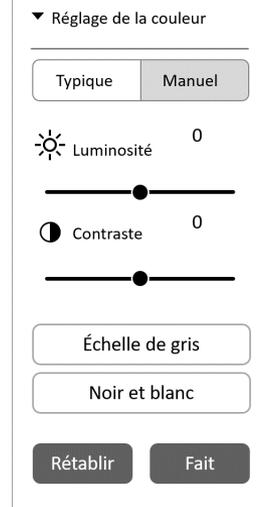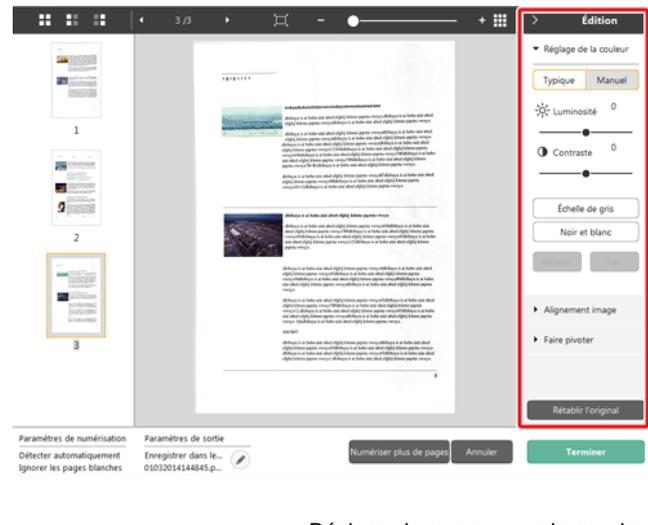



Déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite pour régler la luminosité et le contraste de l'image, et vérifiez ainsi l'image de prévisualisation.

Pour afficher l'image en échelle de gris, cliquez sur le bouton [Échelle de gris].

Pour une image binaire en noir et blanc, cliquez sur le bouton [Noir et blanc].

Appuyez sur [Fait] une fois la modification terminée. Pour annuler la modification, cliquez sur le bouton [Rétablir].

[Alignement image]

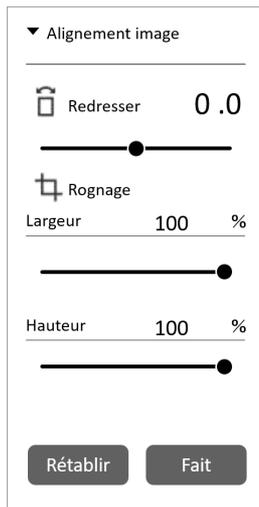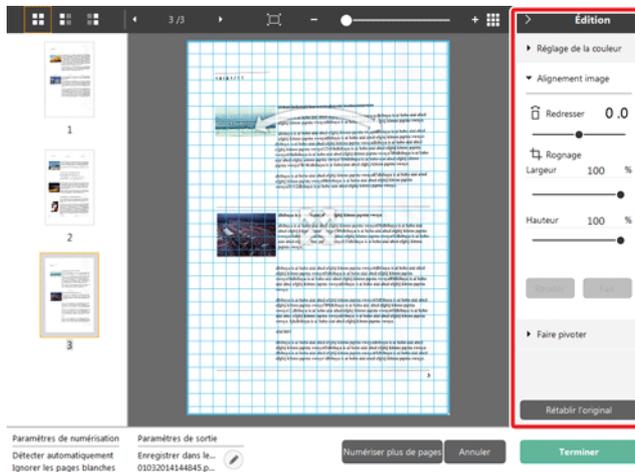


Cliquez sur [Alignement image] pour afficher.

Vous pouvez utiliser l'image de prévisualisation ou le curseur pour les opérations de redressement et de rognage.

Dans l'image de prévisualisation, faites glisser la poignée Déplacer , la poignée Redresser  et/ou le cadre de rognage. Pour modifier l'étendue de l'image rognée, faites glisser la poignée Déplacer  sur l'aperçu.

Appuyez sur [Fait] une fois la modification terminée. Pour annuler la modification, cliquez sur le bouton [Rétablir].

[Faire pivoter]

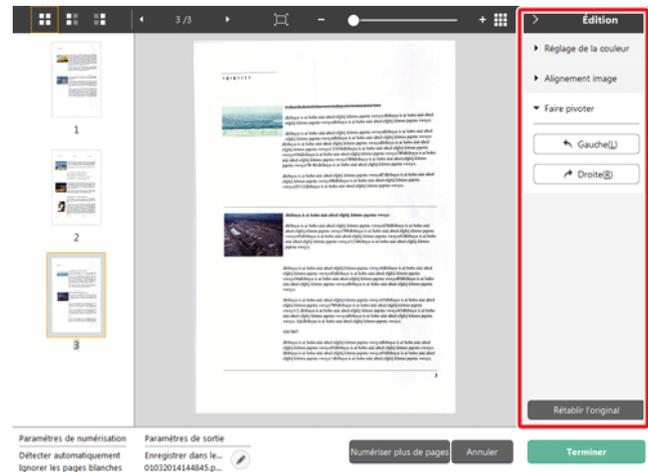

Cliquez sur [Faire pivoter] pour afficher.

Vous pouvez faire pivoter l'image numérisée de 90 degrés vers la gauche ou vers la droite. La rotation peut être ajustée en fonction de l'image de prévisualisation.

(5) Zone d'affichage des informations

Paramètres de numérisation
Détecter automatiquement
Ignorer les pages blanches

Paramètres de sortie
Enregistrer dans le
07122022142508.p...



Numériser plus de pages

Annuler

Terminer

Les informations concernant les paramètres de numérisation et les paramètres de sortie sont affichées.

Cliquez sur le bouton  pour poursuivre la numérisation.

Cliquez sur le bouton [Numériser plus de pages] pour poursuivre la numérisation.

Cliquez sur le bouton [Annuler] pour supprimer les images numérisées et revenir à l'écran supérieur.


Le traitement de sortie démarre lorsque vous cliquez sur le bouton [Terminer]. Une fois l'opération terminée, vous revenez à l'écran supérieur.

Paramétrage du mode de numérisation

Par défaut, CaptureOnTouch Lite numérise avec les conditions de numérisation qui correspondent au document car le mode [Entièrement automatique] est activé.

Si vous voulez modifier des paramètres tels que le mode couleur ou la taille du document, réglez la condition de numérisation souhaitée en éditant le panneau du mode de numérisation.

Créer de nouveaux panneaux du mode de numérisation

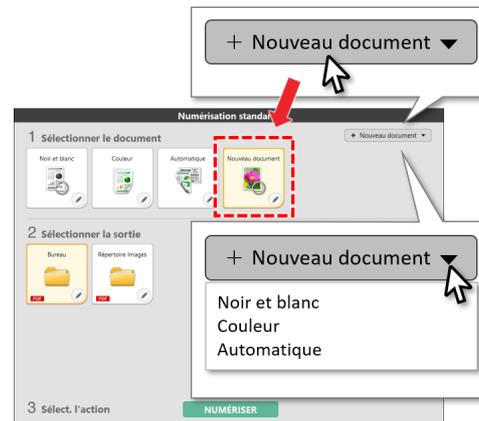


Cliquez sur le bouton [Nouveau document] de [Sélectionner le document] dans l'écran [Numérisation standard] pour ajouter un panneau [Nouveau document].

Cliquez sur  pour afficher la liste des types de panneau. Le type de panneau sélectionné est créé.

Éditer le panneau du mode de numérisation

L'écran d'édition du mode de numérisation s'ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton [] dans le panneau du mode de numérisation.

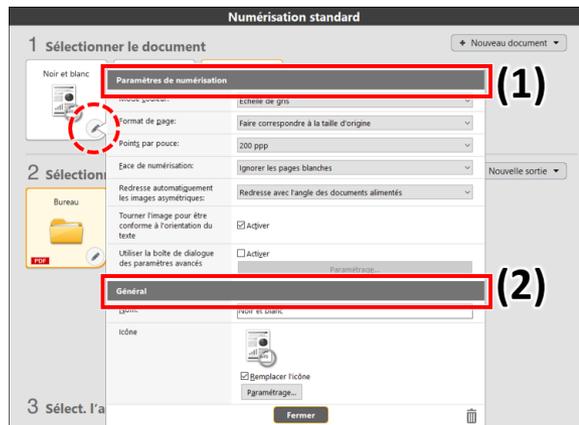

(1) Paramètres de numérisation

Paramétrer les conditions de numérisation.

[Mode couleur]

Sélectionnez le mode couleur à utiliser pour la numérisation ci-dessous.

Détecter automatiquement	Détermine automatiquement le mode de couleur basé sur le contenu du document et numérise en conséquence.
Couleur 24 bits	Numérise le document en couleur.
Échelle de gris	Numérise le document en échelle de gris.
Noir et blanc	Numérise le document en noir et blanc (binaire).

[Format de page]

Cet élément permet de sélectionner la taille de papier du document à numériser.

Faire correspondre à la taille d'origine
A4
A5
A6
B5
B6
LEGAL
LETTER

Si vous spécifiez [Faire correspondre à la taille d'origine], le format de page du document numérisé est détecté et les images sont enregistrées au format détecté.

[Points par pouce]

Cet élément permet de sélectionner la résolution.

Détecter automatiquement
150 ppp (Priorité de vitesse)
200 ppp
300 ppp
400 ppp
600 ppp (Priorité de qualité)

Sélectionnez [Détecter automatiquement] et le logiciel numérise automatiquement le document à la résolution optimale.

[Face de numérisation]

Cet élément permet de sélectionner la face de numérisation du document.

Ignorer les pages blanches
Recto
Recto-verso

Sélectionnez [Faire correspondre à la taille d'origine] pour numériser le document dans sa taille d'origine.

[Redresse automatiquement les images asymétriques]

Si un document n'est pas droit lorsqu'il est alimenté, la scanner détecte à partir de l'image numérisée que le document n'est pas droit et redresse l'image inclinée.

Sélectionnez le paramètre ci-dessous.

Arrêt
Redresse avec l'angle des documents alimentés
Redresse avec l'angle et le contenu des documents alimentés

[Tourner l'image pour être conforme à l'orientation du texte]

L'orientation du texte des images numérisées est détectée et les images sont pivotées de façon à ce que le texte soit correctement orienté.

[Utiliser la boîte de dialogue des paramètres avancés]

Les paramètres du mode de numérisation comprennent les éléments de base qui sont configurés dans [Paramètres de numérisation] et les éléments de paramétrage qui sont configurés dans la boîte de dialogue des paramètres avancés. Les paramètres de la boîte de dialogue des paramètres avancés s'appliquent aux paramètres autres que les éléments de base.

Si vous cochez (ON) la case [Activer] de [Utiliser la boîte de dialogue des paramètres avancés] et que vous cliquez sur le bouton [Paramètres], la boîte de dialogue des paramètres avancés apparaît.

Indication

La boîte de dialogue des paramètres avancés comprend les éléments de paramétrage qui sont les mêmes que les éléments de base de [Paramétrage de scanner], mais le paramètre pour chacun d'entre eux est enregistré séparément.

Les paramètres utilisés pendant la numérisation diffèrent comme suit en fonction du paramétrage de la case [Utiliser la boîte de dialogue des paramètres avancés].

Paramétrage de [Utiliser la boîte de dialogue des paramètres avancés]	Éléments de base	Éléments autres que les éléments de base
Arrêt	Paramètres de [Paramétrage de scanner]	Paramètres de la boîte de dialogue des paramètres avancés
Marche	Paramètres de la boîte de dialogue des paramètres avancés	

Pour plus de détails sur la boîte de dialogue des paramètres avancés, consultez « Configuration et fonctions de la boîte de dialogue des paramètres avancés » à la p. 38.

(2) Général

Définissez les éléments suivants si besoin.

[Nom]

Entrez le nom à afficher dans le panneau du mode de numérisation.

[Icône]

Il est possible de changer l'icône qui s'affiche dans le panneau du mode de numérisation.

En cochant [Changer l'icône], le bouton [Paramètres] devient actif et il devient possible de choisir le fichier.

Les fichiers qui peuvent être choisis en tant qu'icônes sont les suivants.



- .ico, .exe, .jpg, .png



- .icns, .app, .jpg, .png

Paramétrage de la sortie

Par défaut, CaptureOnTouch Lite convertit les images numérisées au format PDF et les enregistre dans un dossier.

Pour modifier les méthodes de sortie et les dossiers de destination, vous pouvez éditer la sortie, puis paramétrer la sortie souhaitée.


Créer un panneau sortie

Cliquez sur le bouton [Nouvelle sortie] pour ajouter un panneau [Nouvelle sortie].

Cliquez sur  pour afficher la liste des types de panneau. Le type de panneau sélectionné est créé.

Modifier le panneau sortie

En cliquant sur le bouton  à partir de l'écran sortie, l'écran d'édition des sorties s'affiche.

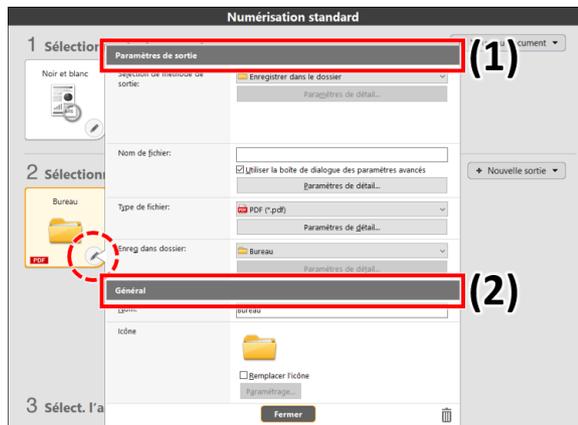

(1) Paramètres de sortie

Paramétrer les conditions de sortie.

[Sélection de méthode de sortie]

Seul [Enregistrer dans le dossier] est disponible pour la méthode de sortie des images numérisées.

Enregistrer dans le dossier

[Nom de fichier]

Entrez le nom de fichier de l'image numérisée. Maximum : 64 caractères.

Indication

- Les caractères ¥ / : * ? < > | " ne peuvent pas être utilisés.
- Cliquez sur le bouton [Paramètres de détail] pour configurer la règle de génération des noms de fichier.

[Type de fichier]

Cet élément permet de spécifier le format de fichier pour l'enregistrement de l'image numérisée.

Si PDF, JPEG, TIFF ou PPTX est sélectionné, le bouton [Paramètres de détail] est activé et les détails du type de fichier peuvent être configurés.


[Enreg dans dossier]

Cet élément permet de spécifier l'emplacement de stockage pour les images numérisées.

Masqué si une méthode de sortie autre que [Enregistrer dans le dossier] est sélectionnée. Sélectionnez l'emplacement d'enregistrement ci-dessous.

Images
Documents
Bureau
(Chemin d'accès au dossier spécifié)
Parcourir

Cliquez sur le bouton [Paramètres de détail] pour afficher la boîte de dialogue [Réglages de dossier]. Vous pouvez configurer les informations de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe) nécessaires pour accéder au dossier spécifié.

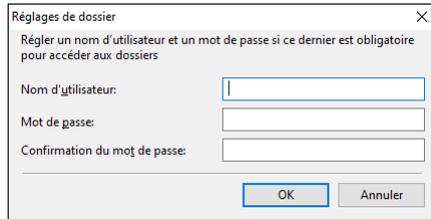

(2) Général

Définissez les éléments suivants si besoin.

[Nom]

Entrez le nom à afficher dans le panneau sortie.

[Icône]

Il est possible de changer l'icône qui s'affiche dans le panneau sortie.

En cochant [Changer l'icône], le bouton [Paramètres] devient actif et il devient possible de choisir le fichier.

Les fichiers qui peuvent être choisis en tant qu'icônes sont les suivants.




- .ico, .exe, .jpg, .png



- .icns, .app, .jpg, .png

Réglage de la boîte de dialogue des paramètres avancés

Si vous activez [Utiliser la boîte de dialogue des paramètres avancés] de [Paramètres de numérisation] puis cliquez sur la touche [Paramétrage] lors du réglage du mode de numérisation dans CaptureOnTouch Lite, la boîte de dialogue des paramètres avancés apparaît.

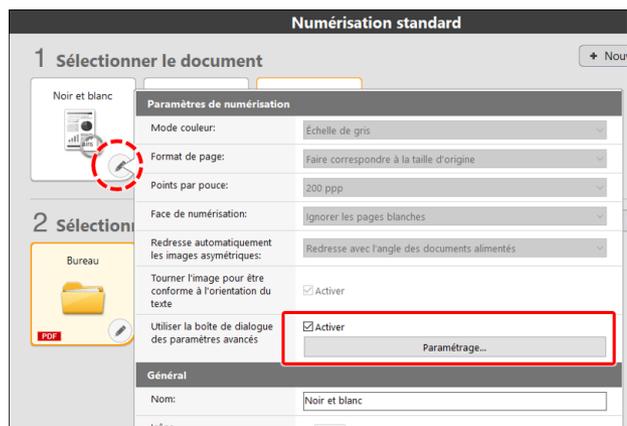

Configuration et fonctions de la boîte de dialogue des paramètres avancés


→ **Windows**

→ **Mac**

Windows


La boîte de dialogue des paramètres avancés se compose des onglets suivants.

Onglet [Basique]

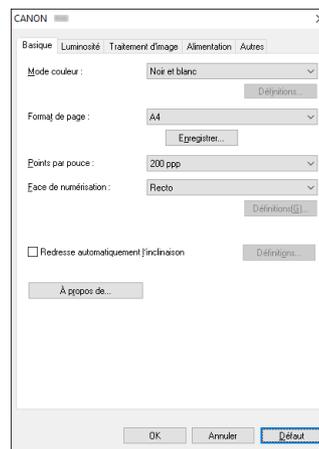

Configurez les conditions de numérisation de base telles que le mode, le format de page, la résolution et la face de numérisation.

Onglet [Luminosité]

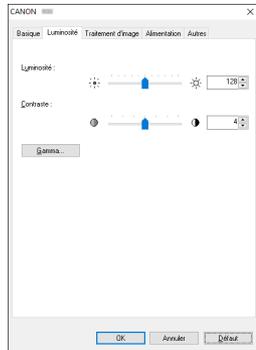


Ajustez la luminosité et le contraste des images numérisées. De plus, vous pouvez aussi cliquer sur [Gamma] et définir la valeur de correction Gamma pour les images numérisées.

Indication


- La correction gamma est définie lorsque la teinte des couleurs de l'image numérisée est différente de celle de l'image affichée sur l'écran.
- Pour plus d'informations sur la valeur gamma de votre moniteur, consultez le mode d'emploi fourni avec ce dernier.

Onglet [Traitement d'image]

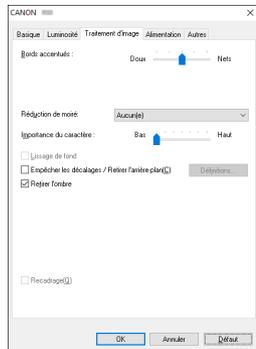


Définissez la méthode de traitement pour les images numérisées.

Onglet [Alimentation]

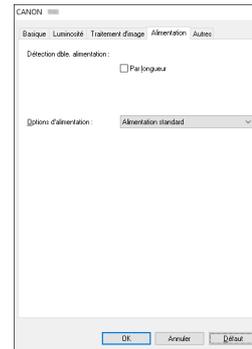

Spécifiez les opérations du scanner relatives à l'alimentation de documents.


Onglet [Autres]

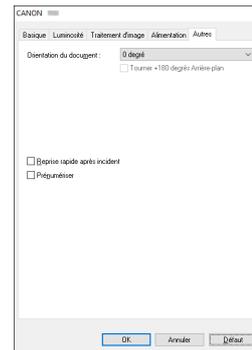

Configurez les paramètres de méthode de numérisation spéciale et de traitement d'image.

Mac


Lorsque la boîte de dialogue des paramètres avancés est ouverte depuis CaptureOnTouch Lite, l'écran des paramètres suivants s'affiche.

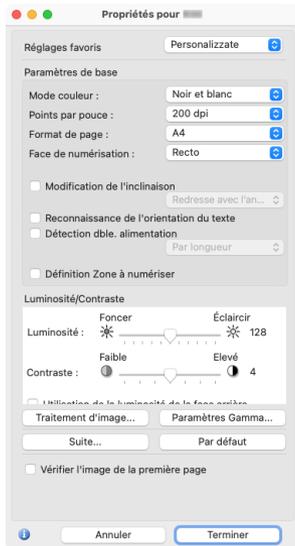

Numérisation de documents dont les formats ne sont pas enregistrés

Windows


Vous pouvez enregistrer un format non standard qui n'a pas été enregistré comme format de page en le nommant et en l'enregistrant comme format personnalisé dans la boîte de dialogue Format de page personnalisé, qui s'ouvre avec le bouton [Enregistrer] de l'onglet [Basique].

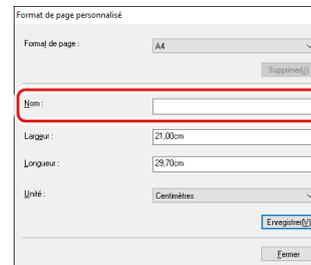

Mac

La configuration des paramètres suivants vous permet de numériser un document dont le format n'est pas enregistré.

Lors de la numérisation d'un document d'un format non standard, sélectionnez [Ajouter/Supprimer] pour [Format de page] pour afficher la boîte de dialogue [Ajouter/Supprimer Format de page]. Nommez et enregistrez le format de page non enregistré dans [Format de page].

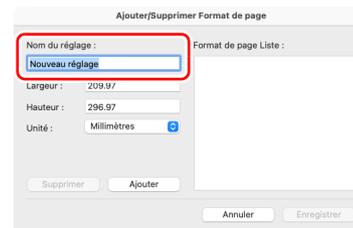

Paramétrage des conditions de numérisation de base

Cette section offre un aperçu des éléments de paramétrage de base nécessaires pour la configuration des paramètres du scanner.


→ **Windows**

→ **Mac**

Windows

Vérification des conditions de base pour la numérisation

Lors de la numérisation d'un document, vérifiez bien les conditions de base [Mode couleur], [Format de page], [Points par pouce] et [Face de numérisation] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés.

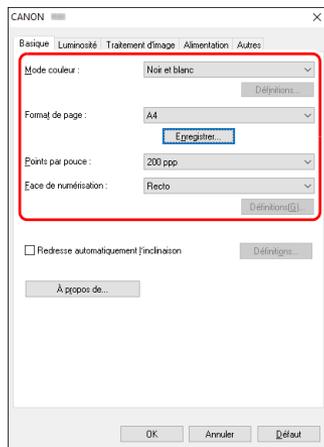

Mode couleur

Sélectionnez le mode de numérisation.

Détecter automatiquement
Noir et blanc
Améliorations poussées II
Niveau de gris : 256
Couleur 24 bits

- [Améliorations poussées II] supprime ou traite la couleur de fond et le texte d'arrière-plan pour faciliter la lecture du texte. Lorsque [Améliorations poussées II] est sélectionné, vous pouvez rendre le texte des images numérisées plus facile à lire en réglant le contraste dans l'onglet [Luminosité].
- [Détecter automatiquement] détecte si le document est en couleur, en échelle de gris ou en noir et blanc. Vous pouvez configurer les paramètres avancés relatifs à la méthode de détection en cliquant sur [Définitions].

Format de page

Sélectionnez le format de page correspondant au document à numériser.

Faire correspondre à la taille d'origine
A4
A5
A5R
A6
A6R
B5
B6
B6R
LEGAL
LETTER
Maximum scanner

Si [Faire correspondre à la taille d'origine] est sélectionné, les bords du document sont détectés et les images qui correspondent au format du document sont enregistrées.

De plus, [Recadrage] dans l'onglet [Traitement d'image] est activé uniquement lorsque [Faire correspondre à la taille d'origine] est sélectionné.

Points par pouce

Sélectionnez la résolution de numérisation.

Détecter automatiquement
150 ppp
200 ppp
300 ppp
400 ppp
600 ppp

- Les résolutions élevées produisent des images plus nettes mais la taille des fichiers est plus importante et la numérisation plus lente.
- Lorsque [Détecter automatiquement] est spécifié, la résolution est automatiquement détectée à partir du contenu imprimé sur le document.

Face de numérisation

Sélectionnez les faces du document à numériser.


Ignorer les pages blanches
Recto
Recto-verso

Si la face de numérisation est définie sur [Ignorer les pages blanches], les images de pages blanches sont supprimées quand les images sont enregistrées.

Mac

Vérification des conditions de base pour la numérisation

Lorsque vous numérisez un document, assurez-vous de confirmer les conditions de base [Mode couleur], [Points par pouce], [Format de page] et [Face de numérisation] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés.

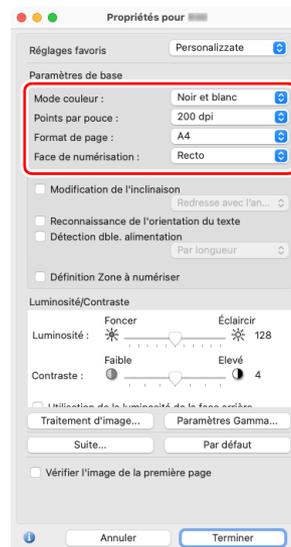

Mode couleur

Sélectionnez le mode de numérisation.

Détecter automatiquement
Noir et blanc
Améliorations poussées II
Niveau de gris : 256
Couleur 24 bits

- [Améliorations poussées II] supprime ou traite la couleur d'arrière-plan et l'arrière-plan entourant le texte pour faciliter sa lecture.
- [Détecter automatiquement] détecte si le document est en couleur, en échelle de gris ou en noir et blanc en se basant sur son contenu. Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez configurer les paramètres détaillés relatifs à la méthode de détection.

Points par pouce

Sélectionnez la résolution de numérisation.

Détecter automatiquement
150 ppp
200 ppp
300 ppp
400 ppp
600 ppp

- Les résolutions élevées produisent des images plus nettes mais la taille des fichiers est plus importante et la numérisation plus lente.
- Lorsque [Détecter automatiquement] est spécifié, la résolution est automatiquement détectée à partir du contenu imprimé sur le document.

Format de page

Sélectionnez le format de page correspondant au document à numériser.

Détecter automatiquement
A4
A5
A5R
A6
A6R
B5
B6
B6R
LEGAL
LETTER
Maximum scanner

Si [Détecter automatiquement] est sélectionné, les bords du document sont détectés et les images qui correspondent au format du document sont enregistrées.

De plus, la boîte de dialogue [Recadrage] affichée lorsque vous cliquez sur [Autres] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés est activée uniquement lorsque [Détecter automatiquement] est sélectionné.

Face de numérisation

Sélectionnez les faces du document à numériser.

Ignorer les pages blanches
Recto
Recto-verso

Si la face de numérisation est définie sur [Ignorer les pages blanches], les images de pages blanches sont supprimées quand les images sont enregistrées.

Restrictions fonctionnelles selon le paramètre de mode

→ **Windows**

→ **Mac**

Windows

Certains éléments de paramétrage dans chacun des onglets de la boîte de dialogue des paramètres avancés sont désactivés comme suit selon le paramètre pour [Mode couleur] dans l'onglet [Basique].

Onglet [Luminosité]

Valeur de paramétrage	Contraste
Détecter automatiquement	✓
Noir et blanc	✓
Améliorations poussées II	✓
Niveau de gris : 256	✓
Couleur 24 bits	✓

✓ : disponible pour paramétrage Vide : non disponible pour paramétrage

Onglet [Autres]

Valeur de paramétrage	Prénomériser
Détecter automatiquement	
Noir et blanc	✓
Améliorations poussées II	✓
Niveau de gris : 256	✓
Couleur 24 bits	✓

✓ : disponible pour paramétrage Vide : non disponible pour paramétrage

Onglet [Traitement d'image]

Valeur de paramétrage	Bords accentués	Importance du caractère	Lissage de fond	Empêcher les infiltrations / Retirer l'arrière-plan
Détecter automatiquement	✓	✓ ²⁾	✓	✓ ¹⁾
Noir et blanc	✓	✓		✓
Améliorations poussées II		✓		
Niveau de gris : 256	✓		✓	✓
Couleur 24 bits	✓		✓	✓

✓ : disponible pour paramétrage Vide : non disponible pour paramétrage

¹⁾Non disponible pour paramétrage si toutes les conditions suivantes de la boîte de dialogue [Réglages de détection auto du type d'image] sont réunies.

- [Mode détection] n'est pas défini sur [Couleur ou Gris].
- [Mode en cas de binaire] dans l'onglet [Réglages en cas de binaire] est défini sur [Améliorations poussées II]

²⁾Non disponible pour paramétrage lorsque [Mode détection] est défini sur [Couleur ou Gris] dans la boîte de dialogue [Réglages de détection auto du type d'image].

Mac

Certains éléments de paramétrage sont désactivés comme suit selon le paramètre pour [Mode couleur] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés.

Boîte de dialogue [Propriétés pour R30]

Valeur de paramétrage	Utilization du luminosité de la face arrière	Utilization du contraste de la face arrière	Vérifier l'image de la première page
Détecter automatiquement	✓	✓	
Noir et blanc	✓	✓	✓
Améliorations poussées II			✓
Niveau de gris : 256	✓	✓	✓
Couleur 24 bits	✓	✓	✓

✓ : disponible pour paramétrage Vide : non disponible pour paramétrage

Boîte de dialogue [Traitement d'image]

Valeur de paramétrage	Bords accentués	Lissage de fond	Importance du caractère	Empêcher les infiltrations / Retirer l'arrière-plan
Détecter automatiquement	✓	✓ ¹⁾		
Noir et blanc	✓		✓	✓
Améliorations poussées II			✓	
Niveau de gris : 256	✓	✓		✓
Couleur 24 bits	✓	✓		✓

✓ : disponible pour paramétrage Vide : non disponible pour paramétrage

¹⁾ Seulement lorsque [Mode détection] est défini sur [Couleur ou gris] dans l'écran des paramètres qui s'affiche une fois [Détecter automatiquement] sélectionné.


Configuration des paramètres du scanner selon les besoins

Définissez les conditions de numérisation selon les besoins de numérisation.

Si vous souhaitez supprimer les images de pages blanches dans des documents recto-verso

Windows


Définissez le paramètre de face de numérisation sur [Ignorer les pages blanches] dans l'onglet [Basique] pour supprimer les images des pages blanches dans le document.

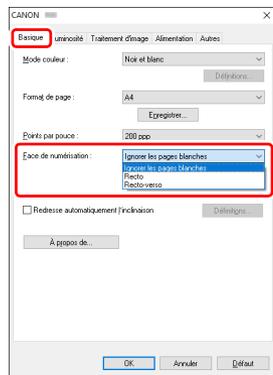

**Basique >
Face de numérisation :**


Ignorer les pages blanches
Recto
Recto-verso

Si [Ignorer les pages blanches] est sélectionné, le bouton [Définitions...] est activé, et vous pouvez ajuster le degré de considération des pages blanches.

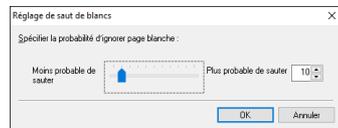

Mac


Définissez le paramètre de face de numérisation sur [Ignorer les pages blanches] pour supprimer les images des pages blanches dans le document.

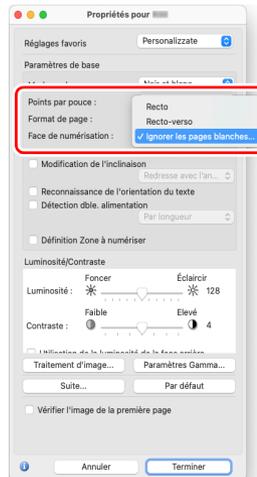

Face de numérisation :

Recto
Recto-verso
Ignorer les pages blanches


Si [Ignorer les pages blanches] est sélectionné, vous pouvez régler le degré de considération des pages blanches.

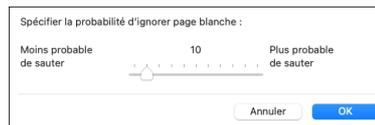

Si vous souhaitez améliorer les contours d'images

Windows


Réglez le paramètre d'accentuation des bords dans l'onglet [Traitement d'image].

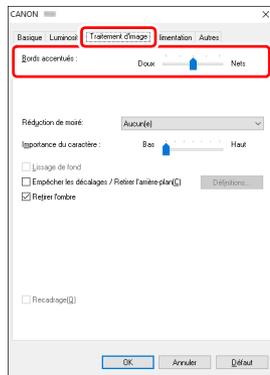

Traitement d'image >
Bords accentués :

Mac

Cliquez sur [Traitement d'image], puis, dans la boîte de dialogue qui apparaît, réglez les paramètres concernant l'épaisseur des lignes et des lettres.

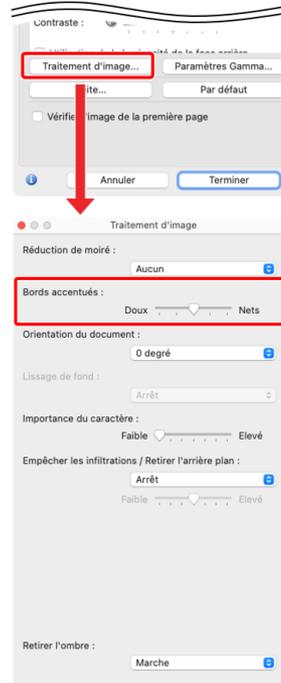


Traitement d'image >
Bords accentués :

Si vous souhaitez rendre les lignes ou le texte dans les images numérisées plus épais (ou plus fins)

Windows


Faites glisser le curseur [Importance du caractère] dans l'onglet [Traitement d'image] pour rendre plus épais ou plus fins les lignes et le texte dans les images numérisées.

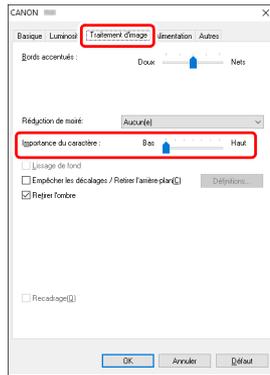

Traitement d'image >
Importance du caractère :

Mac

Cliquez sur [Traitement d'image], puis, dans la boîte de dialogue qui apparaît, réglez les paramètres concernant l'épaisseur des lignes et des lettres.

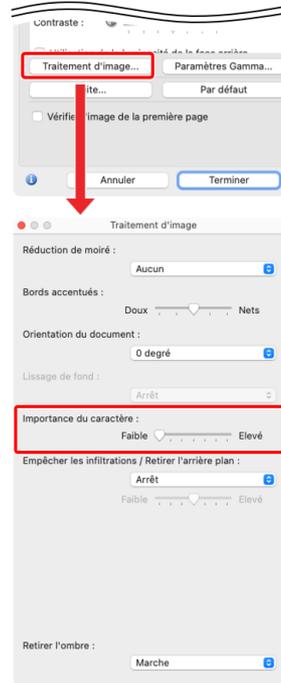


Traitement d'image >
Importance du caractère :

Si vous souhaitez améliorer un texte difficile à lire en raison de facteurs tels que l'arrière-plan du document numérisé

Windows

Sélectionnez [Améliorations poussées II] dans le réglage de mode sur l'onglet [Basique]. L'arrière-plan derrière le texte est supprimé ou traité, afin que la lisibilité du texte soit améliorée.

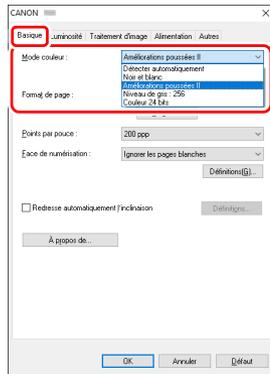


**Basique >
Mode couleur :**

Détecter automatiquement
Noir et blanc
Améliorations poussées II
Niveau de gris : 256
Couleur 24 bits

L'option Améliorations poussées II convient à la numérisation d'un document avec une couleur d'arrière-plan uniforme et du texte et un arrière-plan clairs. Si l'arrière-plan n'est pas uniforme, comme un motif, il se peut que l'arrière-plan ne puisse pas être entièrement supprimé et que le texte soit difficile à lire. Si nécessaire, vous pouvez rendre le texte des images numérisées plus facile à lire en réglant le contraste dans l'onglet [Luminosité].

Mac

Sélectionnez [Améliorations poussées II] pour le paramètre [Mode couleur]. L'arrière-plan derrière le texte est supprimé ou traité, afin que la lisibilité du texte soit améliorée.

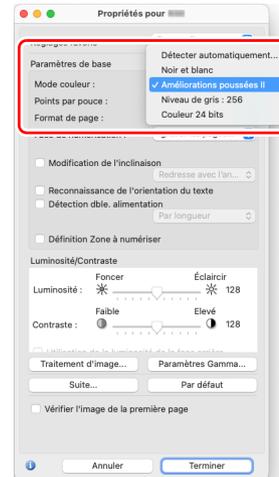


Mode couleur :

Détecter automatiquement
Noir et blanc
Améliorations poussées II
Niveau de gris : 256
Couleur 24 bits

Si vous souhaitez faire correspondre l'orientation des images avec le texte, lors de la numérisation de pages qui contiennent des orientations de textes différents

Windows

Sélectionnez [Reconnaissance de l'orientation du texte] dans [Orientation du document] de l'onglet [Autres]. L'orientation du texte sur chaque page est détectée, puis l'image numérisée pivote par incréments de 90 degrés pour corriger l'orientation.

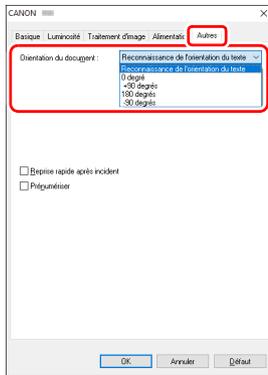


Autres >

Orientation du document :

Reconnaissance de l'orientation du texte
0 degré
+90 degrés
180 degrés
-90 degrés

Mac

Cochez la case [Reconnaissance de l'orientation du texte]. L'orientation du texte sur chaque page est détectée, puis l'image numérisée pivote par incréments de 90 degrés pour corriger l'orientation.

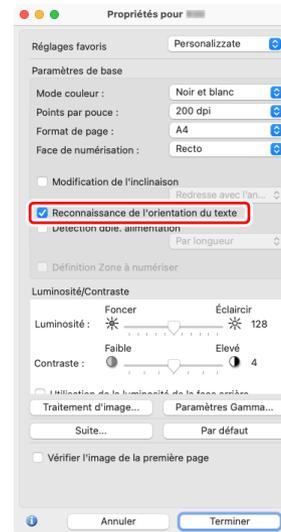

Reconnaissance de l'orientation du texte : MARCHE


Indication

Lorsque la case [Reconnaissance d'orientation de texte] est cochée, [Orientation du document] n'est pas disponible.

Si vous souhaitez faire pivoter les images d'un document placé horizontalement, pour corriger l'orientation

Windows

Spécifiez l'angle de rotation dans [Orientation du document] de l'onglet [Autres].

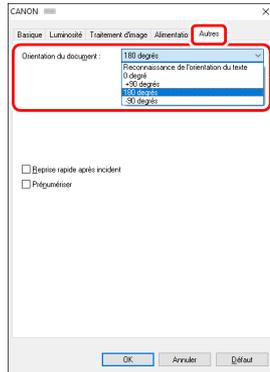


**Autres >
Orientation du document :**

Reconnaissance de l'orientation du texte
0 degré
+90 degrés
180 degrés
-90 degrés

Mac

Cliquez sur [Traitement d'image] et spécifiez l'angle de rotation dans [Orientation du document] dans la boîte de dialogue qui apparaît.

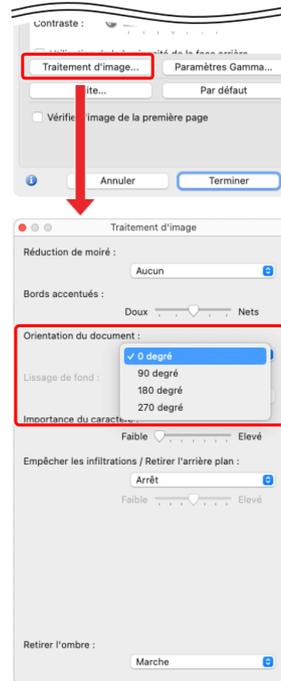

**Traitement d'image >
Orientation du document :**

0 degré
90 degrés
180 degrés
270 degrés


Pour corriger les documents et images avec un titre

Windows

Placez une coche dans [Redresse automatiquement l'inclinaison] sous l'onglet [Basique], puis cliquez sur [Définitions] pour afficher l'écran [Paramètres de redressement].




**Basique >
Redresse automatiquement
l'inclinaison : MARCHE**

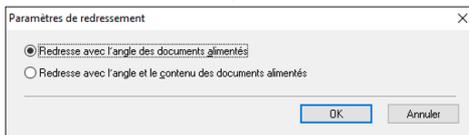

Sélectionnez une méthode de correction et cliquez sur [OK].

Mac

Cochez la case [Modification de l'inclinaison]. Vous pouvez sélectionner [Redresse avec l'angle des documents alimentés] ou [Redresse avec l'angle et le contenu des documents alimentés].

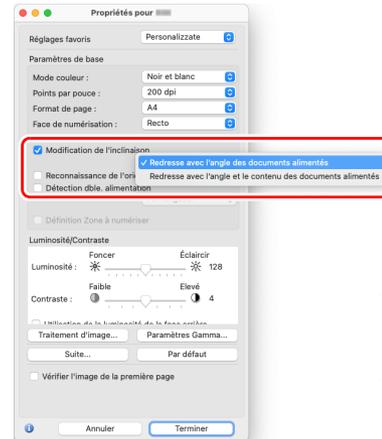

Modification de l'inclinaison :

Redresse avec l'angle des
documents alimentés

Redresse avec l'angle et le
contenu des documents
alimentés

Entretien quotidien


Nettoyez régulièrement le scanner conformément à la procédure décrite ci-dessous, pour maintenir une qualité de numérisation optimale.

ATTENTION

- Lorsque vous nettoyez le scanner et l'intérieur du scanner, mettez-le hors tension à l'aide de la touche d'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- N'utilisez pas d'aérosols de nettoyage lors du nettoyage du scanner. Des mécanismes de précision, tels que la source lumineuse, risquent d'être mouillés et de provoquer des dysfonctionnements.
- Ne nettoyez jamais le scanner à l'aide de solvant, d'alcool ou d'autres solvants organiques. L'extérieur du scanner pourrait se déformer, se décolorer ou fondre. Cela risque aussi de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Nettoyage du scanner

Pour nettoyer l'extérieur du scanner, retirez la poussière avec un chiffon ayant été plongé dans de l'eau et bien essoré, puis essuyez le scanner avec un chiffon sec et propre.

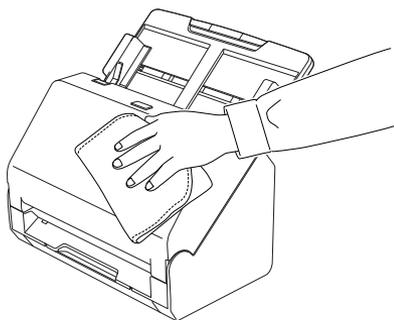


Nettoyage de l'intérieur du scanner

De la poussière ou des particules de papier à l'intérieur du scanner peuvent provoquer des lignes ou des taches sur les images numérisées. Utilisez de l'air comprimé pour nettoyer régulièrement la poussière et les particules de papier dans la fente d'alimentation des documents et à l'intérieur du scanner. Après une tâche importante de numérisation, mettez hors tension le scanner et expulsez les particules de papier qui sont restées à l'intérieur du scanner.

Nettoyage de la vitre du capteur et des rouleaux

Si les images numérisées présentent des traînées ou si les documents numérisés sont tachés, il est possible que la vitre du capteur ou les rouleaux situés dans le scanner soient sales. Nettoyez-les régulièrement.


- 1** Tirez sur le levier OPEN et ouvrez la partie avant en la tirant vers vous.

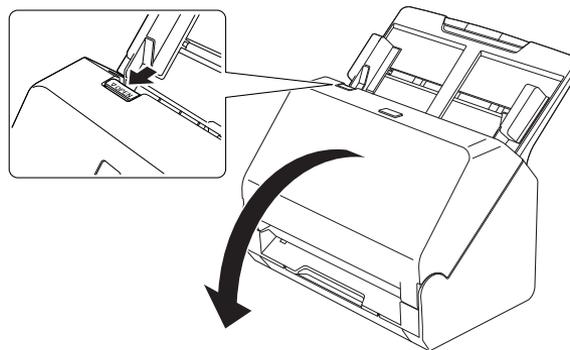

- 2** Utilisez de l'air comprimé pour éliminer la poussière et les particules de papier de l'intérieur du scanner.

3 Retirez la poussière présente sur la vitre de numérisation.

Retirez la poussière de la vitre de numérisation avec un chiffon ayant été plongé dans de l'eau et bien essoré, puis essuyez la vitre avec un chiffon propre, sec et doux.

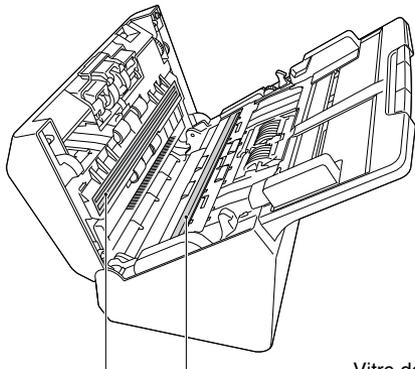


Vitre de numérisation

ATTENTION

Ne vaporisez pas d'eau ou de détergent neutre directement sur le scanner. Des mécanismes de précision, tels que la source lumineuse, risquent d'être mouillés et de provoquer des dysfonctionnements.

IMPORTANT

- Si la vitre du capteur est rayée, des traces risquent d'apparaître sur les images et des erreurs d'alimentation peuvent se produire. Si la vitre présente des rayures, contactez un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon.
- Veillez bien à ce que la brosse antistatique dans la partie avant ne se déforme pas.

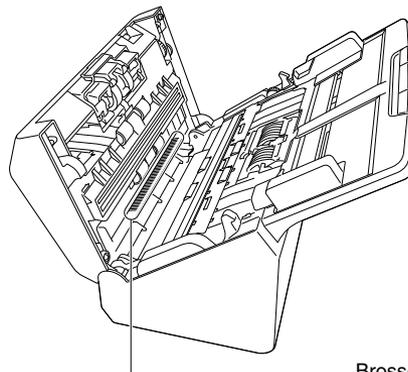


Brosse antistatique

4 Nettoyez les rouleaux.

Nettoyez les rouleaux tout en les tournant.

Essuyez les rouleaux avec un chiffon humidifié à l'eau et bien essoré, puis utilisez un chiffon propre, sec et doux pour éliminer toute humidité.

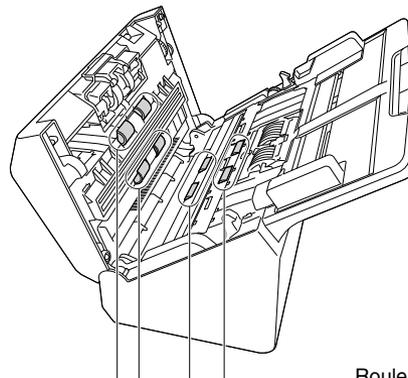


Rouleaux

-
- 5** Démontez le rouleau de retardement et le rouleau d'alimentation. (Consultez la p. 57, la p. 58)

! IMPORTANT


Démontez le rouleau de retardement et le rouleau d'alimentation du scanner pour les nettoyer, puis veillez à les monter à nouveau dans le scanner lorsque le nettoyage est terminé.

-
- 6** Essuyez les rouleaux démontés à l'aide d'un chiffon humidifié à l'eau mais bien essoré.

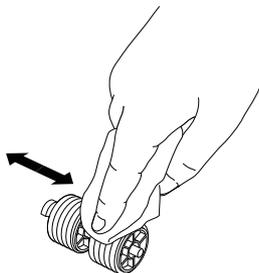

-
- 7** Montez le rouleau de retardement et le rouleau d'alimentation. (Consultez la p. 57, la p. 58)

-
- 8** Fermez la partie avant en la poussant doucement vers le haut, des deux côtés, jusqu'au dé clic. Assurez-vous que la partie avant est complètement fermée en la poussant jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.

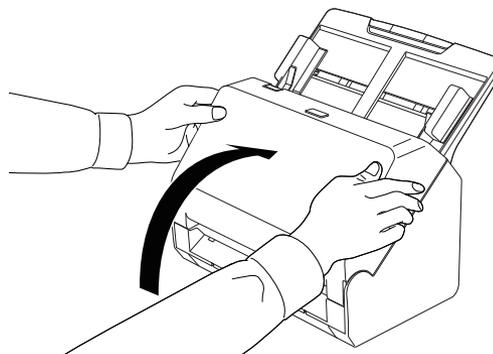

Remplacement des consommables

Les deux rouleaux (rouleau d'alimentation et rouleau de retardement) installés dans le scanner sont des consommables. Le rouleau d'alimentation et le rouleau de retardement s'usent avec la numérisation. Si le rouleau d'alimentation et le rouleau de retardement sont usés, les documents risquent de ne pas être alimentés correctement et des bourrages papier et doubles alimentations risquent de se produire.


Lorsque le nombre total de pages chargées par le scanner dépasse le nombre de pages approprié pour la durée de vie des rouleaux, un message s'affiche au démarrage de l'ordinateur demandant à l'utilisateur de remplacer les rouleaux.

Si ce message commence à s'afficher au démarrage, achetez un kit de rouleaux de rechange et remplacez les pièces usées par les consommables inclus dans le kit (rouleau d'alimentation et rouleau de retardement). Consultez la p. 70 pour plus de détails sur le kit de rouleaux de rechange.

De plus, le compteur dans le scanner qui enregistre le nombre de pages alimentées doit également être réinitialisé lorsque vous remplacez les rouleaux. (Consultez la p. 59)


Ouverture et fermeture de la partie avant

- 1 Tirez sur le levier OPEN et ouvrez la partie avant en la tirant vers vous.

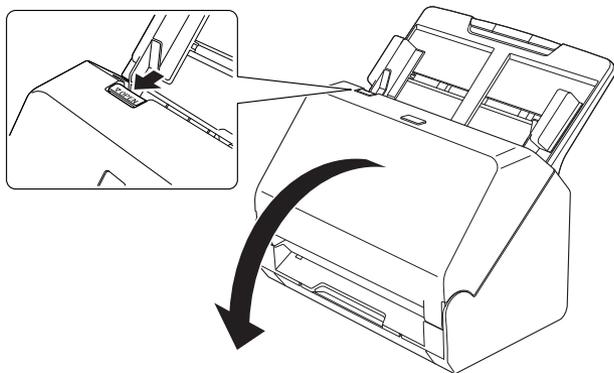


Indication

L'emplacement de chacun des consommables est illustré ci-dessous.

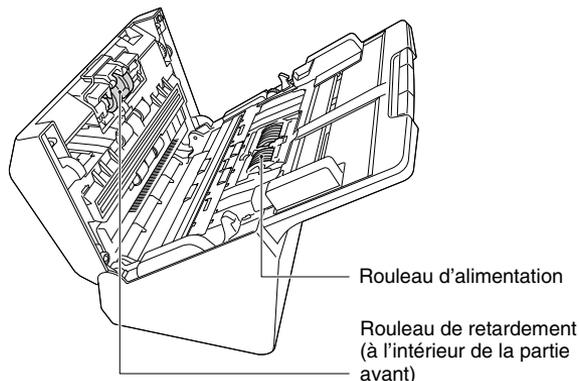


- 2 Lorsque vous fermez la partie avant, vérifiez qu'elle est complètement fermée en appuyant légèrement à gauche et à droite jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.

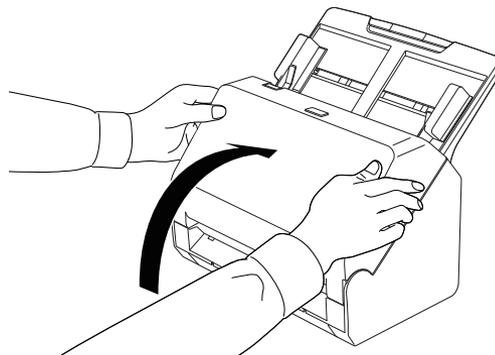


Remplacement du rouleau d'alimentation


1 Ouvrez le couvercle du rouleau.

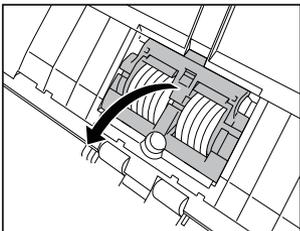


2 Retirez le rouleau d'alimentation.

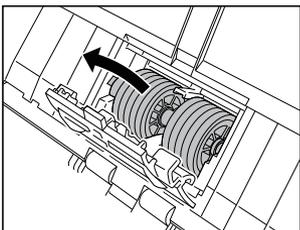

3 Installez le nouveau rouleau d'alimentation.

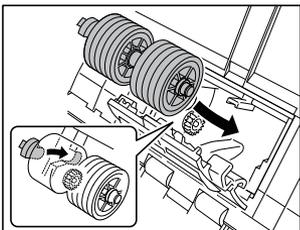


4 Fermez le couvercle du rouleau.


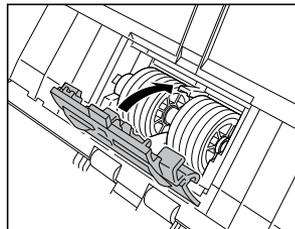


Remplacement du rouleau de retardement


1 Ouvrez le couvercle du rouleau.

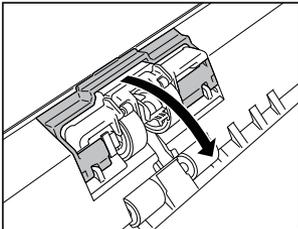


2 Tirez sur le levier gauche qui fixe le rouleau de retardement au scanner et retirez le rouleau.

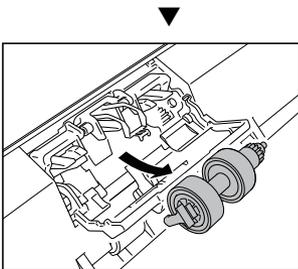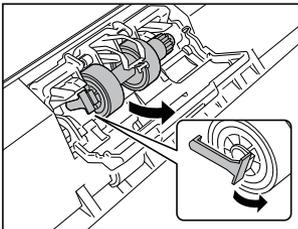


3 Installez le nouveau rouleau de retardement en insérant d'abord le côté droit.

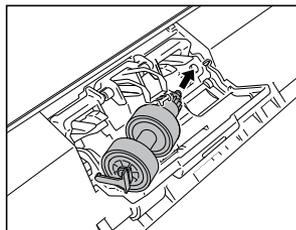

4 Poussez le côté gauche du rouleau de retardement pour le fixer au scanner.

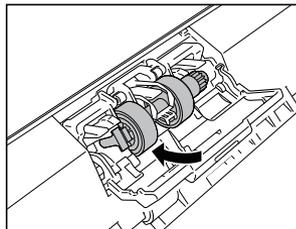


5 Fermez le couvercle du rouleau.

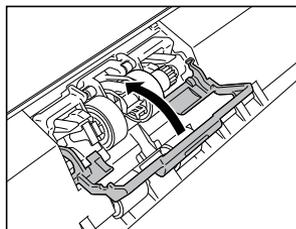


Réinitialisation du compteur

Windows

Si vous cliquez icône CaptureOnTouch Lite sur la barre des tâches, puis vous cliquez sur [Paramètres d'environnement] dans le menu, la boîte de dialogue [Paramètres d'environnement] apparaît.

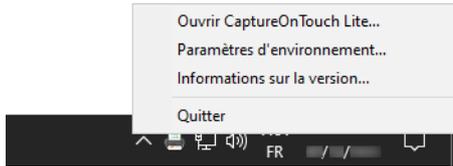

Dans la boîte de dialogue [Paramètres d'environnement], vous pouvez configurer les paramètres relatifs aux opérations de CaptureOnTouch Lite et effectuer l'entretien du scanner.

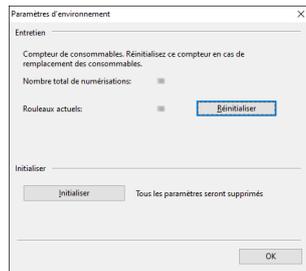

Entretien

Affichez le nombre total de pages numérisées avec le scanner ainsi que les compteurs pour le rouleau et le coussin de séparation. Lorsque vous remplacez le rouleau et le coussin de séparation, vous pouvez réinitialiser les compteurs ici.

Initialiser

Réinitialise tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Mac

Ouvrez la boîte de dialogue [Paramètres d'environnement] pour configurer les paramètres relatifs aux opérations de CaptureOnTouch Lite.

1 Démarrez CaptureOnTouch Lite.

Si CaptureOnTouch Lite ne démarre pas, double-cliquez sur [CaptureOnTouch Lite Launcher] dans le dossier [CaptureOnTouch Lite for Mac].

Si vous avez fermé la fenêtre principale après le démarrage de CaptureOnTouch Lite, ouvrez-la de nouveau à partir de la barre de menu.

2 Cliquez sur [Paramètres] dans le menu [CaptureOnTouch Lite].

La boîte de dialogue des [Paramètres d'environnement] s'affiche.



Vous pouvez configurer ce qui suit dans cette boîte de dialogue.


Onglet [Entretien]

[Initialiser]

Réinitialise tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.

Retrait du bac d'alimentation des documents

Lorsque vous prévoyez de stocker le scanner ou de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée, retirez le bac d'alimentation des documents.

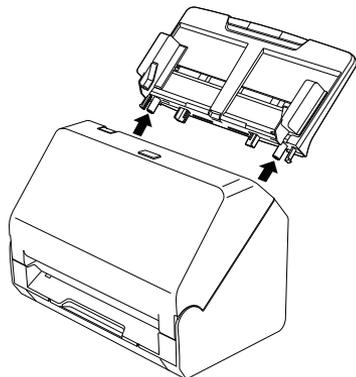


- 2** Suivez les instructions à l'écran pour installer la mise à jour.

Mise à jour de CaptureOnTouch Lite

L'écran d'avis de mise à jour apparaît quand il y a une mise à jour pour CaptureOnTouch Lite et CaptureOnTouch Lite a démarré lorsque l'ordinateur est connecté à Internet.

- 1** Cliquez sur le bouton [OK] dans l'écran d'avis de mise à jour.

Le navigateur Web démarre, et le téléchargement du fichier de mise à jour commence.

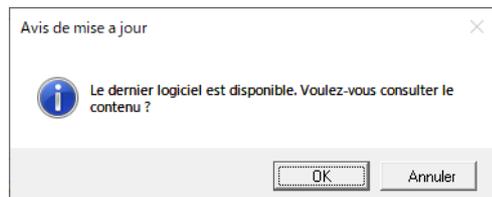

Problèmes et solutions communs

Cette section donne les solutions recommandées aux problèmes communs.

Si vous avez un problème qui n'est pas résolu par ce qui suit, contactez votre revendeur local agréé Canon.

Problème 1 Le scanner ne s'allume pas.

Solutions Vérifiez que l'adaptateur CA est correctement branché à une prise de courant.

Problème 2 Le scanner n'est pas reconnu.

Solutions

- (1) Vérifiez que le scanner est correctement branché à l'ordinateur via un câble USB.
- (2) Vérifiez que le scanner est allumé. Reportez-vous au problème précédent (1) si le scanner ne s'allume pas.
- (3) Il se peut que l'interface USB de l'ordinateur ne prenne pas en charge le scanner. Il n'est pas garanti que le scanner fonctionne avec toutes les interfaces USB.
- (4) Vérifiez que vous utilisez bien le câble USB fourni pour raccorder le scanner à l'ordinateur. Il n'est pas garanti que le scanner fonctionne avec tous les câbles USB existants.
- (5) Si le scanner est raccordé à l'ordinateur via un concentrateur USB, essayez de retirer ce dernier et de brancher directement le scanner à l'ordinateur.
- (6) Vérifiez la configuration de votre logiciel de sécurité pour voir si l'accès aux périphériques USB est interdit.

Problème 3 Alimentation oblique des documents (les images numérisées sont inclinées).

Solutions

- (1) Alignez les guides de document de manière à les faire correspondre au mieux avec le format des documents et alimentez ces derniers de façon bien droite. [Voir «Comment placer les documents» à la p. 18.](#)
- (2) Ouvrez le support d'extension d'alimentation de documents et placez le document. [Voir «Comment placer les documents» à la p. 18.](#)
- (3) Réglez [Redresse automatiquement les images asymétriques] sur autre que [Arrêt] dans les réglages du mode de numérisation.
- (4) Si beaucoup de pages ont été numérisées depuis le dernier nettoyage des rouleaux, nettoyez-les. Si le chargement oblique des documents persiste, il vous faut peut-être remplacer les rouleaux ou procéder à d'autres opérations d'entretien. [Consultez « Entretien » à la p. 53](#) pour les procédures de remplacement des rouleaux.

Problème 4 CaptureOnTouch Lite ne démarre pas.

Solutions Si l'accès aux périphériques USB est bloqué par un logiciel de sécurité, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser CaptureOnTouch Lite.

Problème 5 L'écran [ONTOUCH L] (Windows) / [CaptureOnTouch Lite for Mac] (macOS) de CaptureOnTouch Lite n'est pas affiché.

Solutions L'ordinateur peut être configuré de manière à ce que l'écran du dossier ne s'affiche pas automatiquement lorsqu'un périphérique USB est connecté. Vérifiez la configuration de votre ordinateur.

Problème 6 Si des lignes blanches ou des stries apparaissent sur les images numérisées.

Solutions Nettoyez les deux côtés de la vitre de numérisation, ainsi que les rouleaux. Si vous trouvez une substance collante telle que de la colle ou du liquide de correction, essuyez avec soin en appliquant une pression suffisante pour nettoyer la zone où apparaissent les lignes. Si le problème ne peut pas être résolu par un bon nettoyage, il se peut que la vitre interne soit rayée. Contactez votre revendeur local agréé Canon.

Problème 7 Il manque des pages.

Solutions Lorsque le réglage de la boîte de dialogue des paramètres avancés [Face de numérisation] est [Ignorer les pages blanches], les documents avec très peu de noir peuvent être ignorés involontairement. Diminuez la valeur [Définir la probabilité d'ignorer la page vierge] ([Consultez « Si vous souhaitez supprimer les images de pages blanches dans des documents recto-verso » à la p. 46](#)) ou définissez [Face de numérisation] sur un autre mode, tel que Recto ou Recto/Verso.
Si des pages sont ignorées en raison de la double alimentation du document, reportez-vous à la section « Problème 8 Bourrage de documents (ou double alimentation). »

Problème 8 Bourrage de documents (ou double alimentation).

Solutions

- (1) Si le rouleau a été correctement installé, nettoyez-le si nécessaire.
- (2) Il peut être impossible d'obtenir une bonne numérisation lorsque les pages d'un document sont collées entre elles par l'électricité statique. Séparez les pages du document avant de les charger.
- (3) Chargez les pages manuellement dans le scanner, une par une.

Problème 9 Le scanner détecte un double chargement alors que les documents sont correctement chargés.

Solutions L'option [Par longueur] de [Détection dble. Alimentation] peut ne pas fonctionner correctement lors de la numérisation d'un lot de documents de formats différents. Désactivez [Par longueur]. [Voir « Détection d'une double alimentation de documents » à la p. 21.](#)

Problème 10 Plusieurs pages d'images numérisées ne peuvent pas être enregistrées dans un seul fichier.

Solutions En fonction du format de fichier, plusieurs pages d'images numérisées ne peuvent pas être enregistrées dans un seul fichier avec CaptureOnTouch Lite.

Type de fichier	Traitement pour plusieurs pages
BMP, JPEG	Les images numérisées sont toujours enregistrées dans un fichier d'une page.
PPTX	Les images de plusieurs pages sont toujours enregistrées dans un seul fichier.
TIFF, PDF	Vous pouvez choisir d'enregistrer les images numérisées en tant que fichiers à plusieurs ou une seule page dans la boîte de dialogue affichée en cliquant sur la touche [Paramètres de détail] de [Type de fichier] dans l'écran d'édition du panneau de sortie. Pour l'écran d'édition du panneau de sortie, voir « Paramétrage de la sortie » à la p. 36.

Problème 11 Tous les documents placés ont été numérisés, mais l'image numérisée n'apparaît pas dans l'application.

Solutions Lorsque [Panneau de saisie] ou [Alimentation automatique] est sélectionné comme méthode de chargement de document dans la boîte de dialogue des paramètres avancés, la numérisation se poursuit même après que tous les documents ont été numérisés car le scanner attend des documents supplémentaires. Cliquez sur la touche [Annuler] qui apparaît en bas à droite de l'écran de l'ordinateur pour terminer l'opération et envoyer les images numérisées à l'application.

Problème 12 La numérisation est ralentie.

Solutions Essayez de numériser à nouveau après avoir spécifié une résolution inférieure pour [Points par pouce].

Problème 13 La mémoire est insuffisante et la numérisation s'arrête.

Solutions Si vous configurez des conditions de numérisation qui utilisent une grande partie de la mémoire de l'ordinateur, la numérisation peut s'arrêter en raison d'une mémoire insuffisante. Bien que cela dépende de la taille de la mémoire de l'ordinateur, la possibilité de mémoire insuffisante augmente si certaines des conditions de numérisation suivantes sont définies en même temps.

- [Mode couleur] est défini sur [Couleur 24 bits].
- Un grand format de page (par exemple Légal) est spécifié pour [Format de page]. Alternativement, le format de page est défini sur [Maximum scanner].
- Une résolution élevée (600 ppp, etc.) est spécifiée pour [Points par pouce].

Si un message d'erreur apparaît en raison d'une mémoire insuffisante lorsque la numérisation est en cours, quittez l'application, changez les conditions de numérisation (par exemple, réduisez la résolution ou le format de page) puis essayez de numériser de nouveau. De plus, la quantité de mémoire utilisée peut être limitée en désactivant [Réduction de moiré] et [Empêcher les décalages / Retirer l'arrière-plan] si ces éléments sont activés.

Dépannage logiciel

Cette section décrit les problèmes de dépannage et les solutions pour l'utilisation des logiciels fournis (CaptureOnTouch Lite).

Si la numérisation est trop lente

- (1) Le cas échéant, fermez tous les autres programmes ouverts.
- (2) La numérisation peut être ralentie par un manque de mémoire causé par des applications résidentes telles que des programmes antivirus. Le cas échéant, fermez ces programmes résidents pour libérer de l'espace mémoire.
- (3) Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espace sur le disque dur, il se peut que le scanner soit incapable de créer les fichiers temporaires nécessaires des données numérisées. Supprimez toutes les données inutiles du disque dur pour libérer de l'espace.
- (4) La numérisation est lente si le port USB de l'ordinateur n'est pas compatible avec Hi-Speed USB 2.0.
- (5) Si vous utilisez un câble USB commun non compatible avec Hi-Speed USB 2.0, remplacez le câble par le câble compatible fourni.
- (6) Lorsque le scanner est connecté à l'ordinateur via un concentrateur USB non compatible avec Hi-Speed USB 2.0, retirez le concentrateur et branchez directement le scanner à l'ordinateur.

Si les fichiers images numérisés ne s'ouvrent pas dans une application

- (1) Les images numérisées enregistrées dans des fichiers TIFF de plusieurs pages s'ouvrent uniquement dans des programmes prenant en charge ce format de fichier.
- (2) Les images enregistrées sous forme de fichiers TIFF compressés (à une seule et plusieurs pages) s'ouvrent uniquement dans des programmes prenant en charge le format compressé. Cela peut arriver avec des programmes non compatibles avec CaptureOnTouch Lite. Dans ce cas, avant la numérisation, sélectionnez « Aucun » comme format de compression du fichier image.

Un problème d'affichage est visible sur l'écran de l'interface utilisateur de CaptureOnTouch Lite.

En fonction de l'ordinateur utilisé, la présence d'un trop grand nombre de panneaux de mode de numérisation et de panneaux de sortie peut entraîner un problème d'affichage sur l'écran de l'interface utilisateur. Supprimez tout panneau que vous n'utilisez pas.

Conseils utiles

Vous trouverez ci-après des conseils utiles pour la numérisation de vos documents.

Où sont enregistrées les images numérisées ? La destination d'enregistrement peut-elle être modifiée ?

Les images sont enregistrées dans les emplacements suivants, selon les paramètres du programme. Tous les emplacements de destination peuvent être modifiés dans d'autres dossiers.

- CaptureOnTouch Lite

Les images sont enregistrées dans la destination de sortie définie dans le panneau de sortie.

Comment configurer les paramètres de numérisation ?

- CaptureOnTouch Lite

En cliquant sur le bouton d'édition ([]) du panneau [Sélectionner le document], vous pouvez modifier les paramètres de numérisation lorsque l'écran d'édition [Sélectionner le document] s'ouvre.

Comment puis-je enregistrer plusieurs pages en un seul fichier ou enregistrer un fichier par page ?

Lorsque des images numérisées sont enregistrées au format BMP, PNG, JPEG ou PPTX, chaque image est systématiquement enregistrée dans un fichier séparé.

Lorsque des images numérisées sont enregistrées au format PDF ou TIFF, vous pouvez décider de les enregistrer sous forme de fichiers de plusieurs pages ou d'une seule page. Consultez aussi « Problème 10 » dans « Problèmes et solutions communs ».

Puis-je copier ou sauvegarder les configurations des paramètres du scanner ?

La sauvegarde n'est pas possible.

Quelles sont les règles à appliquer aux noms de fichiers des images numérisées ?

- CaptureOnTouch Lite

Les noms de fichiers des images numérisées sont définis en fonction des paramètres du panneau de sortie. Cliquez sur la touche Éditer ([]) dans le panneau de sortie, puis définissez le nom du fichier dans [Nom de fichier] dans l'écran affiché.

Si vous activez [Utiliser la boîte de dialogue des paramètres avancés] de [Nom de fichier] puis cliquez sur le bouton [Paramètres de détail], la boîte de dialogue [Param. nom fichier] apparaît. Le nom de fichier de l'image numérisée est déterminé en définissant l'un des trois éléments ou tous les éléments de cette boîte de dialogue.

Paramètre	Description
Nom de fichier	Ligne de texte spécifique à intégrer au nom de fichier.
Ajouter la date et l'heure	Ajoute la date et l'heure aux noms de fichier. Sélectionnez le format de date dans la liste déroulante. YYYY (AAAA) = année, MM = mois et DD (JJ) = jour du mois. L'heure est ajoutée après la date.
Ajouter un compteur au nom du fichier	Ajoute des numéros de série dans l'ordre d'enregistrement des images numérisées. Spécifiez le nombre de chiffres et le nombre de départ.

Un nom de fichier type est affiché comme [Nom de fichier] dans la boîte de dialogue [Param. nom fichier].

Comment puis-je ignorer les pages blanches et numériser uniquement les pages non-vierges ?

Spécifiez [Ignorer les pages blanches] dans l'écran d'édition ou dans la boîte de dialogue des paramètres avancés du panneau du mode de numérisation, puis effectuez la numérisation.

Comment puis-je numériser des cartes ?

Placez une carte dans le sens paysage dans le scanner. Spécifiez le format de la carte (ou [Faire correspondre à la taille d'origine]), avant de numériser. Pour en savoir plus, [consultez la p. 20](#).

Comment charger et numériser des documents de formats différents ?

Réglez [Format de page] sur [Faire correspondre à la taille d'origine] ([Détecer automatiquement] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés de macOS) sur l'écran d'édition ou dans la boîte de dialogue des paramètres avancés du panneau du mode de numérisation, puis effectuez la numérisation.

Quelle est la meilleure manière de numériser des cartes de visite ?

Réglez [Format de la page] sur [Faire correspondre à la taille d'origine] ([Détecer automatiquement] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés d' macOS) dans l'écran d'édition ou dans la boîte de dialogue des paramètres avancés du panneau du mode de numérisation, puis numérisez.

Les bords de l'image numérisée sont perdus lors de la numérisation avec le réglage de [Format de page] sur [Faire correspondre à la taille d'origine] (Windows) ou [Détecer automatiquement] (macOS) dans la boîte de dialogue des paramètres avancés.

Comment numériser correctement sans perte ?

Décochez la case de [Recadrage] dans l'onglet [Traitement d'image] (Windows) / Décochez la case de la boîte de dialogue [Trimming] qui apparaît lorsque vous cliquez sur [Suite] (macOS) dans la boîte de dialogue des paramètres avancés. Vous pouvez aussi régler [Format de la page] sur [Faire correspondre à la taille d'origine] ([Détecer automatiquement] dans la boîte de dialogue des paramètres avancés d' macOS) dans l'écran d'édition ou dans la boîte de dialogue des paramètres avancés du panneau du mode de numérisation, puis numérisez.

Comment utiliser la fonction de détection de couleur de document automatique ?

CaptureOnTouch Lite comprend une fonction qui détecte automatiquement le mode de couleur à partir du contenu du document.

Les modes qui peuvent être détectés par cette fonction de détection automatique diffèrent selon l'écran de paramétrage de la fonction de détection automatique.

Condition	Modes pouvant être détectés
Lorsque [Mode couleur] dans l'écran d'édition du panneau du mode de numérisation de CaptureOnTouch Lite est réglé sur [Détecer automatiquement]	[Couleur ou Gris]
Lorsque [Mode couleur] pour la boîte de dialogue des paramètres avancés est réglé sur [Détecer automatiquement] et que les paramètres avancés sont définis pour la détection automatique	L'un des modes suivants peut être sélectionné : <ul style="list-style-type: none">• [Couleur ou Gris]• [Couleur ou Binaire]• [Couleur, Gris ou binaire]

Élimination des brouillages papier


Lorsque des brouillages papier sont détectés lors de la numérisation, la numérisation suivante est interrompue.

Si un brouillage papier ou une double alimentation survient au cours de la numérisation, procédez comme suit pour résoudre le problème.


ATTENTION

Soyez prudent lors de l'élimination d'un brouillage papier. Faites attention de ne pas vous couper avec les bords du papier.


- 1 Retirez les documents présents dans le bac d'alimentation.**

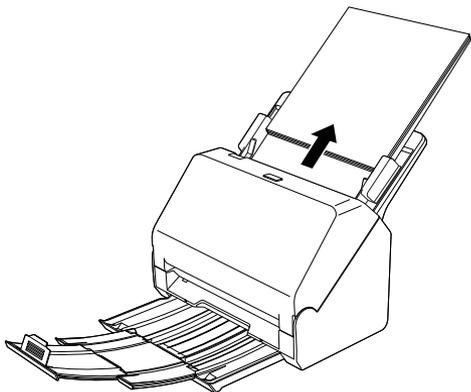

- 2 Tirez sur le levier OPEN et ouvrez la partie avant en la tirant vers vous.**

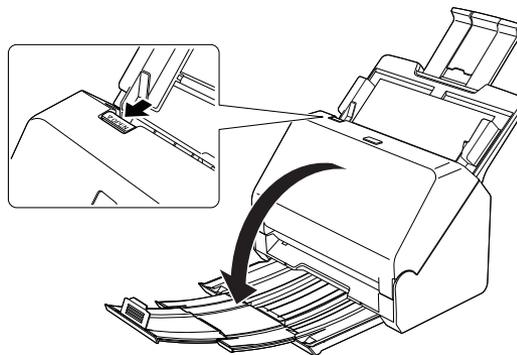


- 3 Retirez le document coincé.**

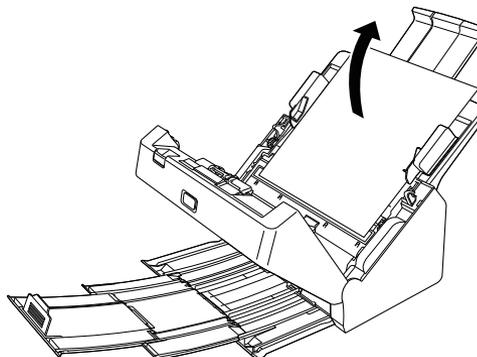

IMPORTANT

Assurez-vous de sortir soigneusement le papier, sans trop forcer. Si le papier se déchire alors que vous le retirez, veillez à ôter tous les débris de l'intérieur du scanner.

-
- 4** Fermez la partie avant en la poussant doucement vers le haut, des deux côtés, jusqu'au dé clic. Assurez-vous que la partie avant est complètement fermée en la poussant jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.

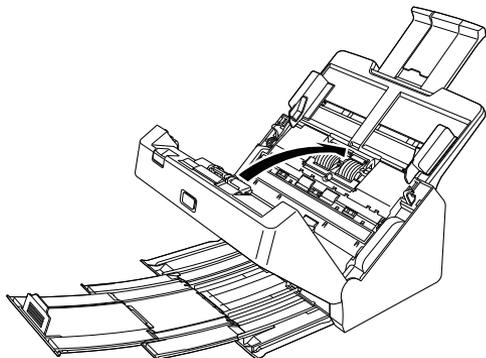

Une fois le papier coincé enlevé, vérifiez que la dernière page a été numérisée correctement et poursuivez la numérisation.

 **Indication**

Lorsque la case [Reprise rapide après incident] est cochée dans la boîte de dialogue des paramètres avancés, vous pouvez continuer une opération de numérisation même si elle est interrompue par un bouchage papier en retirant le document et en recommençant à partir du document chargé au moment de l'interruption.

Puisque l'image du document qui était en cours d'alimentation au moment de l'interruption peut ne pas avoir été enregistrée dans de tels cas, veuillez à vérifier la dernière image numérisée avant de reprendre l'opération.

Caractéristiques techniques

Unité principale

Type	Scanner de bureau à chargeur de feuilles
Format de document à numériser	Papier ordinaire
Format :	Largeur : 50,8 mm à 216 mm (2" à 8,5") Longueur : 54 mm à 356 mm (2,1" à 14")
Grammage du papier :	27 à 209 g/m ² (7 à 56 lb bond), 0,04 mm à 0,25 mm (0,00157" à 0,00984")
Capacité de chargement :	Format A4 ou inférieur : 60 feuilles (80 g/m ² (22 lb bond)) Formats supérieurs à A4 : 40 feuilles (80 g/m ² (22 lb bond)) Veillez à ce que les piles ne dépassent pas 6 mm de hauteur dans les deux cas ci-dessus.
Cartes de visite	Format : 50 mm x 85 mm (1,97" x 3,35") ou plus Épaisseur de papier : 255 g/m ² (68 lb bond) 0,3 mm (0,0118") ou moins
Carte	Format : 54 mm x 86 mm (2,12" x 3,37") (norme ISO) Épaisseur d'une carte : 1,4 mm (0,055") ou moins Orientation : Alimentation horizontale uniquement Les cartes gaufrées peuvent être numérisées. Capacité de chargement : 3 cartes (non gaufrées), 1 carte (gaufrée)
Capteur de numérisation	Capteur de contact
Source lumineuse	DEL
Face de numérisation	Recto/Recto-verso
Modes de numérisation	Noir et blanc, Échelle de gris à 256 niveaux, Améliorations poussées II, Couleur 24 bits
Résolution optique	Maximum 600 dpi

Résolution en sortie	150 dpi/200 dpi/300 dpi/400 dpi/600 dpi
Vitesse de numérisation (Conditions : Core i7-9700 3.00 GHz CPU, mémoire 16 Go, format de document A4)	jusqu'à 25 pages/min
Interface	Hi-Speed USB 2.0
Dimensions extérieures	293 mm (11,54") (L) x 251 mm (9,88") (P) x 245 mm (9,65") (H) (Avec le bac d'alimentation fixé et le bac d'éjection des documents rentré) 293 mm (11,54") (L) x 600 mm (23,62") (P) x 382 mm (15,04") (H) (Avec le bac d'alimentation fixé et le bac d'éjection des documents sorti)
Poids (sans l'adaptateur CA)	Environ 3,0 kg (6,61 lb)
Alimentation (en utilisant l'adaptateur CA)	16 V CC, 0,6 A
Consommation électrique	Numérisation : maximum 10 W En mode d'économie d'énergie : 1,0 W Hors tension : maximum 0,1 W
Environnement de fonctionnement	Température : de 10 à 32,5 °C (de 50 à 90,5 °F) Humidité : de 20 à 80 % d'humidité relative

Adaptateur CA (100 à 240 V)

Numéro de modèle	MG1-5042 (16V)
Entrée	100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 0,57 à 0,32 A
Sortie	16 V CC, 1,6 A
Poids	Environ 0,2 kg (0,44 lb)

Les caractéristiques techniques du produit peuvent être modifiées sans préavis en raison d'améliorations du produit.


Pièces de rechange

Kit de rouleaux de rechange (code de produit : 5595C001)

Kit de remplacement des rouleaux (rouleau d'alimentation, rouleau de retardement)

- Pour en savoir plus sur la procédure de remplacement, consultez « Remplacement des consommables » à la p. 56.
- Pour obtenir des informations détaillées au sujet des pièces de rechange, contactez un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon.

Dimensions

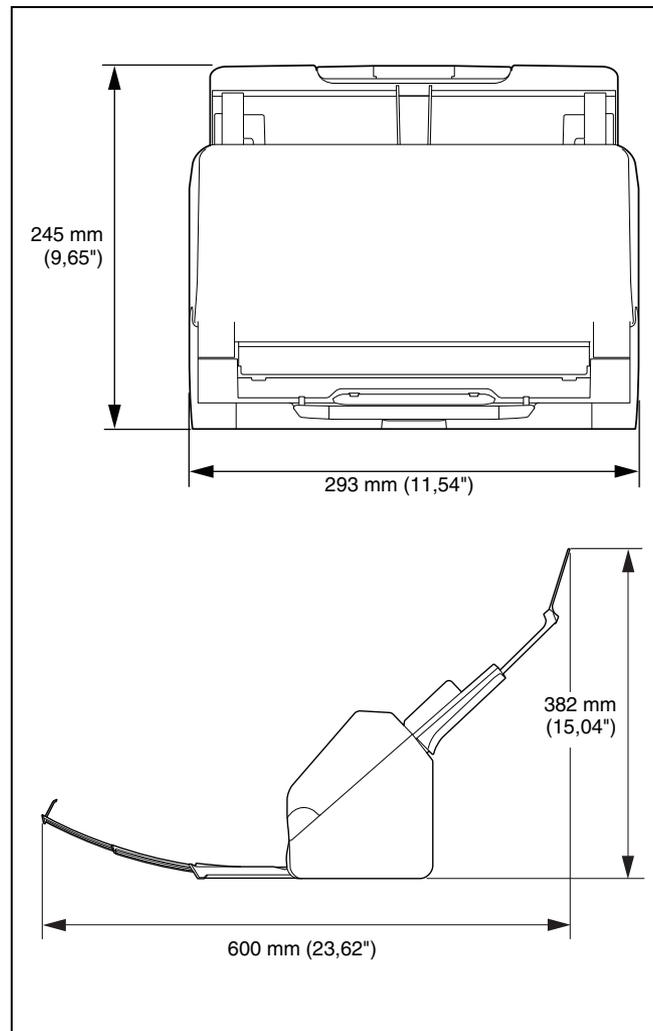

Index

A		V	
Alimentation	14, 15	Vitre de numérisation	54
B		Nettoyage	53
Boîte de dialogue des paramètres avancés	38		
Paramètres de base	41		
Réglages adaptés à l'utilisation prévue	41		
Bourrage papier	67		
C			
CaptureOnTouch Lite	23		
Carte			
Méthode de chargement	20		
Compteur	59		
D			
Détection d'alimentation double	21		
Document	16		
Carte	20		
Méthode de chargement	18		
E			
Entretien et nettoyage	53		
F			
Format de papier personnalisé	40		
M			
Mise à jour	60		
R			
Réinitialisation du compteur	59		
Rouleau	54		
Nettoyage	53		
Remplacer	56		
Rouleau de séparation	56, 58		
Rouleau du chargeur	56, 57		
U			
Unité avant	56		

Réglementations

ENERGY STAR® Programme pour les équipements de bureau



Ce programme est destiné aux États-Unis et au Canada.

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Canon Electronics Inc. déclare cette machine conforme aux directives du programme ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.

L'ENERGY STAR® Programme pour les équipements de bureau est un programme international qui est destiné à promouvoir les économies d'énergie dans le cadre de l'utilisation des ordinateurs et autres équipements de bureau.

Le programme soutient le développement et la diffusion des produits disposant de fonctionnalités destinées à réduire efficacement la consommation d'énergie. Il s'agit d'un programme ouvert à tous les constructeurs commerciaux qui peuvent adhérer volontairement. Les produits visés sont les équipements de bureau tels que les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les télécopieurs, les copieurs et les scanners. Les normes et logos utilisés sont les mêmes dans tous les pays participant au programme.

Ce modèle n'offre pas d'options de paramétrage pour la gestion de l'alimentation.

NOMS DES MODELES

Les noms suivants seront fournis dans le règlement de sécurité de chaque zone de vente de cette Scanner de documents.

6130260: Modèle R30

Avertissement concernant la reproduction

Cet appareil est prévu pour une utilisation dans le respect des dispositions légales, conformément à toutes les réglementations en vigueur, y compris mais s'en s'y limiter, aux réglementations relatives à la contrefaçon, aux droits d'auteur et à la sécurité nationale.

Toute personne reconnue comme ayant reproduit l'un des supports énumérés ci-après (qu'il s'agisse ou non d'une reproduction intentionnelle) dans le but frauduleux de les faire passer pour des originaux s'expose à des poursuites judiciaires.

- Papier-monnaie ou billets de banque (nationaux et étrangers)
- Timbres-postes, timbres fiscaux ou autres timbres similaires
- Certificats d'actions, certificats d'obligations, billets à ordre, chèques ou autres certificats de valeur
- Passeports, permis ou autres certificats ou documents émis par des agences ou des représentants du gouvernement

Cette liste n'est pas exhaustive.

Canon ne saurait être tenu responsable de toute utilisation inappropriée de ce scanner par un individu.

Veuillez noter que certains droits de propriété intellectuelle sont protégés par des droits d'auteur et que les articles faisant l'objet d'une telle protection ne peuvent être reproduits sans l'autorisation expresse du détenteur du droit d'auteur, à l'exception de certaines utilisations personnelles ou dans le cadre familial.

Marques commerciales

- Canon et le logo Canon sont des marques déposées de Canon Inc. aux États-Unis et peuvent être aussi des marques commerciales ou des marques déposées dans d'autres pays.
- imageFORMULA est une marque commerciale de CANON ELECTRONICS INC.
- Microsoft, Windows, PowerPoint et SharePoint sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Capture(s) d'écran des produits Microsoft réimprimées avec l'autorisation de Microsoft Corporation.
- macOS est une marque commerciale de Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- ENERGY STAR® est une marque déposée aux États-Unis.
- D'autres noms de produits et d'entreprises ci-inclus peuvent être des marques de fabrique de leurs propriétaires respectifs. Cependant, les symboles TM et ® ne sont pas utilisés dans ce document.

Copyright

Copyright 2022 by CANON ELECTRONICS INC. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, par enregistrement, à l'aide d'un système de stockage des informations ou d'un système documentaire sans l'autorisation écrite préalable de CANON ELECTRONICS INC.

Dégagement de responsabilité

Les informations incluses dans ce manuel sont soumises à des modifications sans préavis.

CANON ELECTRONICS INC. N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT CONCERNANT CE MATERIEL, EXPLICITE OU IMPLICITE, A L'EXCEPTION DE CE QUI INDIQUE CI-APRES, Y COMPRIS MAIS NON LIMITE A, TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISATION, VALEUR MARCHANDE, FITNESS A TITRE PARTICULIER OU SANS DEROGATION. CANON ELECTRONICS INC. NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE, DIRECT, INDIRECT OU LATERAL DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT OU POUR TOUTE PERTE OU DEPENSES SUITE A L'UTILISATION DE CE MATERIEL.

CANON ELECTRONICS INC. NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE POUR LE STOCKAGE OU LA MANIPULATION DE DOCUMENTS NUMERISES AVEC CET APPAREIL OU DES DONNEES D'IMAGES NUMERISEES OBTENUES. SI VOUS DECIDEZ DE JETER LES ORIGINAUX DES DOCUMENTS NUMERISES, VOUS ETES, EN TANT QU'UTILISATEUR, RESPONSABLE DE L'INSPECTION DES IMAGES NUMERISEES ET DE LA VERIFICATION QUE LES DONNEES SOIENT INTACTES. LA RESPONSABILITE MAXIMALE DE CANON ELECTRONICS INC. DANS CETTE GARANTIE EST LIMITEE AU PRIX D'ACHAT DE CE PRODUIT COUVERT PAR CETTE GARANTIE.

WEEE CAUTION



English

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)

This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU) and national legislation. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE).

Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Only for the United Kingdom

This symbol indicates that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the UK Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE). Improper handling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to

potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, waste authority, approved WEEE scheme or your household waste disposal service. For more information regarding return and recycling of WEEE products, please visit www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Français

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.

Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la directive DEEE (2012/19/UE) et à la réglementation de votre pays. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Parallèlement, votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez vos services municipaux, les autorités locales compétentes, le plan DEEE approuvé ou le service d'enlèvement des

ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage des produits DEEE, consultez le site: www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Deutsch

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Zusatzinformationen für Deutschland:

Dieses Produkt kann durch Rückgabe an den Händler unter den in der Verordnung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes beschriebenen Bedingungen abgegeben werden.

Als Endbenutzer und Besitzer von Elektro- oder Elektronikgeräten sind Sie verpflichtet:

- diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen,

- Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht von Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen,
- personenbezogener Daten auf den Altgeräten vor der Entsorgung zu löschen.

Die Bedeutung von dem Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern finden Sie oben in dieser Beschreibung.

Die Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten haben die Pflicht zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten. Die Vertreiber haben die Endnutzer über die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten zu informieren.

Italiano

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

Questo simbolo indica che il prodotto deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alla Direttiva RAEE (2012/19/UE) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso un centro di raccolta differenziata, un distributore autorizzato che applichi il principio dell'"uno contro uno", ovvero del ritiro della vecchia apparecchiatura elettrica al momento dell'acquisto di una nuova, o un impianto autorizzato al riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero essere contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, consultare la Direttiva RAEE, rivolgersi alle autorità competenti, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Español

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los desperdicios domésticos, de acuerdo con la directiva RAEE (2012/19/UE) y con la legislación nacional. Este producto debe entregarse en uno de los puntos de recogida designados, como por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al comprar un producto similar o depositándolo en un lugar de recogida autorizado para el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). La manipulación inapropiada de este tipo de desechos podría tener un impacto negativo en el entorno y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente peligrosas que normalmente están asociadas con los RAEE. Al mismo tiempo, su cooperación a la hora de desechar correctamente este producto contribuirá a la utilización eficaz de los recursos naturales. Para más información sobre cómo puede eliminar el equipo para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales, con las autoridades encargadas de los desechos, con un sistema de gestión RAEE autorizado o con el servicio de recogida de basuras doméstico. Si desea más información acerca de la devolución y reciclado de RAEE, visite la web www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Nederlands

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik

van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Ga voor meer informatie over het inzamelen en recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur naar www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Dansk

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)

Dette symbol angiver, at det pågældende produkt ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation jf. direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (2012/19/EU) og gældende national lovgivning. Det pågældende produkt skal afleveres på et nærmere specificeret indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af det pågældende produkt, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Yderligere oplysninger om, hvor du kan bortskaffe dit elektronikaffald med henblik på genanvendelse, får du hos de kommunale renovationsmyndigheder. Yderligere oplysninger om returnering og genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr får du ved at besøge www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Norsk

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)

Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktiv (2012/19/EU) og nasjonal lov. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt,

det vil si på en autorisert en-til-en-basis når du kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering ved å kontakte lokale myndigheter, et godkjent WEEE-program eller husholdningens renovasjonsselskap. Du finner mer informasjon om retur og resirkulering av WEEE-produkter på www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Suomi

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.

Tämä tunnus osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromia koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteistä saat kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoviranomaisilta, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kierrätysjärjestelmän ylläpitäjältä ja jätehuoltoyhtiöltä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä ja kierrätyksestä on osoitteessa www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Svenska

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)

Den här symbolen visar att produkten enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU) och nationell lagstiftning inte får sorteras och slängas som hushållsavfall. Den här produkten ska lämnas in på en därför avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha en negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av den här produkten bidrar dessutom till en effektiv användning av naturresurserna. Kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet, företag för avfallshantering eller ta del av en godkänd WEEE-organisation om du vill ha mer information om var du kan lämna den kasserade produkten för återvinning. För mer information om inlämning och återvinning av WEEE-produkter, se www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Português

Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)

Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Diretiva REEE (2012/19/UE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (EEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos eléctricos e electrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá

ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, vá a www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Česká

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2012/19/EU) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrný OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vrácení a recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Ελληνικά

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19/ΕΕ) και την εθνική σας νομοθεσία. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση

συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ). Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικών επικίνδυνων ουσιών που γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Ταυτόχρονα, η συνεργασία σας όσον αφορά τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία όπου μπορείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πώλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ΑΗΗΕ ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων ΑΗΗΕ, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Polski

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)

Ten symbol oznacza, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami lokalnymi nie należy wyrzucać tego produktu razem z odpadami gospodarstwa domowego. Produkt należy przekazać do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów, np. firmie, od której kupowany jest nowy, podobny produkt lub do autoryzowanego punktu gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu poddania go recyklingowi. Usuwanie tego typu odpadów w nieodpowiedni sposób może mieć negatywny wpływ na otoczenie i zdrowie innych osób ze względu na niebezpieczne substancje stosowane w takim sprzęcie. Jednocześnie pozbycie się zużytego sprzętu w zalecany sposób przyczynia się do właściwego wykorzystania zasobów naturalnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat punktów, do których można dostarczyć sprzęt do recyklingu, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów, skorzystać z instrukcji zatwierdzonej dyrektywą WEEE lub skontaktować się z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem odpadów domowych. Więcej informacji o zwracaniu i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w witrynie www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Magyar

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országában

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a helyi törvények és a WEEE-irányelv (2012/19/EU) szerint a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A terméket a kijelölt nyilvános gyűjtőpontokon kell leadni, például hasonló cserekészülék vásárlásakor, illetve bármelyik, elektromos és elektronikai berendezésekből származó hulladék (WEEE) átvételére feljogosított gyűjtőponton. Az ilyen jellegű hulladékok a nem megfelelő kezelés esetén a bennük található veszélyes anyagok révén ártalmasak lehetnek a környezetre és az emberek egészségére. Továbbá, a termékből származó hulladék megfelelő kezelésével hozzájárulhat a természetes nyersanyagok hatékonyabb hasznosításához. A berendezésekből származó, újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére vonatkozó további tudnivalóért forduljon a helyi önkormányzathoz, a közterület-fenntartó vállalathoz, a háztartási hulladék begyűjtését végző vállalathoz, illetve a hivatalos WEEE-képviselethez. További tudnivalókat a WEEE-termékek visszajuttatásáról és újrahasznosításáról a www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Slovenský

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)

Tento symbol znamená, že podľa Smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ). Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii produktu prispějete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov.

Ďalšie informácie o mieste recyklácie opotrebovaných zariadení získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

български

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)

Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци, съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС) и Вашето национално законодателство. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. Повече информация относно местата, където може да предавате излязло от употреба оборудване за рециклиране, може да получите от местните власти, от органа, отговорен за отпадъците и от одобрена система за излязло от употреба ЕЕО или от Вашата местна служба за битови отпадъци. За повече информация относно връщането и рециклирането на продукти от излязло от употреба ЕЕО посетете www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Română

Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)

Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat o dată cu reziduurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) (2012/19/

UE) și legile naționale. Acest produs trebuie transportat la un punct de colectare special, de exemplu un centru care preia produsele vechi atunci când achiziționați un produs nou similar, sau la un punct de colectare autorizat pentru reciclarea deșeurilor provenite de la echipamentele electrice și electronice (EEE). Mănuirea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, cooperarea dvs. la reciclarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea efektivă a resurselor naturale. Pentru mai multe informații privind locurile de reciclare a deșeurilor provenite de la echipamente, contactați biroul primăriei locale, autoritatea responsabilă cu colectarea deșeurilor, schema DEEE aprobată sau serviciul de colectare a deșeurilor menajere. Pentru mai multe informații privind returnarea și reciclarea produselor DEEE, vizitați www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Slovenčina

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)

Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu z direktivo OEEO (2012/19/EU) in državno zakonodajo ne smete odvreči v gospodinjske odpadke. Ta izdelek morate odložiti na ustrezno zbiralno mesto, na primer pri pooblaščenem prodajalcu, ko kupite podoben nov izdelek ali na zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Neprimerno ravnanje s takšnimi odpadki lahko negativno vpliva na okolje in človekovo zdravje zaradi nevarnih snovi, ki so povezane z električno in elektronsko opremo. S pravilno odstranitvijo izdelka hkrati prispevate tudi k učinkoviti porabi naravnih virov. Če želite več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, komunalno podjetje ali službo, ki skrbi za odstranjevanje odpadkov, ali si oglejte načrt OEEO. Če želite več informacij o vračanju in recikliranju izdelkov v skladu z direktivo OEEO, obiščite www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Hrvatski

Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)

Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim otpadom sukladno WEEE Direktivi (2012/19/EC) i Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Ovaj proizvod je potrebno predati ovlaštenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ukoliko isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Nepropisno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativan učinak na okolinu i zdravlje ljudi zbog supstanci koje su potencijalno opasne za zdravlje, a općenito se povezuju s EEE. Istovremeno, vaša će suradnja kroz propisno odlaganje ovog proizvoda doprinijeti efektivnoj uporabi prirodnih resursa. Za više informacija o tome gdje možete odložiti svoj otpad za recikliranje obratite se vašem lokalnom gradskom uredu, komunalnoj službi, odobrenom WEEE programu ili službi za odlaganje kućnog otpada. Ostale informacije o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda potražite na www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Català

Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)

Aquest símbol indica que aquest producte no s'ha de llençar a les escombraries de la llar, d'acord amb la Directiva RAEE (2012/19/UE) i la legislació nacional. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant-lo un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (AEE). La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades als AEE. Així mateix, la vostra cooperació a l'hora de llençar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Per a més informació sobre els punts on podeu lliurar aquest producte per procedir al seu reciclatge,

adreceu-vos a la vostra oficina municipal, a les autoritats encarregades dels residus, al pla de residus homologat per la RAEE o al servei de recollida de deixalles domèstiques de la vostra localitat. Per a més informació sobre la devolució i el reciclatge de productes RAEE, visiteu www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Eesti

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)

See sümbol näitab, et antud toodet ei tohi vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL) ning teie riigis kehtivatele õigusaktidele utiliseerida koos olmejäätmetega. Antud toode tuleb anda selleks määratud kogumispunkti, nt müügipunkt, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leiate ka Interneti-leheküljelt www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Latviešu

Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)

Šis simbols norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un vietējiem tiesību aktiem no šī izstrādājuma nedrīkst atbrīvoties, izmetot to kopā ar sadzīves atkritumiem. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Turklāt jūsu atbalsts pareizā šāda veida

atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai saņemtu pilnīgāku informāciju par vietām, kur izlietoto iekārtu var nodot pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvarotu EEIA struktūru vai sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iestādi. Lai saņemtu plašāku informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei, apmeklējiet tīmekļa vietni www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Lietuvių

Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteiniui)

Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2012/19/ES) ir nacionaliniuose teisė aktuose dėl EEJ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminytis, arba į elektros ir elektroninės įrangos (EEJ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintų EEJ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės informacijos apie EEJ atliekų gražinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę tinklalapyje www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Srpski

Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. na osnovi "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može da ima moguće negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno

opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranja, vas molimo, da kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/sustainability/approach/.

Српски

Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU) i nacionalnim zakonima. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. na osnovi "staro za novo" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE). Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može da ima moguće negativne uticaje po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koje se uglavnom vezuju za EEE. U isto vreme, vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Za više informacija o tome gde možete da predate vašu staru opremu radi recikliranja, molimo Vas da kontaktirate lokalne gradske vlasti, komunalne službe, odobreni plan reciklaže ili Gradsku čistoću. Za više informacija o vraćanju i recikliranju WEEE proizvoda, posetite stranicu www.canon-europe.com/sustainability/approach/.



CANON ELECTRONICS INC.

3-5-10 SHIBAKOEN, MINATO-KU, TOKYO 105-0011, JAPAN

CANON U.S.A. INC.

ONE CANON PARK, MELVILLE, NY 11747, U.S.A.

CANON CANADA INC.

8000 Mississauga Road Brampton, Ontario L6Y 5Z7, CANADA

CANON EUROPA N.V.

BOVENKERKERWEG 59, 1185 XB AMSTELVEEN, THE NETHERLANDS

CANON AUSTRALIA PTY. LTD.

BUILDING A, THE PARK ESTATE, 5 TALAVERA ROAD, MACQUARIE PARK, NSW 2113, AUSTRALIA

CANON SINGAPORE PTE. LTD.

1 FUSIONOPOLIS PLACE, #14-10, GALAXIS, SINGAPORE 138522

CANON KOREA INC.

607, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA

CANON INDIA PVT. LTD

7TH FLOOR, TOWER B DLF CYBER TERRACES DLF PHASE III GURGAON - 122002 HARYANA, INDIA

PUB. 6T3-0157-F1.10

© CANON ELECTRONICS INC. 2022